

Pressure gauges with output signal,
optional for hazardous areas

EN

Manometer mit Ausgangssignal,
optional für explosionsgefährdete Bereiche

DE

Manomètres avec signal de sortie,
en option pour zone explosive

FR

Manómetros con señal de salida,
opcionalmente para zonas peligrosas

ES



Examples for pressure gauges with output signal



Model PGT23.063



Model PGT23.100



Model PGT43.100



Model PGT63HP.100



Model APGT43.100



Model DPGT43.100



Model DPGT43HP.100



EN	Operating instructions for pressure gauges with output signal, optional for hazardous areas	Page	3 - 32
DE	Betriebsanleitung für Manometer mit Ausgangssignal, optional für explosionsgefährdete Bereiche	Seite	33 - 62
FR	Mode d'emploi pour manomètres avec signal de sortie, en option pour zone explosive	Page	63 - 92
ES	Manual de instrucciones para manómetros con señal de salida, opcionalmente para zonas peligrosas	Página	93 - 122

© 07/2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
 All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.
 WIKA® is a registered trademark in various countries.
 WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!
 Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!
 Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !
 A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!
 ¡Guardar el manual para una eventual consulta!

1. General information	4
2. Safety	5
2.1 Explanation of symbols	5
2.2 Intended use	5
2.3 Improper use	6
2.4 Responsibility of the operator	6
2.5 Personnel qualification	7
2.6 Skilled personnel	7
2.7 Labelling, safety markings	7
2.8 Ex marking.	9
2.9 Specifications and temperature limits.	10
2.10 Specific conditions of use.	11
3. Transport, packaging and storage	11
3.1 Transport	11
3.2 Packaging and storage	12
4. Design and function	12
4.1 Overview	12
4.2 Description.	13
4.3 Scope of delivery	13
4.4 Product passport.	13
5. Commissioning, operation	14
5.1 Instruments with threaded connection	15
5.2 Instruments with open connecting flange	15
5.3 Installation	16
5.4 Electrical connection	18
5.5 Zero point setting	20
5.6 Commissioning	21
6. Faults	22
7. Maintenance and cleaning	23
7.1 Maintenance	23
7.2 Cleaning	24
8. Dismounting, return and disposal	24
8.1 Dismounting	24
8.2 Return	25
8.3 Disposal	25
9. Specifications	26
9.1 Standard cable socket (only NS 100 and 160).	26
9.2 Cable outlet (only NS 63)	26
9.3 Transmitter electronics for non-hazardous areas	26
9.4 Transmitter electronics for hazardous areas	27
9.5 Safety-related maximum values.	27
9.6 Permissible temperature ranges	27
Annex 1: EU-type examination certificate	123
Annex 2: EU declaration of conformity, part 1	130
Annex 3: EU declaration of conformity, part 2	132

1. General information

1. General information

- The contact pressure gauge described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety notes and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The manufacturer's liability is void in the case of any damage caused by using the product contrary to its intended use, non-compliance with these operating instructions, assignment of insufficiently qualified skilled personnel or unauthorised modifications to the instrument.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- Further information:

- Internet address:

www.wika.de / www.wika.com

Model	Transmitter electronics for non-hazardous areas		Transmitter electronics for hazardous areas		Data sheet
	Model	Variant ¹⁾	Model	Variant ¹⁾	
PGT23.063	891.44	1, 3, 4	-	-	PV 12.03
PGT23.1x0, PGT26.1x0	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 12.04
PGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.03
PGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.07
PGT63HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 16.06
APGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 15.02
DPGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.05
DPGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.13

1) Variant of the output signal

1: 4 ... 20 mA, 2-wire, passive, per NAMUR NE 43

2: 4 ... 20 mA, 2-wire, for hazardous areas

3: 0 ... 20 mA, 3-wire

4: 0 ... 10 V, 3-wire

For instruments which are additionally fitted with switch contact(s), the following operating instructions also apply:

- "Pressure gauges with inductive contact model 831, for hazardous areas", item number 14320154
- "Pressure gauges with switch contact model 821, 851 or 830 E", item number 14057651

2. Safety

2.1 Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to property or the environment, if not avoided.



DANGER!

... identifies hazards caused by electrical current. Should the safety instructions not be observed, there is a risk of serious or fatal injury.



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation in the hazardous area that results in serious injury or death, if not avoided.



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in burns, caused by hot surfaces or liquids, if not avoided.



Information

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

2.2 Intended use

These instruments are used to control process values and to monitor plants in industrial applications. The contact pressure gauge, with up to 3 integrated model 831 inductive contacts, displays the process pressure on-site and opens/closes circuits at defined pressure values.

The instrument offers many application possibilities for gaseous and liquid aggressive media that are not highly viscous or crystallising.

Regulations for pressure equipment

Instrument type: pressure accessory without safety function

- Media: liquid or gaseous, group 1 (hazardous) or group 2
- Maximum permissible pressure PS, see chapter 2.7 „Labelling, safety markings“
- Volume of wetted parts: < 0.1 l

2. Safety

Only use the instrument in applications that lie within its technical performance limits (e.g. temperature limits, material compatibility, ...).

→ For performance limits, see chapter 9 „Specifications“.

EN

The instrument has been designed and engineered solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

2.3 Improper use



WARNING!

Injuries through improper use

Improper use of the instrument can lead to hazardous situations and injuries.

- ▶ Refrain from unauthorised modifications to the instrument.
- ▶ Do not use the instrument with abrasive or viscous media.
Exceptions are diaphragm pressure gauges (models PGT43 and PGT43HP) with specially coated diaphragms (abrasive) or versions with open connecting flanges (viscous).

Any use beyond or different to the intended use is considered as improper use.

2.4 Responsibility of the operator

The instrument is used in the industrial sector. The operator is therefore responsible for legal obligations regarding safety at work.

The safety instructions within these operating instructions, as well as the safety, accident prevention and environmental protection regulations for the application area must be maintained.

The operator is obliged to maintain the product label in a legible condition.

To ensure safe working on the instrument, the operator must ensure

- that suitable first-aid equipment is available and aid is provided whenever required.
- that the operating personnel are regularly instructed in all topics regarding work safety, first aid and environmental protection and know the operating instructions and, in particular, the safety instructions contained therein.
- that the instrument is suitable for the particular application in accordance with its intended use.
- that personal protective equipment is available.



On the wetted parts of the instrument, small residual amounts of the adjustment medium (e.g. compressed air, water, oil) can adhere from production. With increased requirements for technical cleanliness, suitability for the application must be checked by the operator before commissioning.



Liquid media with the property of changing the volume during solidification can damage the measuring system (e.g. water if it falls below the freezing point).

2. Safety

2.5 Personnel qualification



WARNING!

Risk of injury should qualification be insufficient

Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment. The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.


EN

2.6 Skilled personnel

Skilled personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

2.7 Labelling, safety markings

Dial (examples)

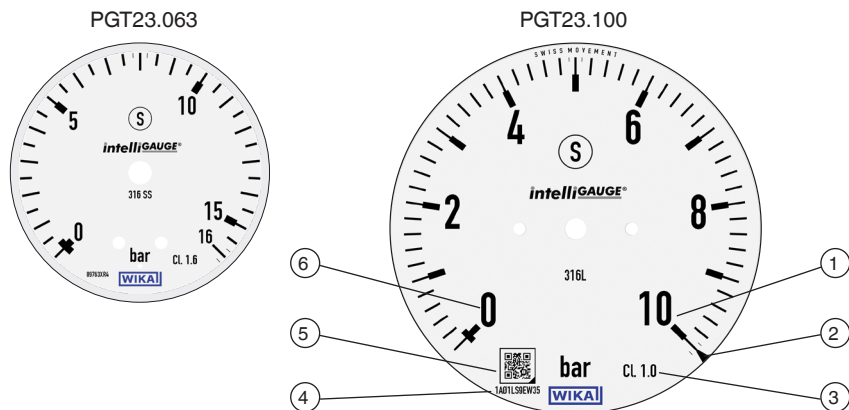


- ① Full scale value
- ② Identifying mark for steady load capacity
PS = full scale value
- ③ Accuracy class
- ④ Serial number
- ⑤ QR code with link, see chapter 4.4 „Product passport“
- ⑥ Lower scale value




The instrument bearing this mark is a safety pressure gauge with a solid baffle wall in accordance with EN 837, safety version “S3”.

Product label (example of non-Ex version)

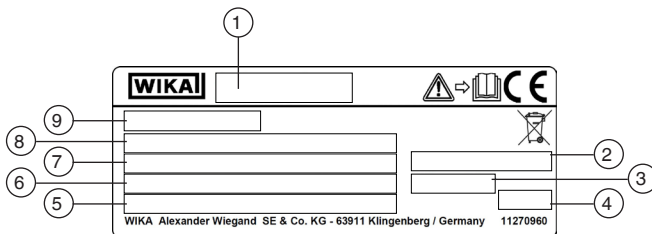

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ① Designation | ⑥ Item number |
| ② Output signal | ⑦ Supply voltage |
| ③ Maximum allowable pressure PS | ⑧ Measuring range |
| ④ Date of manufacture (month/year) | ⑨ Model |
| ⑤ Case filling | |

Product label (example of Ex version)

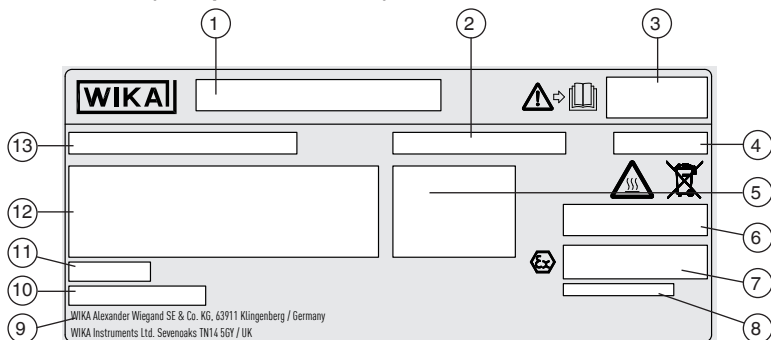

- | | |
|---|---|
| ① Model + transmitter electronics | ⑦ Ex marking |
| ② Item number | ⑧ For permissible temperature range, see chapter 9.6 |
| ③ Conformity marking + identification number of the notified or approved body | ⑨ Manufacturer's address
Importer's address for UK |
| ④ Date of manufacture (month/year) | ⑩ Case filling |
| ⑤ For safety-related maximum values, see chapter 9.5 | ⑪ Maximum allowable pressure PS |
| ⑥ Certificate numbers | ⑫ Pin assignment |
| | ⑬ Measuring range |

2. Safety



Before mounting and commissioning the instrument, ensure you read the operating instructions.



 
Risk of burns

Potentially dangerous situation caused by hot surfaces.



Do not dispose of with household waste. Ensure proper disposal in accordance with national regulations.

Additional label for instruments with PTFE lining



For instruments with PTFE lining, measures must be taken in the lining area, in order to exclude electrostatic charging.

2.8 Ex marking



DANGER!

Danger to life due to loss of explosion protection

Non-observance of these instructions and their contents may result in the loss of explosion protection.

- ▶ Observe the safety instructions in this chapter and further explosion protection instructions in these operating instructions.
- ▶ Observe the information given in the applicable type examination certificate and the relevant country-specific regulations for installation and use in hazardous areas (e.g. IEC 60079-14, NEC, CEC).

Check whether the classification is suitable for the application. Observe the relevant national regulations.

2. Safety

Instruments without PTFE lining

Ex area	Nominal size	ATEX marking	IECEx
Zone 1 gas	NS 63, 100, 160	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zone 21 dust	NS 63	II 2D	Ex ia IIIB T85°C/T95°C/T135°C Db
Zone 21 dust	NS 100, 160	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

Instruments with PTFE lining


Option with models: PGT43, PGT43HP

See also chapter 2.7 for „Additional label for instruments with PTFE lining“


Ex area	ATEX marking	IECEx
Zone 1 gas	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zone 21 dust	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

2.9 Specifications and temperature limits

Pressure gauge

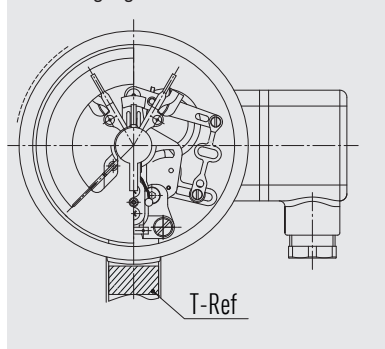

Differential pressure gauge

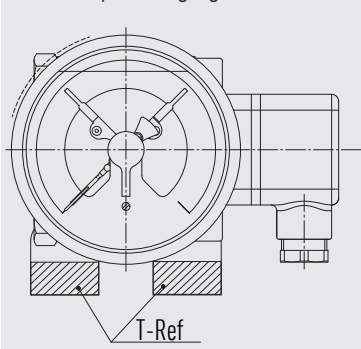

Ingress protection per IEC/EN 60529

For information on the ingress protection of the respective instrument, see chapter 9 „Specifications“.

Permissible temperature range

For determining the maximum temperature at the instrument, besides the medium temperature also other influences such as the ambient temperature and, if applicable, the solar irradiation must be taken into account.

The permissible temperature range depends on the built-in contact version and the power applied to the switching amplifier. See chapter 9.6 „Permissible temperature ranges“.

The installation should be made in such a way that the temperature range of the instrument, also considering the effects of convection and thermal radiation, neither exceeds nor falls below the permissible limits.

3. Transport, packaging and storage

The permissible temperature ranges of the contact models must not be exceeded at the instrument either. If necessary, measures for cooling (e.g. syphon, instrumentation valve, diaphragm seal etc.) have to be taken.

Compliance with the permissible temperature range during operation must be ensured by the operator. The area shown in the above picture under “T-Ref” can be used for this purpose.

EN

2.10 Specific conditions of use

- i. The temperature class and the permissible maximum ambient temperature are dependent upon the options fitted within the equipment and may not be marked on the equipment label. The user shall refer to chapter 2.9 „Specifications and temperature limits“ and to the EU-type examination certificate (see annex) for details of the applicable temperature class, surface temperature and ambient temperature range.
- ii. The user shall consider that heat may be transferred along the measuring instrument and the equipment shall not exceed the maximum permitted ambient temperature. For further information, refer to the present operating instructions.
- iii. Models with PTFE lining are equipped with a warning label that alerts the user to a potential electro-static hazard within the process connection area when used in groups IIC or IIIB. The user shall take all necessary precautions to mitigate the risk of electro-static discharge within the process connection.
- iv. A cable may be integrated into the instrument. The user shall ensure that, when installed, the cable is fixed in place and is protected from mechanical damage.
- v. For group III applications, under certain extreme circumstances, the non-metal coating of the enclosure of this instrument may generate an ignition-capable level of electrostatic charge. Therefore, the instrument shall not be installed in a location where the external conditions are conducive to the build-up of electrostatic charge on such surfaces. The user/installer shall implement precautionary measures to prevent the build-up of electrostatic charge, e.g. locate the instrument where a charge-generating mechanism (such as wind-blown dust) is unlikely to be present and clean with a damp cloth.

3. Transport, packaging and storage

3.1 Transport

Check the instrument for any damage that may have been caused by transport. Obvious damage must be reported immediately.



CAUTION!

Damage due to improper transport

With improper transport, a high level of damage to property can occur.

- ▶ When unloading packed goods upon delivery as well as during internal transport, proceed carefully and observe the symbols on the packaging.
- ▶ With internal transport, observe the instructions in chapter 4.2 "Packaging and storage".



Shocks can cause small bubbles to form in the fill fluid of filled instruments. This has no effect on the function of the instrument.

3.2 Packaging and storage

Do not remove packaging until just before mounting.

Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

Permissible conditions at the place of storage:

Storage temperature: -20 ... +70 °C

Avoid exposure to the following factors:

- Direct sunlight or proximity to hot objects
- Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
- Soot, vapour, dust and corrosive gases
- Hazardous environments, flammable atmospheres


Store the instrument in its original packaging in a location that fulfils the conditions listed above.

4. Design and function

4.1 Overview

Example, model PGT23.100, version "S3"
per EN 837

- ① Laminated safety glass
- ② Pressure element
- ③ Pressure equalising valve
- ④ Electrical connection with cable box
- ⑤ Transmitter electronics
- ⑥ Movement
- ⑦ Process connection

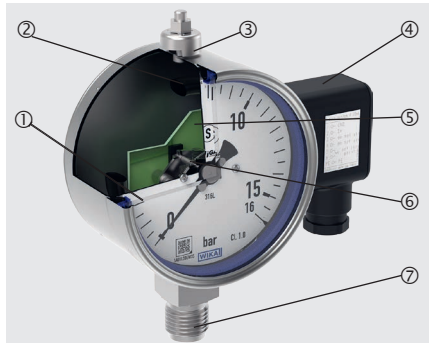

4.2 Description

For the instruments described, because of their robustness and ease of use, Bourdon tube, diaphragm, capsule and corrugated steel measuring elements are widely used. Under the influence of pressure, the pressure elements deform within their elastic limits. A mechanical movement transfers this deformation into a rotational motion. A magnet on the pointer shaft rotates proportionally to the instrument pointer as a direct linear function of the process pressure. The angle sensor contained in the transmitter electronics measures the rotational motion of the magnet in the range 0 ... 270°. The angle change is registered without any contact and, thus, wear-free and is converted to an analogue output signal via an amplifier. The span of the output signal corresponds to the measuring span on the dial.

Safety version "S3" per EN 837

This version is made up of laminated safety glass, a solid baffle wall between measuring system and dial and a blow-out back. In the event of a failure, the operator is protected at the front side, as media or components can only be ejected via the rear of the case.

Ex version

All instruments, except for the model PGT23.063, are also optionally available in a version for hazardous areas.

4.3 Scope of delivery

Cross-check scope of delivery with delivery note.

4.4 Product passport

There are three ways to access the instrument-specific product passport.

- Via the QR code on the dial, if available
- Via the instrument's product details page
- Via the link, here in the operating instructions

The product passport can be retrieved from the product page or directly from the corresponding web application.



<https://productpass.wika.com/>

After entering the intelligent serial number into the web application, all instrument-specific details on the manufactured version are displayed.

The following is provided:

- The most important product information such as measuring range, accuracy, process connection, date of manufacture, etc.
- Calibration certificates, certificates and test reports/records
- Documentation, such as the data sheet and the operating instructions

EN

From this view, the required information can be printed out directly or also sent by e-mail.

A direct link to the online shop makes it easier to order additional accessories that match the instrument.

5. Commissioning, operation

Personnel: skilled personnel

Before installation, commissioning and operation, ensure that the appropriate instrument has been selected in terms of scale range, design and specific measuring conditions.



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment due to hazardous media

Upon contact with hazardous media (e.g. with flammable or toxic substances) and harmful media (e.g. corrosive, toxic, carcinogenic, radioactive), there is a danger of physical injuries and damage to property and the environment.

Should a failure occur, aggressive media with extremely high temperature and under high pressure may be present at the instrument.

- ▶ For these media, in addition to all standard regulations, the appropriate existing codes or regulations must also be followed.
- ▶ Wear the requisite protective equipment.



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment due to media escaping under high pressure

With the pressurisation of the instrument, as a result of poor sealing of the process connection, media under high pressure can escape.

Due to the high energy of the media that can escape in the event of a failure, the possibility of physical injuries and damage to property exists.

- ▶ The sealing of the process connection must be carried out expertly and checked for leak tightness.

5. Commissioning, operation

5.1 Instruments with threaded connection


In accordance with the general technical regulations for pressure gauges (e.g. EN 837-2 "Selection and installation recommendations for pressure gauges").

Instruments must be grounded via the process connection. This is why electrically conductive seals should be used at the process connection. Alternatively, take other measures for grounding. Measures for grounding applied ex works (e.g. welding spots or fuse plates) must therefore be used to integrate the instruments into the equipotential bonding system and must not be removed under any circumstances. Ensure that the measures for grounding are reinstalled after dismounting (e.g. replacing the instrument).

When screwing the instruments in, the force required for sealing must not be applied through the case, but only through the spanner flats provided for this purpose, and using a suitable tool.



For parallel threads, use flat gaskets, lens-type sealing rings or WIKA profile sealings at the sealing face ①. With tapered threads (e.g. NPT threads), sealing is made in the threads ②, using a suitable sealing material (EN 837-2).

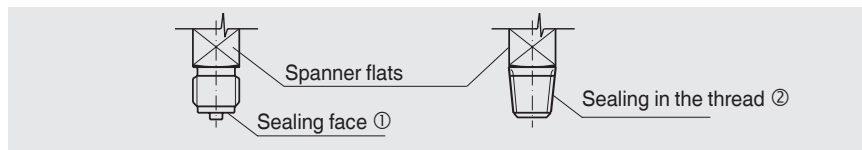

The torque depends on the seal used. In order to orientate the measuring instrument so that it can be read as well as possible, a connection with LH-RH adjusting nut or union nut should be used. When a blow-out device is fitted to an instrument, it must be protected against being blocked by debris and dirt.

5.2 Instruments with open connecting flange

The flange sealing must be designed in accordance with the valid standard and be suitable for the process. Depending on the process conditions and the flange standard applied, the required fastenings (e.g. threaded bolts, nuts) must be used. Tighten the screw connections diagonally, step-by-step, with the prescribed tightening torque. For versions with flushing bore, an electrically conductive connection between the flushing lines or plug screws of the flushing bores and the instrument must always be ensured. With tapered threads (e.g. NPT thread) this has already been implemented in as-delivered condition through use of a conductive adhesive or sealant. During and after flushing of the flange, an electrically conductive connection between the flushing line or the plug screws and the instrument must be ensured.

5. Commissioning, operation

5.3 Installation

- Nominal position per EN 837: 90° (⊥) if not stated otherwise in the order documentation.
- Process connection lower mount.
- With filled versions the vent valve at the top of the case must be opened before commissioning.
- For outdoor applications, the selected setup location has to be suitable for the specified ingress protection, so that the instrument is not exposed to impermissible weather conditions.
- In order to avoid any additional heating, the instruments must not be exposed to direct solar irradiation while in operation.
- To ensure that the pressure can be safely vented in the case of failure, instruments with blow-out device or blow-out back must keep a minimum distance of 20 mm from each object.

Requirements for the mounting location

If the line to the measuring instrument is not adequately stable, an instrument mounting bracket should be used for fastening. If vibrations cannot be avoided by means of suitable installation, filled instruments should be used. The instruments should be protected against coarse dirt and wide fluctuations in ambient temperature.

Permissible vibration load at the mounting location

The instruments should always be installed in locations free from vibration. If necessary, it is possible to isolate the instrument from the mounting point, e.g. by installing a flexible connection line between the measuring location and the instrument and mounting the instrument on a suitable instrument mounting bracket.

If this is not possible, the following limit values must not be exceeded:

Frequency range < 150 Hz

Acceleration < 0.5 g (5 m/s²)

Test connection

In specific applications (e.g. steam boilers) the shut-off devices must have a test connection, so that the instrument can be tested without being dismantled.

Temperature load

The installation of the instrument should be made in such a way that the permissible operating temperature, also considering the effects of convection and thermal radiation, neither exceeds nor falls below the permissible limits. Thus the instrument and the shut-off device must be protected by sufficiently long measuring lines or syphons.

The temperature effect on the indication and measurement accuracy must be observed.



WARNING!

The actual maximum surface temperature depends not on the instrument itself, but mainly on the operating conditions. With gaseous substances, the temperature may increase as a result of compression warming. In these cases it may be necessary to throttle the rate of change of pressure or reduce the permissible medium temperature.

5. Commissioning, operation

Commissioning of pressure equalising valve

Instruments which are fitted with a pressure equalising valve must, following installation, be vented for internal pressure equalisation.

Tool: open-ended spanner SW 9

1. Remove plastic cap
2. Loosen the threaded connection above the valve body
3. Screw the valve body tight, turned through 180°, with $\leq 4.5 \text{ Nm}$

For information on the ingress protection, see technical information IN 00.18

Before commissioning



After commissioning



EN

Protection of the pressure elements from overload

If the medium is subject to rapid changes in pressure, or pressure surges are expected, then these must not act directly on the pressure element. The action of the pressure surges must be dampened, for example with the fitting of a throttle section (reduction in cross-section in the pressure port) or through the addition of an adjustable snubber.

Pressure tapping point

The pressure tapping point should be arranged with as large a bore as possible ($\geq 6 \text{ mm}$) via a shut-off device, so that the pressure tap is not distorted by a flow in the medium. The measuring line between the pressure tapping points and the instrument should have a large enough internal diameter to prevent blockage and lag in the pressure transmission.

Measuring line

The measuring lines must be as short as possible and should be arranged without sharp radii in order to avoid any disruptive time lags. When routing these lines, a steady inclination of approx. 1:15 is recommended.

The measuring line should be designed and installed so that the loads occurring due to expansion, vibration and thermal effects can be absorbed. With gaseous media, a drain should be provided at the lowest point; with liquid media, a vent should be provided at the highest point.

The measuring instruments must be mounted in the common mounting position per EN 837-1, with a max. permissible inclination of 5° on all sides.

5. Commissioning, operation

Measuring assemblies

Proven measuring assemblies for various types of media.

EN	Liquid media			Gaseous media		
	Liquid	Liquid with vapour	Completely vapourised	Gaseous	Partially condensed (damp)	Completely condensed
	Filling of the measuring line					
	Examples	Condensate	Boiling liquids	"Liquid gases"	Dry air	Moist air Flue gases
	Pressure gauge above the tapping point					
	Pressure gauge below the tapping point					

5.4 Electrical connection

The electrical connection must only be made by qualified personnel. The pin assignment is given on the product label. Connection terminals and grounding terminals are appropriately marked. The instrument must be connected to the equipotential bonding of the plant. For performance data, see chapter 9 „Specifications“.

Auxiliary power non-Ex version

Suitable power supply:

Model KFA6-STR-1.24.500, AC 115/230 V, for DIN rail, order number: 7305636

Auxiliary power Ex version

The instrument must only be used in conjunction with a corresponding Ex repeater power supply.

For example:

Model KFD2-STC4-EX1, DC 20 ... 35 V, for DIN rail, order number: 2341268

Safety instructions for installation


- Install instruments in accordance with the manufacturer's instructions and the valid standards and regulations.
- Only connect circuits with the same voltage and type of protection to the switch contacts and connection cables.
- Size the connection cables for the highest electric current in the circuits and ensure sufficient UV resistance and mechanical stability.

5. Commissioning, operation

- With flexible connection cables, use isolated end splices. Max. permissible conductor cross-section 1.5 mm².
 - Connection cables must be suited to the ambient temperature range of the application.
 - The connection cables must also be suitable for the supplied cable gland (for diameter range, see below).
- EN
- Seal the cable entry with the appropriate approved cable glands.
 - Install the connection cables securely.

Dismounting cable socket

The cable socket is prefitted and must be dismantled as described below.

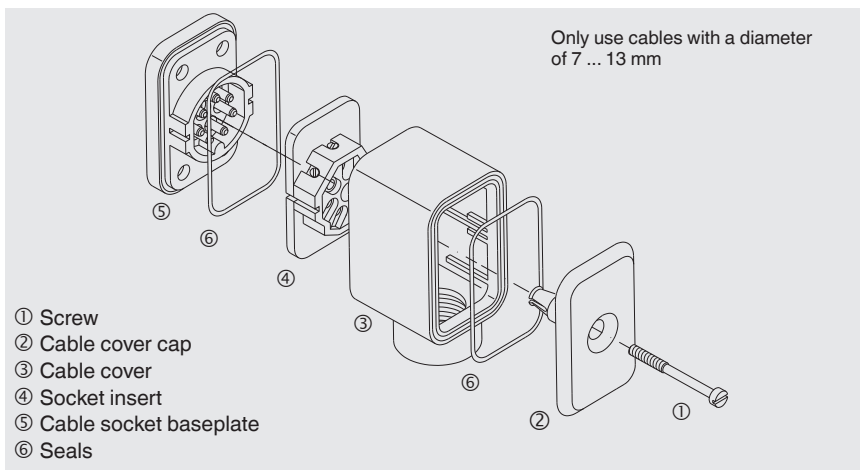


1. Fully loosen the screws on the cable cover cap with a slotted screwdriver (0.6 x 3.5 mm) and remove them.
2. Pull the cable cover, along with the socket insert, out from the cable socket baseplate (joined permanently with the instrument).
3. Remove the cable cover cap and push the socket insert out, downwards, completely through the cable cap.


5. Commissioning, operation

Pin assignment cable socket

2-wire system
e.g. 4 ... 20 mA

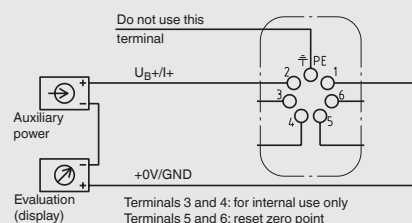

3-wire system:
e.g. 0 ... 20 mA / 0 ... 10 V

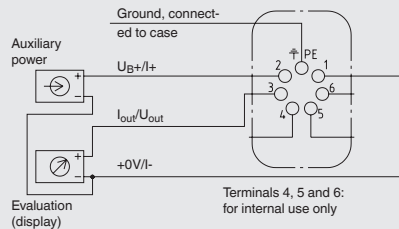

Pin assignment model PGT23.063


Cable	Connector	Assignment
Red	Pin 1	UB+/I+
Black	Pin 4	0 V/I-
Brown	Pin 2	n.c.
- - -	Pin 3	n.c.

5.5 Zero point setting

The zero point setting described here cannot be performed on model PGT23.063. In most cases, the zero point should only be checked and set after the system has been depressurised. Instruments whose scale does not start at atmospheric pressure must be pressurised with the pressure value of the scale start. With differential pressure gauges, the setting of the zero point should be made by opening the pressure equalising valve under static load.

Mechanical zero point

If there is a deviation of the pointer from the zero point (in depressurised condition), a zero point setting can be carried out via the built-in adjustable pointer. For this, remove the bayonet bezel including the window and the seal from the case. By turning the slotted screw of the adjustable pointer, a mechanical zero point setting can be carried out.

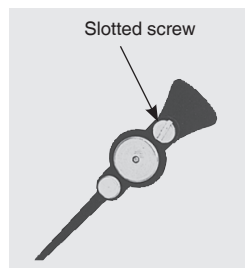

Electrical zero point

If the mechanical zero point has been altered via the adjustable pointer, the electrical zero point must be matched to the mechanical one. To do this, apply the pressure value of the scale start. The scale start corresponds to the smallest electrical signal (depending on the variant either 0 mA, 4 mA or 0 V).

5. Commissioning, operation

With a small piece of stranded wire (maximum permissible resistance 30 Ω), stripped at both ends, bridge terminals 5 and 6 on the socket insert.

Mounting cable socket

- Connect the socket insert to the cable cover and assemble the cable cover cap with the seal and screw (see cable socket drawing).
- Insert the assembly, which has just been assembled, onto the cable socket baseplate with the seal.
- Screw the screws on the cable cover cap in fully with a slotted screwdriver (0.6 x 3.5 mm).

EN



In order that the ingress protection is maintained, the seals must be refitted.

Store zero point in transmitter electronics

After switching on the auxiliary power, within a max. of 30 seconds, the new zero point will be saved in the transmitter electronics. As a check, during this time, a current increase to 9.5 mA can be measured in the current loop on an indication unit (e.g. ammeter).

Removing the terminal bridge

- Switch off auxiliary power and indication unit.
- Carry out the "Dismounting cable socket" described above.
- Remove the stranded wire for bridging terminals 5 and 6 from the socket insert.
- Carry out the "Mounting cable socket" as described above.

The electrical output signal will once more match the indication of the mechanical pointer. Close all valves opened for the zero point setting again.

5.6 Commissioning

Pressure surges must be avoided at all costs, open the shut-off valves slowly.

6. Faults

EN



DANGER!

Danger to life due to explosion

Through working in flammable atmospheres, there is a risk of explosion which can cause death.

- ▶ Only rectify faults in non-flammable atmospheres.



CAUTION!

Physical injuries and damage to property and the environment

If faults cannot be eliminated by means of the listed measures, take the instrument out of operation immediately.

- ▶ Ensure that pressure or signal is no longer present and protect against accidental commissioning.
- ▶ Contact the manufacturer.
- ▶ If a return is needed, please follow the instructions given in chapter 8.2 "Return".



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment due to hazardous media

Upon contact with hazardous media (e.g. oxygen, acetylene, flammable or toxic substances), harmful media (e.g. corrosive, toxic, carcinogenic, radioactive), and also with refrigeration plants and compressors, there is a danger of physical injuries and damage to property and the environment.

Should a failure occur, aggressive media with extremely high temperature and under high pressure or vacuum may be present at the instrument.

- ▶ For these media, in addition to all standard regulations, the appropriate existing codes or regulations must also be followed.
- ▶ Wear the requisite protective equipment.



For contact details, see chapter 1 "General information" or the back page of the operating instructions.

For the replacement of the instrument, observe chapters „7. Maintenance and cleaning“ and „5. Commissioning, operation“.

Faults	Causes	Measures
No output signal.	Insufficient auxiliary power or cable break.	Check voltage supply and cables.
	Wrong pin assignment.	Check pin assignment.
	Defective transmitter electronics due to overvoltage.	Replace instrument.

7. Maintenance and cleaning

Faults	Causes	Measures
Constant output signal upon change in pressure.	Pressure port blocked at process connection.	Clean pressure port at process connection.
	Auxiliary power connected with reversed polarity. (I = approx. 4.5 mA).	Check pin assignment.
	Defective transmitter electronics	Replace instrument.
Too high, constant output signal upon change in pressure.	Bridge on terminals 5 and 6 not removed (I = approx. 9.5 mA).	Remove the terminal bridge. See chapter 5.5 „Zero point setting“.
	Defective transmitter electronics due to overvoltage.	Replace instrument.
Signal span too small.	Insufficient auxiliary power.	Check voltage supply and cables.
	Load too high.	Maintain permissible load.
	Zero point maladjusted.	See chapter 5.5 „Zero point setting“.
Zero point signal too low or too high.	Zero point maladjusted.	See chapter 5.5 „Zero point setting“.

7. Maintenance and cleaning

7.1 Maintenance

The instruments are maintenance-free.

The indicator and the correct output signal should be checked once or twice every year. The test can be carried out separately from the process with a pressure testing device.

Testing of filled instruments

For filled instruments, the level must be checked once or twice every year.

The level must not drop below 75 % of the instrument diameter.



WARNING!

Danger to life due to impermissible filling/refilling of the instrument with loss of explosion protection

The filling/refilling of instruments by non-authorised personnel leads to a loss of the explosion protection and can lead to damage to the instrument.

- ▶ Repair of the instruments may only be carried out by authorised bodies.
- ▶ If a return is needed, please follow the instructions given in chapter 8.2 “Return”.

Repairs must only be carried out by the manufacturer.

8. Dismounting, return and disposal

7.2 Cleaning



CAUTION!

Physical injuries and damage to property and the environment

Improper cleaning may lead to physical injuries and damage to property and the environment. Residual media in the dismantled instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.

- ▶ Carry out the cleaning process as described below.

1. Before cleaning, correctly disconnect the instrument from the pressure supply, switch it off and disconnect it from the mains.
2. Use the requisite protective equipment.
3. Clean the instrument with a moist cloth.
Do not expose the electrical connections to moisture.



CAUTION!

Damage to the instrument

Improper cleaning may lead to damage to the instrument.

- ▶ Do not use any aggressive cleaning agents.
- ▶ Do not use any hard or pointed objects for cleaning.

4. Flush or clean the dismantled instrument, in order to protect persons and the environment from exposure to residual media.

8. Dismounting, return and disposal



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment due to residual media

Residual media in the dismantled instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.

- ▶ Wear the requisite protective equipment.
- ▶ Observe the information in the material safety data sheet for the corresponding medium.
- ▶ Flush or clean the dismantled instrument, in order to protect persons and the environment from exposure to residual media.

8.1 Dismounting



WARNING!

Risk of burns

During dismantling there is a risk of dangerously hot media escaping.

- ▶ Let the instrument cool down sufficiently before dismantling it.



DANGER!

Danger to life due to electrical current

Upon contact with live parts, there is a direct danger to life.

- ▶ The dismantling of the instrument may only be carried out by skilled personnel.
- ▶ Remove the instrument once the system has been deenergised.



WARNING!

Physical injury

When dismantling, there is a danger from aggressive media and high pressures.

- ▶ Observe the information in the material safety data sheet for the corresponding medium.
- ▶ Dismount the instrument once the system has been depressurised.

If necessary, the measuring line must have strain relief. With diaphragm pressure gauges, the clamping screws of the upper and lower flange must not be loosened.

8.2 Return

Strictly observe the following when shipping the instrument:

All instruments delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solutions, etc.) and must therefore be cleaned before being returned.



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment due to residual media

Residual media in the dismantled instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.

- ▶ With hazardous substances, enclose the material safety data sheet for the corresponding medium.
- ▶ For cleaning the instrument, see chapter 7.2 "Cleaning".

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport packaging.



Notes on returns can be found under the heading "Service" on our local website.

8.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk. Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.



Do not dispose of with household waste. Ensure proper disposal in accordance with national regulations.

9. Specifications

9. Specifications



DANGER!

Danger to life due to loss of explosion protection

Non-observance of the instructions for use in hazardous areas can lead to the loss of explosion protection.

- ▶ Adhere to the following limit values and instructions.
- ▶ The case contains parts made of non-metal material, which could be adversely affected by environmental conditions. It must be ensured that the non-metal parts are not damaged as a result of the ambient conditions, e.g.: exposure to elevated temperatures, solar radiation or chemicals.

Non-metal parts of the case

PUR, TPU, PA 6, EPDM, NBR (option), FMQ (option)

9.1 Standard cable socket (only NS 100 and 160)

Cable socket, fitted on the right-hand side of the case.

Material: PA 6, black

Per VDE 0110 insulation group C/250 V

Cable gland M20 x 1.5 (facing downwards) with strain relief

6 screw terminals + PE for conductor cross-section 1.5 mm²

9.2 Cable outlet (only NS 63)

Cable length 2 m, facing downwards and to the right

Material: PVC

9.3 Transmitter electronics for non-hazardous areas

Model 891.44

Output signal	Variant 1: 4 ... 20 mA, 2-wire, passive, per NAMUR NE 43 Variant 3: 0 ... 20 mA, 3-wire Variant 4: 0 ... 10 V, 3-wire
Auxiliary power U_B	Variant 1+3: DC 12 ... 30 V Variant 4: DC 15 ... 30 V
Influence of auxiliary power	≤ 0.1 % of full scale/10 V
Permissible residual ripple of U_B	≤ 10 % ss
Permissible max. load R_A	Variant 1, 3: $R_A \leq (U_B - 12 \text{ V})/0.02 \text{ A}$ with R_A in Ohm and U_B in Volt, however max. 600 Ω Variant 4: $R_A = 100 \text{ k}\Omega$
Influence of load (variant 1 + 3)	≤ 0.1 % of full scale
Impedance at voltage output	0.5 Ω
Long-term stability of electronics	< 0.3 % of full scale per year
Electr. output signal	≤ 1 % of measuring span
Linear error	≤ 1 % of measuring span (terminal method)

9. Specifications

Model 891.44

Resolution	0.13 % of full scale (10 bit resolution at 360°)
Refresh rate (measuring interval)	600 ms

9.4 Transmitter electronics for hazardous areas

Model 892.44

Output signal	Variant 2: 4 ... 20 mA, 2-wire, for hazardous areas
Auxiliary power U_B	DC 14 ... 30 V
Influence of auxiliary power	≤ 0.1 % of full scale/10 V
Permissible residual ripple of U_B	≤ 10 % ss
Permissible max. load R_A	$R_A \leq (U_B - 12 \text{ V})/0.02 \text{ A}$ with R_A in Ω and U_B in V, however max. 600 Ω
Influence of load	≤ 0.1 % of full scale
Impedance at voltage output	0.5 Ω
Long-term stability of electronics	< 0.3 % of full scale per year
Electr. output signal	≤ 1 % of measuring span
Linear error	≤ 1 % of measuring span (terminal method)
Resolution	0.13 % of full scale (10 bit resolution at 360°)
Refresh rate (measuring interval)	600 ms

9.5 Safety-related maximum values

Safety parameters	Model 892.44
U_i	30 V
I_i	100 mA
P_i	550 mW ... 1,000 mW
C_i	6.5 nF
L_i	0

9.6 Permissible temperature ranges

Model 892.44		
Temperature class	Max. input power P_i	Max. ambient temperature T_a
T6	1,000 mW	45 °C
T4 ... T1	1,000 mW	70 °C
T135°C	550 mW	70 °C
	650 mW	70 °C
	750 mW	40 °C

9. Specifications

9.7 Pressure gauges with output signal

Model PGT23.063

Pressure limitation

Steady	3/4 x full scale value
Fluctuating	2/3 x full scale value
Short time	Full scale value

Temperature effect

When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.8 \text{ } \%$ /10 K of full scale value

Wetted materials

Process connection, pressure element	Stainless steel 316L
--------------------------------------	----------------------

Wetted materials

Case, bayonet bezel	Stainless steel
Movement	Brass
Dial	Aluminium, white, black lettering
Pointer	Aluminium, black
Window	Polycarbonate or laminated safety glass

Ingress protection per IEC/EN 60529 IP54; option: IP65

For further specifications, see data sheet PV 12.03

Models PGT23.100, PGT23.160, PGT26.100, PGT26.160

Pressure limitation

Steady	Full scale value
Fluctuating	0.9 x full scale value
Short time	1.3 x full scale value

Temperature effect

When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.4 \text{ } \%$ /10 K of full scale value

Wetted materials

Process connection, pressure element	PGT23.100, PGT23.160: Stainless steel 316L PGT26.100, PGT26.160: Monel
--------------------------------------	---

Material (non-wetted)

Case, bayonet bezel	Stainless steel
Movement	Brass
Dial	Aluminium, white, black lettering
Instrument pointer	Aluminium, black
Pointer	Aluminium, red
Window	Laminated safety glass

Ingress protection per IEC/EN 60529 IP65 ¹⁾; option: IP66

1) Ingress protection IP54 with lower back mount.

For further specifications, see data sheet PV 12.04

9. Specifications

Models PGT43.100, PGT43.160

Pressure limitation

Steady	Full scale value
Fluctuating	0.9 x full scale value

Overload safety

5 x full scale value, however max. 40 bar

Temperature effect

When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.8 \text{ } \%/10 \text{ K}$ of full scale value

Wetted materials ¹⁾

Process connection with lower measuring flange	Stainless steel 316L
--	----------------------

Pressure element ²⁾	Span $\leq 0.25 \text{ bar}$	Stainless steel 316L
	Span $\geq 0.4 \text{ bar}$	NiCr alloy (Inconel)

Seal	FPM/FKM or PTFE
------	-----------------

Material (non-wetted)

Case, bayonet bezel	Stainless steel
---------------------	-----------------

Movement	Brass
----------	-------

Dial	Aluminium, white, black lettering
------	-----------------------------------

Pointer	Aluminium, black
---------	------------------

Window	Laminated safety glass
--------	------------------------

Ingress protection per IEC/EN 60529

IP54; option: IP65

1) Wetted parts can be coated/lined with special materials such as PTFE, Hastelloy C276, Monel, titanium.

2) Spans between 0.25 bar and 0.4 bar are specified depending on the application.

For further specifications, see data sheet PV 14.03

Model PGT43HP

Pressure limitation

Steady	Full scale value
--------	------------------

Fluctuating	0.9 x full scale value
-------------	------------------------

Overload safety

40, 100 or 400 bar

Temperature effect

When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.8 \text{ } \%/10 \text{ K}$ of full scale value

Wetted materials ¹⁾

Process connection with lower measuring flange	Stainless steel 316L
--	----------------------

Pressure element ²⁾	Span $\leq 0.25 \text{ bar}$	Stainless steel 316L
	Span $\geq 0.4 \text{ bar}$	NiCr alloy (Inconel)

Seal	FPM/FKM or PTFE
------	-----------------

Material (non-wetted)

Case, bayonet bezel	Stainless steel
---------------------	-----------------

Movement	Brass
----------	-------

Dial	Aluminium, white, black lettering
------	-----------------------------------

Pointer	Aluminium, black
---------	------------------

Window	Laminated safety glass
--------	------------------------

Ingress protection per IEC/EN 60529

IP54; option: IP65

1) Wetted parts can be coated/lined with special materials such as PTFE, Hastelloy C276, Monel, titanium.

2) Spans between 0.25 bar and 0.4 bar are specified depending on the application.

For further specifications, see data sheet PV 14.07

9. Specifications

Model PGT63HP

Pressure limitation

Steady	Full scale value
Fluctuating	0.9 x full scale value

Overload safety 50 x full scale value

Temperature effect When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.6\%$ /10 K of full scale value

Wetted materials

Process connection, pressure element	Stainless steel 316Ti (1.4571)
Seal	PTFE

Material (non-wetted)

Case, bayonet bezel	Stainless steel
Movement	Brass
Dial	Aluminium, white, black lettering
Pointer	Aluminium, black
Window	Laminated safety glass

Ingress protection per IEC/EN 60529 IP54

For further specifications, see data sheet PV 16.06

Model APT43

Pressure limitation

Steady	Full scale value
Fluctuating	0.9 x full scale value

Overload safety At least 1 bar absolute pressure (atmospheric pressure), in addition 10 x full scale value, max. 25 bar absolute pressure

Temperature effect When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.8\%$ /10 K of full scale value

Wetted materials

Process connection	Stainless steel 316L or Monel	
Pressure element ¹⁾	Span ≤ 0.25 bar	■ Stainless steel 316L ■ Monel
	Span ≥ 0.4 bar	■ NiCr alloy (Inconel) ■ Monel

Material (non-wetted)

Case, bayonet bezel	Stainless steel
Movement	Brass
Dial	Aluminium, white, black lettering
Pointer	Aluminium, black
Window	Laminated safety glass

Ingress protection per IEC/EN 60529 IP54; option: IP65

¹⁾ Spans between 0.25 bar and 0.4 bar are specified depending on the application.

For further specifications, see data sheet PV 15.02

9. Specifications

Models DPGT43.100, DPGT43.160

Pressure limitation

Steady	Full scale value
Fluctuating	0.9 x full scale value

Overload safety and max. operating pressure

See the following table

Temperature effect

When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.5 \%$ /10 K of full scale value

Wetted materials

Media chamber with process connection, venting of the media chambers, bellows	Stainless steel 316Ti (1.4571)	
Pressure element ¹⁾	Span ≤ 0.25 bar	Stainless steel 316L
	Span ≥ 0.4 bar	NiCr alloy (Inconel)

Material (non-wetted)

Case, bayonet bezel	Stainless steel
Movement	Brass
Dial	Aluminium, white, black lettering
Pointer	Aluminium, black
Window	Laminated safety glass

Ingress protection per IEC/EN 60529

IP54; option: IP65

¹⁾ Spans between 0.25 bar and 0.4 bar are specified depending on the application.

Overload safety and max. operating pressure

Scale ranges	Overload safety in bar Either side max.		Max. operating pressure in bar (static pressure)	
	Standard	Option	Standard	Option
0 ... 16 to 0 ... 40 mbar	2.5	-	2.5	6
0 ... 60 to 0 ... 250 mbar	2.5	6	6	10
0 ... 400 mbar	4	40	25	40
0 ... 0.6 bar	6	40	25	40
0 ... 1 bar	10	40	25	40
0 ... 1.6 bar	16	40	25	40
0 ... 2.5 to 0 ... 25 bar	25	40	25	40

For further specifications, see data sheet PV 17.05

9. Specifications

Models DPGT43HP.100, DPGT43HP.160

Pressure limitation

Steady	Full scale value
Fluctuating	0.9 x full scale value

Overload safety and max. operating pressure

- Either side max. 40, 100, 250 or 400 bar
- Either side max. 400 bar
- Max. 650 bar on both sides

Temperature effect

When the temperature of the measuring system deviates from the reference temperature (+20 °C): max. $\pm 0.5 \text{ } \%/10 \text{ K}$ of full scale value

Wetted materials ¹⁾

Media chamber with process connection, venting of the media chambers	Stainless steel 316L	
Pressure element ²⁾	Span $\leq 0.25 \text{ bar}$	Stainless steel 316L
	Span $\geq 0.4 \text{ bar}$	NiCr alloy (Inconel)

Material (non-wetted)

System fill fluid of the measuring cell	Silicone oil
Case, movement, bayonet bezel	Stainless steel
Dial	Aluminium, white, black lettering
Pointer	Aluminium, black
Window	Laminated safety glass

Ingress protection per IEC/EN 60529

IP54; option: IP65

1) Wetted parts can be made with special materials such as Hastelloy C276 or Monel.

2) Spans between 0.25 bar and 0.4 bar are specified depending on the application.

For further specifications, see data sheet PV 17.13

1. Allgemeines	34
2. Sicherheit	35
2.1 Symbolerklärung	35
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	35
2.3 Fehlgebrauch	36
2.4 Verantwortung des Betreibers	36
2.5 Personalqualifikation	37
2.6 Fachpersonal	37
2.7 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen	37
2.8 Ex-Kennzeichnung	39
2.9 Spezifikation und Temperaturgrenzen.	40
2.10 Besondere Verwendungsbedingungen	41
3. Transport, Verpackung und Lagerung	41
3.1 Transport	41
3.2 Verpackung und Lagerung	42
4. Aufbau und Funktion	42
4.1 Übersicht	42
4.2 Beschreibung	43
4.3 Lieferumfang	43
4.4 Produktpass	43
5. Inbetriebnahme, Betrieb	44
5.1 Geräte mit Gewindeanschluss	45
5.2 Geräte mit offenem Anschlussflansch	45
5.3 Installation	46
5.4 Elektrischer Anschluss.	48
5.5 Nullpunkteinstellung	50
5.6 Inbetriebnahme	51
6. Störungen	52
7. Wartung und Reinigung	53
7.1 Wartung.	53
7.2 Reinigung	54
8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung	54
8.1 Demontage	54
8.2 Rücksendung.	55
8.3 Entsorgung	55
9. Technische Daten	56
9.1 Standard-Kabeldose (nur NG 100 und 160)	56
9.2 Kabelausgang (nur NG 63)	56
9.3 Transmitterelektronik für Nicht-Ex-Bereiche.	56
9.4 Transmitterelektronik für Ex-Bereiche.	57
9.5 Sicherheitstechnische Höchstwerte	57
9.6 Zulässige Temperaturbereiche	57
Anlage 1: EU-Baumusterprüfbescheinigung	123
Anlage 2: EU-Konformitätserklärung, Teil 1	130
Anlage 3: EU-Konformitätserklärung, Teil 2	132

1. Allgemeines

- Das in der Betriebsanleitung beschriebene Kontaktmanometer wird nach den neuesten Erkenntnissen konstruiert und gefertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Arbeitsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Geräts geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Weitere Informationen:

- Internet-Adresse:

www.wika.de / www.wika.com

Typ	Transmitterelektronik für Nicht-Ex-Bereiche		Transmitterelektronik für Ex-Bereiche		Datenblatt
	Typ	Variante ¹⁾	Typ	Variante ¹⁾	
PGT23.063	891.44	1, 3, 4	-	-	PV 12.03
PGT23.1x0, PGT26.1x0	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 12.04
PGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.03
PGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.07
PGT63HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 16.06
APGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 15.02
DPGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.05
DPGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.13

1) Variante des Ausgangssignals

1: 4 ... 20 mA, 2-Leiter, passiv, nach NAMUR NE 43

2: 4 ... 20 mA, 2-Leiter, für explosionsgefährdete Bereiche

3: 0 ... 20 mA, 3-Leiter

4: 0 ... 10 V, 3-Leiter

Für Geräte die zusätzlich mit Schaltkontakte(n) ausgestattet sind, gelten außerdem folgende Betriebsanleitungen:

- „Manometer mit Induktivkontakt Typ 831, für explosionsgefährdete Bereiche“, Artikelnummer 14320154
- „Manometer mit Schaltkontakt Typ 821, 851 oder 830 E“, Artikelnummer 14057651

2. Sicherheit

2.1 Symbolerklärung



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



GEFAHR!

... kennzeichnet Gefährdungen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation im explosionsgefährdeten Bereich hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die durch heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten zu Verbrennungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Information

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte dienen zum Steuern und Regeln von Prozesswerten sowie zur Anlagenüberwachung in industriellen Anwendungen. Das Kontaktmanometer mit bis zu 3 integrierten Induktivkontakten des Typs 831 zeigt den Prozessdruck vor Ort an und öffnet/schließt Stromkreise an definierten Druckwerten.

Das Gerät bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe.

Regularien für Druckgeräte

Geräteart: druckhaltendes Ausrüstungsteil ohne Sicherheitsfunktion

- Messstoffe: flüssig oder gasförmig, Gruppe 1 (gefährlich) oder Gruppe 2
- Maximal zulässiger Druck PS, siehe Kapitel 2.7 „Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen“
- Volumen messstoffberührter Teile: < 0,1 L

Das Gerät nur in Anwendungen verwenden, die innerhalb seiner technischen Leistungsgrenzen liegen (z. B. Temperaturgrenzen, Werkstoffverträglichkeit, ...).

→ Leistungsgrenzen siehe Kapitel 9 „Technische Daten“.

2. Sicherheit

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden. Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

2.3 Fehlgebrauch



WARNUNG!

Verletzungen durch Fehlgebrauch

Fehlgebrauch des Geräts kann zu gefährlichen Situationen und Verletzungen führen.

- ▶ Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen.
- ▶ Gerät nicht für abrasive und viskose Messstoffe verwenden.
Ausnahmen hierbei sind Plattenfedermanometer (Typen PGT43, PGT43HP) mit speziell beschichteten Membranen (abrasiv) oder Ausführungen mit offenem Anschlussflansch (viskos).

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

2.4 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung, sowie die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften müssen eingehalten werden.

Der Betreiber ist verpflichtet, das Typenschild lesbar zu halten.

Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,

- dass eine entsprechende Erste-Hilfe-Ausrüstung vorhanden ist und bei Bedarf jederzeit Hilfe zur Stelle ist.
- dass das Bedienpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung für den Anwendungsfall geeignet ist.
- dass die persönliche Schutzausrüstung verfügbar ist.



An den messstoffberührten Teilen des Geräts können herstellungsbedingt geringe Restmengen des Justagemediums (z. B. Druckluft, Wasser, Öl) anhaften. Bei erhöhten Anforderungen an die technische Sauberkeit muss die Eignung für den Anwendungsfall vor Inbetriebnahme vom Betreiber geprüft sein.



Flüssige Messstoffe mit der Eigenschaft bei Erstarrung das Volumen zu verändern können das Messsystem schädigen (z. B. Wasser bei Unterschreiten des Gefrierpunkts).

2.5 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unschlagmäßige Handhabung kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

2.6 Fachpersonal

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

DE


2.7 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

Zifferblatt (Beispiele)

PGT23.063



PGT23.100

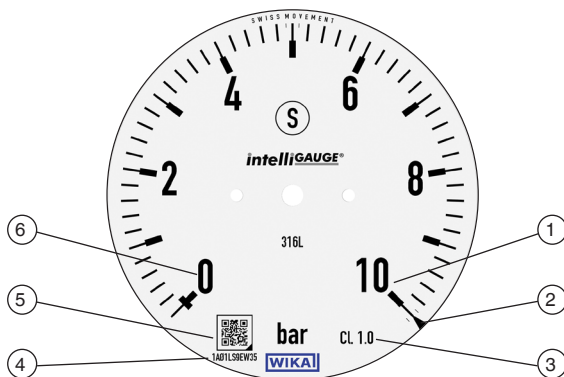


- ① Skalenendwert
- ② Begrenzungsmerke Ruhebelastbarkeit
PS = Skalenendwert
- ③ Genauigkeitsklasse
- ④ Seriennummer
- ⑤ QR-Code mit Link, siehe Kapitel 4.4 „Produktpass“
- ⑥ Skalenanfangswert




Das Gerät mit dieser Kennzeichnung ist ein Sicherheitsdruckmessgerät mit bruchsicherer Trennwand nach EN 837, Sicherheitsausführung „S3“.

Typenschild (Beispiel Nicht-Ex-Ausführung)

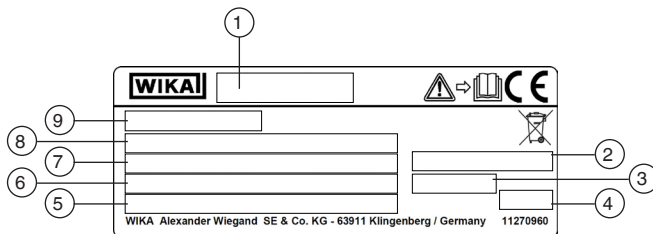

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ① Bezeichnung | ⑥ Artikelnummer |
| ② Ausgangssignal | ⑦ Versorgungsspannung |
| ③ Maximal zulässiger Druck PS | ⑧ Messbereich |
| ④ Herstellungsdatum (Monat/Jahr) | ⑨ Typ |
| ⑤ Gehäusefüllung | |

Typenschild (Beispiel Ex-Ausführung)

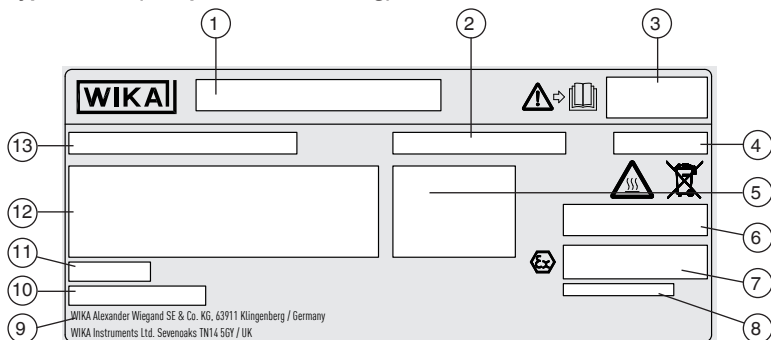

- | | |
|---|--|
| ① Typ + Transmitterelektronik | ⑦ Ex-Kennzeichnung |
| ② Artikelnummer | ⑧ Zulässiger Temperaturbereich, siehe Kapitel 9.6 |
| ③ Konformitätszeichen + Kennnummer der benannten oder zugelassenen Stelle | ⑨ Herstelleradresse
Adresse des Importeurs für UK |
| ④ Herstellungsdatum (Monat/Jahr) | ⑩ Gehäusefüllung |
| ⑤ Sicherheitstechnische Höchstwerte, siehe Kapitel 9.5 | ⑪ Maximal zulässiger Druck PS |
| ⑥ Zertifikatsnummern | ⑫ Anschlussbelegung |
| | ⑬ Messbereich |

2. Sicherheit



Vor Montage und Inbetriebnahme des Geräts unbedingt die Betriebsanleitung lesen.



Verbrennungsgefahr

 
Möglicherweise gefährliche Situation durch heiße Oberflächen.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung nach nationalen Vorgaben sorgen.

DE

Zusatzschild für Geräte mit PTFE-Auskleidung



Bei Geräten mit PTFE-Auskleidung müssen im Bereich der Auskleidung Maßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Aufladung auszuschließen.

2.8 Ex-Kennzeichnung



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Verlust des Explosionsschutzes

Die Nichtbeachtung dieser Inhalte und Anweisungen kann zum Verlust des Explosionsschutzes führen.

- ▶ Sicherheitshinweise in diesem Kapitel sowie weitere Explosionsschutzhinweise in dieser Betriebsanleitung beachten.
- ▶ Die Angaben der geltenden Baumusterprüfbescheinigung sowie die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften zu Installation und Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. IEC 60079-14, NEC, CEC) einhalten.

Überprüfen, ob die Klassifizierung für den Einsatzfall geeignet ist. Die jeweiligen nationalen Vorschriften und Bestimmungen beachten.

2. Sicherheit

Geräte ohne PTFE-Auskleidung

Ex-Bereich	Nenngröße	ATEX-Kennzeichnung	IECEx
Zone 1 Gas	NG 63, 100, 160	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zone 21 Staub	NG 63	II 2D	Ex ia IIIB T85°C/T95°C/T135°C Db
Zone 21 Staub	NG 100, 160	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

DE

Geräte mit PTFE-Auskleidung


Option bei Typen: PGT43, PGT43HP

Siehe auch Kapitel 2.7 zu „Zusatzschild für Geräte mit PTFE-Auskleidung“


Ex-Bereich	ATEX-Kennzeichnung	IECEx
Zone 1 Gas	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zone 21 Staub	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

2.9 Spezifikation und Temperaturgrenzen

Manometer

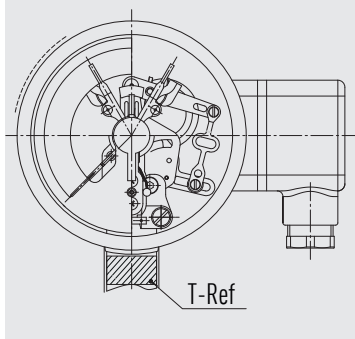

Differenzdruckmanometer

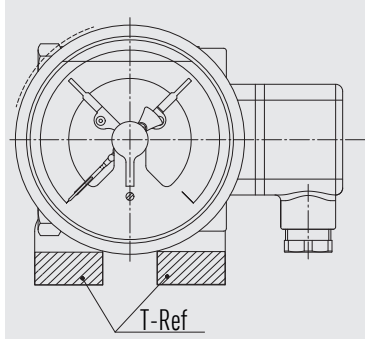

Schutzart nach IEC/EN 60529

Informationen zur Schutzart des jeweiligen Geräts siehe Kapitel 9 „Technische Daten“.

Zulässiger Temperaturbereich

Für die Ermittlung der maximalen Temperatur am Gerät sind außer der Messstofftemperatur noch andere Einflüsse wie z. B. die Umgebungstemperatur und gegebenenfalls die Sonneneinstrahlung zu berücksichtigen.

Der zulässige Temperaturbereich ist abhängig von der eingebauten Kontaktausführung und der am Schaltverstärker anliegenden Leistung. Siehe Kapitel 9.6 „Zulässige Temperaturbereiche“.

Die Installation ist so auszuführen, dass der Temperaturbereich des Geräts, auch unter Berücksichtigung des Einflusses von Konvektion und Wärmestrahlung, weder unter- noch überschritten wird.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

Die zulässigen Temperaturbereiche der Kontakttypen dürfen auch am Gerät nicht überschritten werden. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Kühlung (wie z. B. Wassersackrohr, Instrumentierungsventil, Druckmittler etc.) zu ergreifen.

Die Einhaltung des zulässigen Temperaturbereichs ist vom Betreiber während des Betriebs sicherzustellen. Dafür kann der in der Abbildung oben gezeigte Bereich unter „T-Ref“ genutzt werden.

2.10 Besondere Verwendungsbedingungen

- i. Die Temperaturklasse und die zulässige maximale Umgebungstemperatur richten sich nach den im Gerät installierten Optionen und dürfen auf der Gerätebeschilderung nicht angegeben sein. Einzelheiten zur anwendbaren Temperaturklasse, zur Oberflächentemperatur und zum Umgebungstemperaturbereich sind aus Kapitel 2.9 „Spezifikation und Temperaturgrenzen“ und der EU-Baumusterprüfbescheinigung (siehe Anlage) ersichtlich.
- ii. Der Bediener muss beachten, dass Wärme entlang des Messgeräts übertragen werden kann und darauf achten, dass das Gerät die maximal zulässige Umgebungstemperatur nicht überschreitet. Näheres ist aus der vorliegenden Betriebsanleitung ersichtlich.
- iii. Typen mit PTFE-Auskleidung sind mit einem Warnschild versehen, das den Bediener auf eine mögliche elektrostatische Gefährdung innerhalb des Prozessanschlusses beim Einsatz in Bereichen der Gruppen IIC oder IIIB hinweist. Der Bediener muss alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ergreifen, damit die Gefahr einer elektrostatischen Entladung innerhalb des Prozessanschlusses minimiert wird.
- iv. Im Gerät kann ein Kabel integriert sein. Ist dies der Fall, muss der Bediener dafür sorgen, dass dieses gut befestigt und gegen mechanische Beschädigung geschützt ist.
- v. Bei Anwendungen der Gruppe III kann die nichtmetallische Beschichtung des Gerätegehäuses unter bestimmten extremen Bedingungen eine zündfähige elektrostatische Ladung erzeugen. Aus diesem Grunde darf das Gerät nicht an einem Ort installiert werden, an dem durch die äußeren Bedingungen der Aufbau elektrostatischer Ladung an solchen Oberflächen begünstigt wird. Der Bediener/Installateur muss Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um einen Aufbau elektrostatischer Ladung zu verhindern, indem er das Gerät z. B. an einem Ort aufstellt, an dem ein ladungserzeugender Mechanismus (wie z. B. vom Wind aufgewirbelter Staub) wenig wahrscheinlich ist, und das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischt.

DE

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transport

Gerät auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.
Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- ▶ Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.
- ▶ Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise unter Kapitel 4.2 „Verpackung und Lagerung“ beachten.



Durch Erschütterungen können sich bei gefüllten Geräten in der Füllflüssigkeit kleine Bläschen bilden. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Geräts.

3.2 Verpackung und Lagerung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

Lagertemperatur: -20 ... +70 °C

Folgende Einflüsse vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
- Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
- Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase
- Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären


Das Gerät in der Originalverpackung an einem Ort lagern, der die oben gelisteten Bedingungen erfüllt.

4. Aufbau und Funktion

4.1 Übersicht

Beispiel, Typ PGT23.100, Ausführung „S3“ nach EN 837

- ① Mehrschichten-Sicherheitsglas
- ② Messglied
- ③ Druckausgleichsventil
- ④ Elektrischer Anschluss mit Kabelbox
- ⑤ Transmitterelektronik
- ⑥ Zeigerwerk
- ⑦ Prozessanschluss

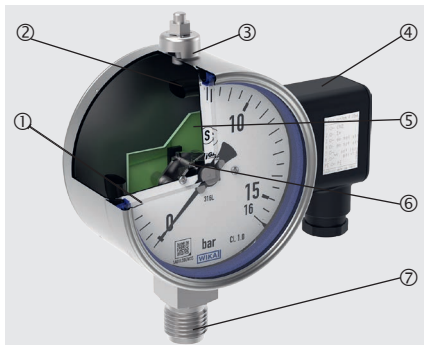

4.2 Beschreibung

Für die beschriebenen Geräte werden wegen ihrer Robustheit und einfachen Handhabung weit verbreitete Rohr-, Platten-, Kapselfeder- und Wellrohrfedermessglieder verwendet. Die Messglieder verformen sich unter Druckeinfluss im elastischen Bereich. Ein mechanisches Zeigerwerk überträgt diese Verformung in eine Drehbewegung. Ein auf der Zeigerwelle aufgesetzter Magnet dreht sich proportional mit dem Instrumentenzeiger in direkter linearer Abhängigkeit zum Prozessdruck. Der auf der Transmitterelektronik enthaltene Winkelsensor erfasst die Drehbewegung des Magneten im Bereich von 0 ... 270°. Die Winkeländerung wird berührungslos und daher verschleißfrei registriert und über einen Verstärker in ein analoges Ausgangssignal umgesetzt. Die Spanne des Ausgangssignals entspricht der Messspanne auf dem Zifferblatt.

Sicherheitsausführung „S3“ nach EN 837

Diese Ausführung besteht aus Mehrschichten-Sicherheitsglas, einer bruchsicheren Trennwand zwischen Messsystem und Zifferblatt sowie einer ausblasbaren Rückwand. Im Fehlerfall ist der Betreiber an der Frontseite geschützt, da Messstoffe und Bauteile nur über die Rückseite des Gehäuses austreten können.

Ex-Ausführung

Alle Geräte außer Typ PGT23.063 sind optional auch in einer Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar.

4.3 Lieferumfang

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

4.4 Produktpass

Es gibt drei Möglichkeiten, zum geräteindividuellen Produktpass zu gelangen.

- Über den QR-Code auf dem Zifferblatt, falls vorhanden
- Über die Produktdetailseite des Geräts
- Über den Link hier in der Betriebsanleitung

Der Produktpass kann auf der Produktseite oder direkt unter der dazugehörigen Web-Applikation aufgerufen werden.



<https://productpass.wika.com/>

Nach Eingabe der intelligenten Seriennummer in der Web-Applikation erscheinen alle gerätespezifischen Details zu der gefertigten Ausführung.

Folgendes wird bereitgestellt:

- Die wichtigsten Produktinformationen wie Messbereich, Genauigkeit, Prozessanschluss, Herstelldatum usw.
- Kalibrierzertifikate, Zeugnisse und Protokolle
- Dokumentationsunterlagen, wie z. B. das Datenblatt und die Betriebsanleitung

Aus dieser Ansicht heraus können die benötigten Informationen direkt ausgedruckt oder auch per E-Mail versendet werden.

DE

Ein direkter Link zum Online-Shop vereinfacht die Bestellung von weiterem Zubehör passend zum Gerät.

5. Inbetriebnahme, Betrieb

Personal: Fachpersonal

Vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, dass das richtige Gerät hinsichtlich Anzeigebereich, Ausführung und spezifischen Messbedingungen ausgewählt wurde.



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch gefährliche Messstoffe

Bei Kontakt mit gefährlichen Messstoffen (z. B. bei brennbaren oder giftigen Stoffen), gesundheitsgefährdenden Messstoffen (z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv) besteht die Gefahr von Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden.

Am Gerät können im Fehlerfall aggressive Messstoffe mit extremer Temperatur und unter hohem Druck anliegen.

- ▶ Bei diesen Messstoffen müssen über die gesamten allgemeinen Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden.
- ▶ Notwendige Schutzausrüstung tragen.



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch unter hohem Druck austretende Messstoffe

Bei der Druckbeaufschlagung des Geräts kann aufgrund schlechter Abdichtung des Prozessanschlusses Messstoff unter hohem Druck entweichen.

Durch die hohe Energie des im Fehlerfall austretenden Messstoffs besteht die Gefahr von Körperverletzungen und Sachschäden.

- ▶ Die Abdichtung des Prozessanschlusses muss fachgerecht ausgeführt und auf Dichtheit überprüft werden.

5.1 Geräte mit Gewindeanschluss


Nach den allgemeinen technischen Regeln für Manometer (z. B. EN 837-2 „Auswahl- und Einbauempfehlungen für Manometer“).

Geräte müssen über den Prozessanschluss geerdet sein. Deshalb sollten am Prozessanschluss elektrisch leitende Dichtungen verwendet werden. Alternativ sind andere Maßnahmen zur Erdung zu ergreifen. Ab Werk angebrachte Maßnahmen zur Erdung (z. B. Schweißpunkte oder Sicherungsplättchen) sind deshalb zur Einbindung der Geräte in den Potenzialausgleich zu nutzen und dürfen keinesfalls entfernt werden. Darauf achten, dass nach einer Demontage (z. B. Austausch des Geräts) die Maßnahmen zur Erdung wieder installiert werden.

Beim Einschrauben der Geräte darf die zum Abdichten erforderliche Kraft nicht über das Gehäuse aufgebracht werden, sondern mit geeignetem Werkzeug nur über die dafür vorgesehenen Schlüsselflächen.



Für zylindrische Gewinde sind an der Dichtfläche ① Flachdichtungen, Dichtlinen oder WIKA-Profildichtungen einzusetzen. Bei kegeligen Gewinden (z. B. NPT-Gewinde) erfolgt die Abdichtung im Gewinde ②, mit geeignetem Dichtungswerkstoff (EN 837-2).

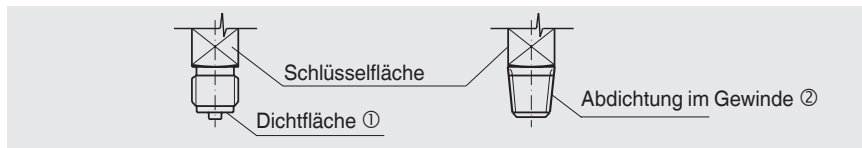

Das Drehmoment ist von der eingesetzten Dichtung abhängig. Um das Messgerät in die Stellung zu bringen, in der es sich am besten ablesen lässt, ist ein Anschluss mit Spannmuffe oder Überwurfmutter zu empfehlen. Sofern ein Gerät eine Entlastungsöffnung besitzt, muss diese vor Blockierung durch Geräteteile oder Schmutz geschützt sein.

5.2 Geräte mit offenem Anschlussflansch

Die Flanschdichtung muss nach gültiger Norm ausgelegt werden und für den Prozess geeignet sein. Je nach Prozessbedingungen und angewendeter Flanschnorm sind die benötigten Befestigungsteile (z. B. Gewindebolzen, Muttern) zu verwenden. Schraubverbindungen schrittweise mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment über Kreuz festziehen. Für Ausführungen mit Spülbohrung sind Spülleitungen bzw. Verschlusschrauben der Spülbohrungen stets elektrisch leitfähig mit dem Gerät zu verbinden. Bei kegeligen Gewinden (z. B. NPT-Gewinde) ist dies durch ein leitfähiges Klebe- bzw. Dichtmittel im Auslieferungszustand bereits realisiert. Während und nach dem Spülen des Flanschs ist die elektrisch leitfähige Verbindung der Spülleitung bzw. der Verschlusschrauben zum Gerät sicherzustellen.

5.3 Installation

- Nennlage nach EN 837: 90° ($\perp$), außer in den Bestellunterlagen abweichend spezifiziert.
- Prozessanschluss unten.
- Bei gefüllten Ausführungen muss vor Inbetriebnahme das Entlüftungsventil an der Oberseite des Gehäuses geöffnet werden.
- Bei Anwendungen im Freien ist ein für die angegebene Schutzart geeigneter Aufstellort zu wählen, damit das Gerät keinen unzulässigen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Um zusätzliches Aufheizen zu vermeiden, dürfen die Geräte im Betrieb keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Für eine sichere Druckentlastung im Fehlerfall muss bei Geräten mit Entlastungsöffnung oder ausblasbarer Rückwand ein Abstand von mindestens 20 mm zu jedem Gegenstand eingehalten werden.

Anforderungen an den Montageort

Ist die Leitung zum Messgerät für eine erschütterungsfreie Anbringung nicht stabil genug, sollte die Befestigung mittels Messgerätehalterung erfolgen. Können Erschütterungen nicht durch geeignete Installationen vermieden werden, dann sollten gefüllte Geräte eingesetzt werden. Die Geräte sind vor grober Verschmutzung und starken Schwankungen der Umgebungstemperatur zu schützen.

Zulässige Schwingungsbelastung am Montageort

Die Geräte sollten grundsätzlich nur an Stellen ohne Schwingungsbelastung eingebaut werden. Gegebenenfalls kann z. B. durch eine flexible Anschlussleitung von der Messstelle zum Gerät und die Befestigung über eine Messgerätehalterung eine Entkopplung von der Montagestelle erreicht werden.

Falls dies nicht möglich ist, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden:

Frequenzbereich < 150 Hz

Beschleunigung < 0,5 g (5 m/s²)

Prüfanschluss

In bestimmten Anwendungsfällen (z. B. Dampfkessel) müssen die Absperrarmaturen einen Prüfanschluss besitzen, damit das Gerät ohne Ausbau überprüft werden kann.

Temperaturbelastung

Die Anbringung des Geräts ist so auszuführen, dass die zulässige Betriebstemperatur, auch unter Berücksichtigung des Einflusses von Konvektion und Wärmestrahlung, weder unter- noch überschritten wird. Dazu sind Gerät und Absperrarmatur durch ausreichend lange Messleitungen oder Wassersackrohre zu schützen.

Der Temperatureinfluss auf die Anzeigegenauigkeit und die Messgenauigkeit ist zu beachten.



WARNUNG!

Die tatsächliche maximale Oberflächentemperatur hängt nicht vom Gerät selbst ab, sondern hauptsächlich von den Betriebsbedingungen. Bei gasförmigen Stoffen kann sich die Temperatur durch Kompressionswärme erhöhen. In solchen Fällen muss ggf. die Druckänderungsgeschwindigkeit gedrosselt bzw. die zulässige Messstofftemperatur reduziert werden.

Inbetriebnahme des Druckausgleichsventils

Geräte, die mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet sind, müssen nach der Installation zur Innendruckkompensation belüftet werden.

Werkzeug: Gabelschlüssel SW 9

1. Kunststoffkappe entfernen
2. Verschraubung oberhalb des Ventilgehäuses lösen
3. Ventilgehäuse um 180° gedreht mit $\leq 4,5$ Nm festschrauben



Informationen zur Schutzart siehe technische Information IN 00.18

Schutz der Messglieder vor Überlastung

Unterliegt der Messstoff schnellen Druckänderungen oder ist mit Druckstößen zu rechnen, dürfen diese nicht direkt auf das Messglied einwirken. Die Druckstöße müssen in ihrer Wirkung gedämpft werden, z. B. durch Einbau einer Drosselstrecke (Verringerung des Querschnitts im Druckkanal) oder durch Vorschaltung einer einstellbaren Drosselvorrichtung.

Druckentnahmestutzen

Der Druckentnahmestutzen soll mit einer genügend großen Bohrung (≥ 6 mm) möglichst über eine Absperrarmatur so angeordnet werden, dass die Druckentnahme nicht durch eine Strömung des Messstoffs verfälscht wird. Die Messleitung zwischen Druckentnahmestutzen und Gerät soll zur Vermeidung von Verstopfung und Verzögerungen bei der Druckübertragung einen genügend großen Innendurchmesser besitzen.

Messleitung

Die Messleitungen sind möglichst kurz zu halten und ohne scharfe Krümmungen zu verlegen, um das Auftreten störender Verzugszeiten zu vermeiden. Bei der Verlegung wird eine stetige Neigung von ca. 1:15 empfohlen.

Die Messleitung ist so auszuführen und zu montieren, dass sie die auftretenden Belastungen durch Dehnung, Schwingung und Wärmeeinwirkung aufnehmen kann. Bei Gasen als Messstoff ist an der tiefsten Stelle ein Ablass, bei flüssigen Messstoffen an der höchsten Stelle eine Entlüftung vorzusehen.

Die Messgeräte müssen nach EN 837-1 in der üblichen Einbaulage, mit einer max. zulässigen Neigung von 5° zu allen Seiten, montiert werden.

5. Inbetriebnahme, Betrieb

Messanordnungen

Bewährte Messanordnungen für verschiedene Messstoffarten.

	Flüssige Messstoffe			Gasförmige Messstoffe			
	Füllung der Messleitung	Flüssigkeit	Zum Teil ausgasend	Vollständig verdampft	Gasförmig	Zum Teil kondensiert (feucht)	Vollständig kondensiert
DE	Examples	Kondensat	Siedende Flüssigkeiten	„Flüssiggase“	Trockene Luft	Feuchte Luft Rauchgase	Wasserdampf
	Manometer oberhalb des Entnahmestutzens						
	Manometer unterhalb des Entnahmestutzens						

5.4 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die Belegung der Anschlüsse sind auf dem Typenschild angegeben. Anschlussklemmen und Erdungsklemmen sind entsprechend gekennzeichnet. Das Gerät muss in den Potenzialausgleich der Anlage eingebunden werden.

Leistungsdaten siehe Kapitel 9 „Technische Daten“.

Hilfsenergie Nicht-Ex-Ausführung

Passende Stromversorgung:

Typ KFA6-STR-1.24.500, AC 115/230 V, für Hutschiene, Bestellnummer: 7305636

Hilfsenergie Ex-Ausführung

Das Gerät darf nur in Verbindung mit einem entsprechenden Ex-Speisetrenner betrieben werden.

Zum Beispiel:

Typ KFD2-STC4-EX1, DC 20 ... 35 V, für Hutschiene, Bestellnummer: 2341268

Sicherheitshinweise bei Installation

- Geräte nach Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
- An die Schaltkontakte und Anschlusskabel nur Stromkreise mit gleicher Spannung bzw. von gleicher Schutzart anschließen.
- Anschlusskabel für die größte Stromstärke in den Stromkreisen bemessen und auf ausreichende UV- und mechanische Beständigkeit achten.


5. Inbetriebnahme, Betrieb

- Bei flexiblen Anschlusskabeln isolierte Aderendhülsen verwenden. Max. zulässiger Leitungsquerschnitt 1,5 mm².
- Anschlusskabel müssen für den Umgebungstemperaturbereich der Anwendung geeignet sein.
- Die Anschlusskabel müssen auch für die mitgelieferte Kabelverschraubung geeignet sein (Durchmesserbereich siehe unten).
- Kabeleinführung mit den entsprechend zugelassenen Kabelverschraubungen dicht verschließen.
- Anschlusskabel fest verlegen.

DE

Demontage Kabeldose

Die Kabeldose ist vormontiert und muss wie nachfolgend beschrieben zerlegt werden.

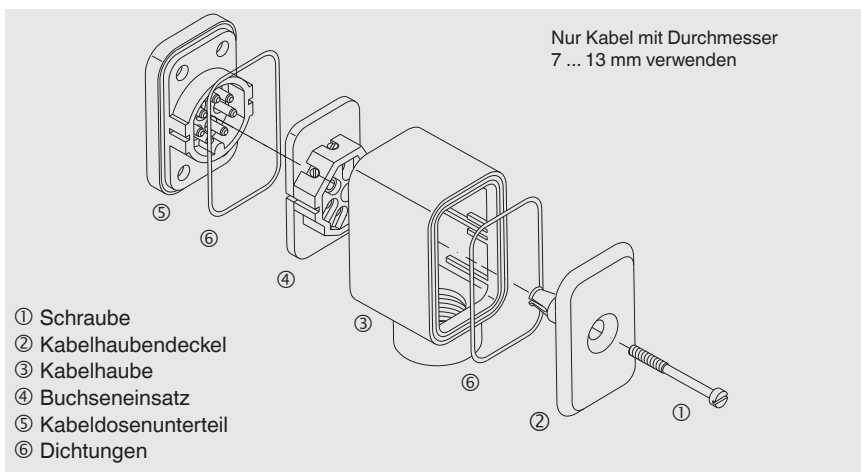


1. Mit einem Schlitzschraubendreher (0,6 x 3,5 mm) die Schraube am Kabelhaubendeckel vollständig lösen und entnehmen.
2. Die Kabelhaube samt Buchseneinsatz vom Kabeldosenunterteil (fest mit Gerät verbunden) abziehen.
3. Kabelhaubendeckel entfernen und den Buchseneinsatz ganz durch die Kabelhaube nach unten herausdrücken.

Anschlussbelegung Kabeldose


2-Leiter-Ausführung

z. B. 4 ... 20 mA

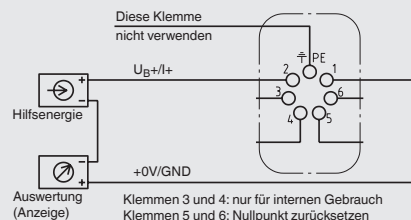

3-Leiter-Ausführung:

z. B. 0 ... 20 mA / 0 ... 10 V

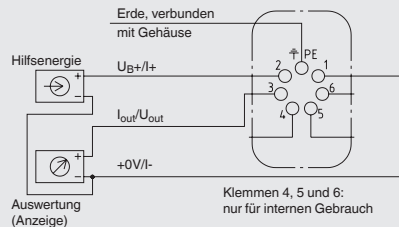

Anschlussbelegung Typ PGT23.063


Kabel	Stecker	Belegung
rot	Pin 1	UB+/I+
schwarz	Pin 4	0 V/I-
braun	Pin 2	n.c.
- - -	Pin 3	n.c.

5.5 Nullpunkteinstellung

Die hier beschriebene Nullpunkteinstellung kann nicht bei Typ PGT23.063 durchgeführt werden. Meist kann die Überprüfung und Einstellung des Nullpunktes im drucklosen Zustand erfolgen. Geräte deren Skalenanfang nicht bei Atmosphärendruck liegt müssen mit dem Druckwert des Skalenanfangs beaufschlagt werden. Bei Differenzdruckmanometern sollte die Einstellung des Nullpunktes durch Öffnen des Druckausgleichventils unter statischer Last erfolgen.

Mechanischer Nullpunkt

Bei Abweichung des Zeigers von dem Nullpunkt (im drucklosen Zustand), kann die Nullpunkteinstellung über den eingebauten Verstellzeiger erfolgen. Hierzu den Bajonettring inklusive der Sichtscheibe und der Dichtung vom Gehäuse entfernen. Durch Drehen an der Schlitzschraube des Verstellzeigers kann eine mechanische Nullpunkteinstellung durchgeführt werden.

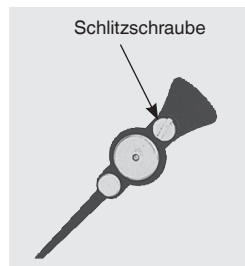

Elektrischer Nullpunkt

Wurde der mechanische Nullpunkt über den Verstellzeiger verändert, muss der elektrische Nullpunkt dem mechanischen angepasst werden. Dazu den Druckwert des Skalenanfangs anfahren. Der Skalenanfang entspricht dem kleinsten elektrischen Signal (je nach Variante entweder 0 mA, 4 mA oder 0 V).

Mit einem kurzen, an beiden Enden abisolierten Stück Litzendraht (maximal zulässiger Widerstand 30 Ω) Klemmen 5 und 6 am Buchseneinsatz überbrücken.

Montage Kabeldose

- Buchseneinsatz mit Kabelhaube verbinden und Kabelhaubendeckel mit Dichtung und Schraube zusammensetzen (siehe Zeichnung Kabeldose).
- Die gerade montierte Baugruppe auf das Kabel Dosenunterteil mit Dichtung stecken.
- Mit einem Schlitzschraubendreher (0,6 x 3,5 mm) die Schraube am Kabelhaubendeckel vollständig einschrauben.



Damit die Schutzart erhalten bleibt, unbedingt die Dichtungen wieder montieren.

Nullpunkt in Transmitterelektronik speichern

Nach Einschalten der Hilfsenergie wird innerhalb von max. 30 Sekunden der neue Nullpunkt in der Transmitterelektronik gespeichert. Zur Kontrolle kann an einer Anzeigeeinheit (z. B. Strommessgerät) während dieser Zeit ein Stromanstieg in der Stromschleife auf 9,5 mA gemessen werden.

Überbrückung der Klemmen entfernen

- Hilfsenergie und Anzeigeeinheit ausschalten.
- Die oben beschriebene „Demontage Kabeldose“ durchführen.
- Den Litzendraht zur Überbrückung der Klemmen 5 und 6 am Buchseneinsatz entfernen.
- Die oben beschriebene „Montage Kabeldose“ durchführen.

Das elektrische Ausgangssignal ist nun wieder deckungsgleich mit der Anzeige des mechanischen Zeigers.

Alle zur Nullpunkteinstellung geöffneten Ventile wieder schließen.

5.6 Inbetriebnahme

Druckstöße unbedingt vermeiden, Absperrventile langsam öffnen.

6. Störungen



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Explosion

Durch Arbeiten in entzündlichen Atmosphären besteht Explosionsgefahr, die zum Tod führen kann.

- ▶ Störungen nur in nicht entzündlichen Atmosphären beseitigen.



VORSICHT!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden

Können Störungen mit Hilfe der aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, Gerät unverzüglich außer Betrieb setzen.

- ▶ Sicherstellen, dass kein Druck bzw. Signal mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnahme schützen.
- ▶ Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
- ▶ Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 8.2 „Rücksendung“ beachten.



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch gefährliche Messstoffe

Bei Kontakt mit gefährlichen Messstoffen (z. B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen), gesundheitsgefährdenden Messstoffen (z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv) sowie bei Kälteanlagen und Kompressoren besteht die Gefahr von Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden.

Am Gerät können im Fehlerfall aggressive Messstoffe mit extremer Temperatur und unter hohem Druck oder Vakuum anliegen.

- ▶ Bei diesen Messstoffen müssen über die gesamten allgemeinen Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden.
- ▶ Notwendige Schutzausrüstung tragen.



Kontaktaten siehe Kapitel 1 „Allgemeines“ oder Rückseite der Betriebsanleitung.

Zum Austauschen des Geräts Kapitel „7. Wartung und Reinigung“ und „5. Inbetriebnahme, Betrieb“ beachten.

Störungen	Ursachen	Maßnahmen
Kein Ausgangssignal.	Hilfsenergie unzureichend oder Leitungsbruch.	Spannungsversorgung und Leitungen prüfen.
	Falsche Anschlussbelegung.	Anschlussbelegung prüfen.
	Defekte Transmitterelektronik durch Überspannung.	Gerät austauschen.

7. Wartung und Reinigung

Störungen	Ursachen	Maßnahmen
Gleichbleibendes Ausgangssignal bei Druckänderung.	Druckkanal am Prozessanschluss verstopft.	Druckkanal am Prozessanschluss reinigen.
	Hilfsenergie verpolt angeschlossen. ($I = \text{ca. } 4,5 \text{ mA}$).	Anschlussbelegung prüfen.
	Defekte Transmitterelektronik	Gerät austauschen.
Zu hohes, bei Druckänderung gleichbleibendes Ausgangssignal.	Überbrückung der Klemmen 5 und 6 nicht entfernt ($I = \text{ca. } 9,5 \text{ mA}$).	Überbrückung der Klemmen entfernen. Siehe Kapitel 5.5 „Nullpunkteinstellung“.
	Defekte Transmitterelektronik durch Überspannung.	Gerät austauschen.
Signalspanne zu klein.	Hilfsenergie unzureichend.	Spannungsversorgung und Leitungen prüfen.
	Bürde zu hoch.	Zulässige Bürde einhalten.
	Nullpunkt verstellt.	Siehe Kapitel 5.5 „Nullpunkteinstellung“.
Nullpunktsignal zu klein oder zu groß.	Nullpunkt verstellt.	Siehe Kapitel 5.5 „Nullpunkteinstellung“.

DE

7. Wartung und Reinigung

7.1 Wartung

Diese Geräte sind wartungsfrei.

Eine Überprüfung des Anzeigers und des korrekten Ausgangssignals sollte etwa 1- bis 2-mal pro Jahr erfolgen. Die Prüfung kann mit einer Druckprüfvorrichtung getrennt vom Prozess durchgeführt werden.

Prüfung gefüllter Geräte

Für gefüllte Geräte ist der Füllstand etwa 1- bis 2-mal pro Jahr zu überprüfen. Der Füllstand darf nicht unter 75 % des Gerätedurchmessers fallen.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch unzulässiges Füllen/Nachfüllen des Geräts mit Verlust des Explosionsschutzes

Das Füllen/Nachfüllen von Geräten durch nicht autorisierte Personen führt zum Verlust des Explosionsschutzes und kann zur Beschädigung des Geräts führen.

- ▶ Instandsetzung der Geräte nur durch autorisierte Stellen durchführen lassen.
- ▶ Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 8.2 „Rücksendung“ beachten.

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

7.2 Reinigung



VORSICHT!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden

Eine unsachgemäße Reinigung führt zu Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden. Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- Reinigungsvorgang wie folgt beschrieben durchführen.

DE

1. Vor der Reinigung das Gerät ordnungsgemäß von der Druckversorgung trennen, ausschalten und vom Netz trennen.
2. Notwendige Schutzausrüstung verwenden.
3. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchte in Berührung bringen.



VORSICHT!

Beschädigung des Geräts

Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung des Geräts.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Keine harten und spitzen Gegenstände zur Reinigung verwenden.

4. Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.

8. Demontage, Rücksendung und Entsorgung



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch Messstoffreste

Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- Notwendige Schutzausrüstung tragen.
- Angaben im Sicherheitsdatenblatt für den entsprechenden Messstoff beachten.
- Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.

8.1 Demontage



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr

Bei der Demontage besteht Gefahr durch austretende, gefährlich heiße Messstoffe.

- Vor dem Ausbau das Gerät ausreichend abkühlen lassen.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- ▶ Die Demontage des Geräts darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- ▶ Gerät im stromlosen Zustand demontieren.



WARNUNG!

Körperverletzung

Bei der Demontage besteht Gefahr durch aggressive Messstoffe und hohe Drücke.

- ▶ Angaben im Sicherheitsdatenblatt für den entsprechenden Messstoff beachten.
- ▶ Gerät im drucklosen Zustand demontieren.

DE

Gegebenenfalls muss die Messleitung entspannt werden. Bei Plattenfedermanometern dürfen die Spansschrauben des Ober- und Unterflansches nicht gelöst werden.

8.2 Rücksendung

Beim Versand des Geräts unbedingt beachten:

Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein und sind daher vor der Rücksendung zu reinigen.



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch Messstoffreste Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- ▶ Bei Gefahrstoffen das Sicherheitsdatenblatt für den entsprechenden Messstoff beilegen.
- ▶ Gerät reinigen, siehe Kapitel 7.2 „Reinigung“.

Zur Rücksendung des Geräts die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Webseite.

8.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung nach nationalen Vorgaben sorgen.

9. Technische Daten



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Verlust des Explosionsschutzes

Das Nichtbeachten der Angaben für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen führt zum Verlust des Explosionsschutzes.

- ▶ Nachfolgende Grenzwerte und technische Angaben einhalten.
- ▶ Das Gehäuse enthält Teile aus nicht metallischem Werkstoff, die aufgrund von Umgebungsbedingungen negativ beeinflusst werden können. Es muss sichergestellt werden, dass die nicht metallischen Teile durch die Umgebungsbedingungen keinen Schaden nehmen, z. B. durch erhöhte Temperaturen, Sonneneinstrahlung oder Chemikalien.

Nicht metallische Teile des Gehäuses

PUR, TPU, PA 6, EPDM, NBR (Option), FMQ (Option)

DE

9.1 Standard-Kabeldose (nur NG 100 und 160)

Kabeldose, rechts am Gehäuse montiert.

Werkstoff: PA 6, schwarz

Nach VDE 0110 Isolationsgruppe C/250 V

Kabelverschraubung M20 x 1,5 (nach unten abgehend) mit Zugentlastung

6 Schraubklemmen + PE für Leiterquerschnitt 1,5 mm²

9.2 Kabelausgang (nur NG 63)

Kabellänge 2 m, nach rechts unten abgehend

Werkstoff: PVC

9.3 Transmitterelektronik für Nicht-Ex-Bereiche

Typ 891.44	
Ausgangssignal	Variante 1: 4 ... 20 mA, 2-Leiter, passiv, nach NAMUR NE 43 Variante 3: 0 ... 20 mA, 3-Leiter Variante 4: 0 ... 10 V, 3-Leiter
Hilfsenergie U_B	Variante 1+3: DC 12 ... 30 V Variante 4: DC 15 ... 30 V
Einfluss der Hilfsenergie	$\leq 0,1 \%$ vom Endwert/10 V
Zulässige Restwelligkeit von U_B	$\leq 10 \%$ ss
Zulässige max. Bürde R_A	Variante 1, 3: $R_A \leq (U_B - 12 \text{ V})/0,02 \text{ A}$ mit R_A in Ohm und U_B in Volt, jedoch max. 600 Ω Variante 4: $R_A = 100 \text{ k}\Omega$
Bürdeneinfluss (Variante 1 + 3)	$\leq 0,1 \%$ vom Endwert
Impedanz am Spannungsausgang	0,5 Ω
Langzeitstabilität Elektronik	$< 0,3 \%$ vom Endwert pro Jahr
Elektr. Ausgangssignal	$\leq 1 \%$ der Messspanne
Kennlinienabweichung	$\leq 1 \%$ der Messspanne (Grenzpunkteinstellung)

9. Technische Daten

Typ 891.44

Auflösung	0,13 % vom Endwert (10 Bit Auflösung bei 360°)
Aktualisierungsrate (Messrate)	600 ms

9.4 Transmitterelektronik für Ex-Bereiche

Typ 892.44

Ausgangssignal	Variante 2: 4 ... 20 mA, 2-Leiter, für explosionsgefährdete Bereiche
Hilfsenergie U_B	DC 14 ... 30 V
Einfluss der Hilfsenergie	$\leq 0,1 \%$ vom Endwert/10 V
Zulässige Restwelligkeit von U_B	$\leq 10 \%$ ss
Zulässige max. Bürde R_A	$R_A \leq (U_B - 12 V)/0,02 A$ mit R_A in Ohm und U_B in Volt, jedoch max. 600 Ω
Bürdeneinfluss	$\leq 0,1 \%$ vom Endwert
Impedanz am Spannungsausgang	0,5 Ω
Langzeitstabilität Elektronik	$< 0,3 \%$ vom Endwert pro Jahr
Elektr. Ausgangssignal	$\leq 1 \%$ der Messspanne
Kennlinienabweichung	$\leq 1 \%$ der Messspanne (Grenzpunkteinstellung)
Auflösung	0,13 % vom Endwert (10 Bit Auflösung bei 360°)
Aktualisierungsrate (Messrate)	600 ms

DE

9.5 Sicherheitstechnische Höchstwerte

Typ 892.44

Sicherheitsparameter	Typ 892.44
U_i	30 V
I_i	100 mA
P_i	550 mW ... 1.000 mW
C_i	6,5 nF
L_i	0

9.6 Zulässige Temperaturbereiche

Typ 892.44

Temperaturklasse	Max. Eingangsleistung P_i	Max. Umgebungstemperatur T_a
T6	1.000 mW	45 °C
T4 ... T1	1.000 mW	70 °C
T135°C	550 mW	70 °C
	650 mW	70 °C
	750 mW	40 °C

9. Technische Daten

9.7 Manometer mit Ausgangssignal

Typ PGT23.063

Druckbelastbarkeit

Ruhebelastung	3/4 x Skalenendwert
Wechselbelastung	2/3 x Skalenendwert
Kurzzeitig	Skalenendwert

Temperatureinfluss

Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. $\pm 0,8 \text{ } \%/10 \text{ K}$ vom jeweiligen Skalenendwert

Werkstoffe messstoffberührt

Prozessanschluss, Messglied	CrNi-Stahl 316L
-----------------------------	-----------------

Werkstoffe nicht messstoffberührt

Gehäuse, Bajonettring	CrNi-Stahl
Zeigerwerk	Messing
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Zeiger	Aluminium, schwarz
Sichtscheibe	Polycarbonat oder Mehrschichten-Sicherheitsglas

Schutzart nach IEC/EN 60529

IP54; Option: IP65

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 12.03

Typen PGT23.100, PGT23.160, PGT26.100, PGT26.160

Druckbelastbarkeit

Ruhebelastung	Skalenendwert
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert
Kurzzeitig	1,3 x Skalenendwert

Temperatureinfluss

Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. $\pm 0,4 \text{ } \%/10 \text{ K}$ vom jeweiligen Skalenendwert

Werkstoffe messstoffberührt

Prozessanschluss, Messglied	PGT23.100, PGT23.160: CrNi-Stahl 316L PGT26.100, PGT26.160: Monel
-----------------------------	--

Werkstoffe nicht messstoffberührt

Gehäuse, Bajonettring	CrNi-Stahl
Zeigerwerk	Messing
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Instrumentenzeiger	Aluminium, schwarz
Zeiger	Aluminium, rot
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas

Schutzart nach IEC/EN 60529

IP65 ¹⁾; Option: IP66

1) Schutzart IP54 bei Anschlusslage rückseitig exzentrisch unten.

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 12.04

9. Technische Daten

Typen PGT43.100, PGT43.160

Druckbelastbarkeit		
Ruhebelastung	Skalenendwert	
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert	
Überlastsicherheit	5 x Skalenendwert, jedoch max. 40 bar	
Temperatureinfluss	Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. ±0,8 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert	
Werkstoffe messstoffberührt ¹⁾		
Prozessanschluss mit unterem Messflansch	CrNi-Stahl 316L	
Messglied ²⁾	Anzeigespanne ≤ 0,25 bar	CrNi-Stahl 316L
	Anzeigespanne ≥ 0,4 bar	NiCr-Legierung (Inconel)
Dichtung	FPM/FKM oder PTFE	
Werkstoffe nicht messstoffberührt		
Gehäuse, Bajonettring	CrNi-Stahl	
Zeigerwerk	Messing	
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz	
Zeiger	Aluminium, schwarz	
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas	
Schutzart nach IEC/EN 60529	IP54; Option: IP65	

DE

1) Messstoffberührte Teile können mit Sonderwerkstoffen wie z. B. PTFE, Hastelloy C276, Monel, Titan beschichtet / ausgekleidet sein.

2) Anzeigespannen die zwischen 0,25 bar und 0,4 bar liegen sind anwendungsspezifisch festgelegt.

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 14.03

Typ PGT43HP

Druckbelastbarkeit		
Ruhebelastung	Skalenendwert	
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert	
Überlastsicherheit	40, 100 oder 400 bar	
Temperatureinfluss	Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. ±0,8 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert	
Werkstoffe messstoffberührt ¹⁾		
Prozessanschluss mit unterem Messflansch	CrNi-Stahl 316L	
Messglied ²⁾	Anzeigespanne ≤ 0,25 bar	CrNi-Stahl 316L
	Anzeigespanne ≥ 0,4 bar	NiCr-Legierung (Inconel)
Dichtung	FPM/FKM oder PTFE	
Werkstoffe nicht messstoffberührt		
Gehäuse, Bajonettring	CrNi-Stahl	
Zeigerwerk	Messing	
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz	
Zeiger	Aluminium, schwarz	
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas	
Schutzart nach IEC/EN 60529	IP54; Option: IP65	

1) Messstoffberührte Teile können mit Sonderwerkstoffen wie z. B. PTFE, Hastelloy C276, Monel, Titan beschichtet / ausgekleidet sein.

2) Anzeigespannen die zwischen 0,25 bar und 0,4 bar liegen sind anwendungsspezifisch festgelegt.

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 14.07

9. Technische Daten

Typ PGT63HP

Druckbelastbarkeit

Ruhebelastung	Skalenendwert
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert

Überlastsicherheit 50 x Skalenendwert

Temperatureinfluss Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. $\pm 0,6 \text{ } \%/10 \text{ K}$ vom jeweiligen Skalenendwert

Werkstoffe messstoffberührt

Prozessanschluss, Messglied	CrNi-Stahl 316Ti (1.4571)
Dichtung	PTFE

Werkstoffe nicht messstoffberührt

Gehäuse, Bajonettring	CrNi-Stahl
Zeigerwerk	Messing
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Zeiger	Aluminium, schwarz
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas

Schutzart nach IEC/EN 60529 IP54

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 16.06

Typ APT43

Druckbelastbarkeit

Ruhebelastung	Skalenendwert
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert

Überlastsicherheit mindestens 1 bar Absolutdruck (Atmosphärendruck), darüber hinaus 10 x Skalenendwert, max. 25 bar Absolutdruck

Temperatureinfluss Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. $\pm 0,8 \text{ } \%/10 \text{ K}$ vom jeweiligen Skalenendwert

Werkstoffe messstoffberührt

Prozessanschluss	CrNi-Stahl 316L oder Monel	
Messglied ¹⁾	Anzeigespanne $\leq 0,25 \text{ bar}$	■ CrNi-Stahl 316L ■ Monel
	Anzeigespanne $\geq 0,4 \text{ bar}$	■ NiCr-Legierung (Inconel) ■ Monel

Werkstoffe nicht messstoffberührt

Gehäuse, Bajonettring	CrNi-Stahl
Zeigerwerk	Messing
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Zeiger	Aluminium, schwarz
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas

Schutzart nach IEC/EN 60529 IP54; Option: IP65

¹⁾ Anzeigespannen die zwischen 0,25 bar und 0,4 bar liegen sind anwendungsspezifisch festgelegt.

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 15.02

9. Technische Daten

Typen DPGT43.100, DPGT43.160

Druckbelastbarkeit

Ruhebelastung	Skalenendwert
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert
Überlastsicherheit und max. Betriebsdruck	Siehe nachfolgende Tabelle
Temperatureinfluss	Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. $\pm 0,5 \text{ } \%/10 \text{ K}$ vom jeweiligen Skalenendwert

Werkstoffe messstoffberührt

Messstoffraum mit Prozessanschluss, Entlüftung der Messstoffräume, Faltenbälge	CrNi-Stahl 316Ti (1.4571)	
Messglied ¹⁾	Anzeigespanne $\leq 0,25 \text{ bar}$	CrNi-Stahl 316L
	Anzeigespanne $\geq 0,4 \text{ bar}$	NiCr-Legierung (Inconel)

Werkstoffe nicht messstoffberührt

Gehäuse, Bajonettring	CrNi-Stahl
Zeigerwerk	Messing
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Zeiger	Aluminium, schwarz
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas

Schutzart nach IEC/EN 60529

IP54; Option: IP65

1) Anzeigespannen die zwischen 0,25 bar und 0,4 bar liegen sind anwendungsspezifisch festgelegt.

Überlastsicherheit und max. Betriebsdruck

Anzeigebereiche	Überlastsicherheit in bar ein-, beid-, und wechselseitig max.		Max. Betriebsdruck in bar (statischer Druck)	
	Standard	Option	Standard	Option
0 ... 16 bis 0 ... 40 mbar	2,5	-	2,5	6
0 ... 60 bis 0 ... 250 mbar	2,5	6	6	10
0 ... 400 mbar	4	40	25	40
0 ... 0,6 bar	6	40	25	40
0 ... 1 bar	10	40	25	40
0 ... 1,6 bar	16	40	25	40
0 ... 2,5 bis 0 ... 25 bar	25	40	25	40

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 17.05

9. Technische Daten

Typen DPGT43HP.100, DPGT43HP.160

Druckbelastbarkeit

Ruhebelastung	Skalenendwert
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert

Überlastsicherheit und max. Betriebsdruck

- Ein-, beid- und wechselseitig max. 40, 100, 250 oder 400 bar
- Ein- und wechselseitig max. 400 bar
- Beidseitig max. 650 bar

Temperatureinfluss

Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. $\pm 0,5 \text{ \%}/10 \text{ K}$ vom jeweiligen Skalenendwert

Werkstoffe messstoffberührt ¹⁾

Messstoffraum mit Prozessanschluss, Entlüftung der Messstoffräume	CrNi-Stahl 316L	
Messglied ²⁾	Anzeigespanne $\leq 0,25 \text{ bar}$	CrNi-Stahl 316L
	Anzeigespanne $\geq 0,4 \text{ bar}$	NiCr-Legierung (Inconel)

Werkstoffe nicht messstoffberührt

Systemfüllflüssigkeit Messzelle	Silikonöl
Gehäuse, Zeigerwerk, Bajonettring	CrNi-Stahl
Zifferblatt	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Zeiger	Aluminium, schwarz
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas

Schutzart nach IEC/EN 60529

IP54; Option: IP65

1) Messstoffberührte Teile können mit Sonderwerkstoffen wie z. B. Hastelloy C276 oder Monel ausgeführt sein.

2) Anzeigespannen die zwischen 0,25 bar und 0,4 bar liegen sind anwendungsspezifisch festgelegt.

Weitere technische Daten siehe Datenblatt PV 17.13

1. Généralités	64
2. Sécurité	65
2.1 Explication des symboles	.65
2.2 Utilisation conforme à l'usage prévu	.65
2.3 Utilisation inappropriée	.66
2.4 Responsabilité de l'opérateur	.66
2.5 Qualification du personnel	.67
2.6 Personnel qualifié	.67
2.7 Etiquetage, marquages de sécurité	.67
2.8 Marquage Ex	.69
2.9 Spécifications et limites de température	.70
2.10 Conditions spécifiques d'utilisation	.71
3. Transport, emballage et stockage	71
3.1 Transport	.71
3.2 Emballage et stockage.	.72
4. Conception et fonction	72
4.1 Vue générale	.72
4.2 Description.	.73
4.3 Détail de la livraison	.73
4.4 Passeport du produit	.73
5. Mise en service, utilisation	74
5.1 Instruments avec raccord fileté	.74
5.2 Instruments avec bride de raccordement ouverte.	.75
5.3 Installation	.76
5.4 Raccordement électrique	.78
5.5 Réglage du point zéro	.80
5.6 Mise en service	.81
6. Dysfonctionnements	82
7. Entretien et nettoyage	83
7.1 Entretien	.83
7.2 Nettoyage	.84
8. Démontage, retour et mise au rebut	84
8.1 Démontage	.84
8.2 Retour	.85
8.3 Mise au rebut	.85
9. Spécifications	86
9.1 Boîtier de raccordement du câble standard (seulement diam. 100 et 160)	.86
9.2 Sortie câble (seulement diam. 63)	.86
9.3 Transmetteurs électroniques pour zones non explosives	.86
9.4 Transmetteurs électroniques pour zones explosives.	.87
9.5 Valeurs techniques de sécurité maximales	.87
9.6 Plages de température admissibles	.87
Annexe 1 : Certificat d'examen de type UE	123
Annexe 2 : Déclaration de conformité UE, partie 1	130
Annexe 3 : Déclaration de conformité UE, partie 2	132

1. Généralités

- Le manomètre de contact décrit dans le mode d'emploi est conçu et fabriqué selon les dernières technologies en vigueur. Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et d'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de l'instrument.
- Le mode d'emploi fait partie de l'instrument et doit être conservé à proximité immédiate de l'instrument et accessible à tout moment pour le personnel qualifié.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de dommages provoqués par une utilisation non conforme à l'usage prévu, de non respect de ce mode d'emploi, d'utilisation de personnel peu qualifié de même qu'en cas de modifications de l'instrument effectuées par l'utilisateur.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Pour obtenir d'autres informations :

- Site Internet :

www.wika.fr / www.wika.com

Type	Transmetteurs électroniques pour zones non explosives		Transmetteurs électroniques pour zones explosives		Fiche technique
	Type	Exécution ¹⁾	Type	Exécution ¹⁾	
PGT23.063	891.44	1, 3, 4	-	-	PV 12.03
PGT23.1x0, PGT26.1x0	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 12.04
PGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.03
PGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.07
PGT63HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 16.06
APGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 15.02
DPGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.05
DPGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.13

1) Exécution du signal de sortie

1 : 4 ... 20 mA, 2 fils, passif, selon NAMUR NE43

2 : 4 ... 20 mA, 2 fils, pour zones dangereuses

3 : 0 ... 20 mA, 3 fils

4 : 0 ... 10 V, 3 fils

Pour les instruments munis en plus d'un ou plusieurs contacts électriques, le mode d'emploi suivant s'applique aussi :

- "Manomètres avec contact inductif type 831, pour zones explosives",
numéro d'article 14320154
- "Manomètres avec contact électrique types 821, 851 ou 830 E",
numéro d'article 14057651

2. Sécurité

2.1 Explication des symboles



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



ATTENTION !

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de provoquer de légères blessures ou des dommages matériels et environnementaux si elle n'est pas évitée.



DANGER !

... indique les dangers liés au courant électrique. Danger de blessures graves ou mortelles en cas de non respect des consignes de sécurité.



AVERTISSEMENT !

... indique une situation en zone explosive présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer des brûlures dues à des surfaces ou liquides chauds si elle n'est pas évitée.



Information

... met en exergue des conseils et recommandations utiles de même que des informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.

2.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ces instruments sont utilisés pour contrôler les valeurs de process et pour surveiller des installations dans des applications industrielles. Le manomètre de contact, avec jusqu'à 3 contacts inductifs intégrés type 831, affiche la pression de process sur site et ouvre ou ferme des circuits à des valeurs de pression définies.

Cet instrument offre de nombreuses possibilités d'application pour fluides gazeux et liquides agressifs non hautement visqueux ou cristallisants.

Réglementations pour équipement de pression

Type d'instrument : accessoire de pression sans fonction de sécurité

- Fluides : liquides ou gazeux, groupe 1 (dangereux) ou groupe 2
- Pression maximale admissible PS, voir chapitre 2.7 „Etiquetage, marquages de sécurité“
- Volume des pièces en contact avec le fluide : < 0,1 l

2. Sécurité

Utiliser l'instrument uniquement dans des applications qui se trouvent dans les limites de ses performances techniques (par exemple limites de température, compatibilité de matériau, ...).

→ Pour les limites de performance voir chapitre 9 „Spécifications“.

L'instrument est conçu et exécuté exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Aucune réclamation auprès du fabricant ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

2.3 Utilisation inappropriée



AVERTISSEMENT !

Blessures à cause d'une utilisation inappropriée

Une utilisation inappropriée peut conduire à des situations dangereuses et à des blessures.

- ▶ S'abstenir de toutes modifications non autorisées sur l'instrument.
- ▶ Ne pas utiliser l'instrument avec un fluide abrasif ou visqueux.
Les exceptions sont des manomètres à membrane (types PGT43 et PGT43HP) avec des membranes à revêtement spécial (abrasives) ou des exécutions avec des brides de raccordement ouvertes (visqueuses).

Toute utilisation différente ou au-delà de l'utilisation prévue est considérée comme inappropriée.

2.4 Responsabilité de l'opérateur

L'instrument est prévu pour un usage dans le domaine industriel. L'opérateur est de ce fait responsable des obligations légales en matière de sécurité du travail.

Les instructions de sécurité de ce mode d'emploi comme les réglementations liées à la sécurité, à la prévention de accidents et à la protection de l'environnement pour la zone d'application doivent être respectées.

L'opérateur doit s'assurer que l'étiquette du produit reste lisible.

Afin de travailler en toute sécurité sur l'appareil, l'opérateur doit s'assurer

- qu'un équipement de premier secours adapté est disponible et que les premiers soins peuvent être dispensés sur place à tout moment en cas de besoin.
- que le personnel de service reçoit à intervalles réguliers des instructions relatives à toutes les questions pertinentes concernant la sécurité du travail, les premiers secours et la protection de l'environnement et qu'il connaît le mode d'emploi et particulièrement les consignes de sécurité contenues dans celui-ci.
- que l'instrument est adapté à l'application en respect de l'usage prévu de l'instrument.
- qu'un équipement de protection individuelle est disponible.



Sur les parties en contact avec le fluide, de petites quantités résiduelles de fluide de réglage (par exemple air comprimé, eau, huile) peuvent adhérer, provenant de la production. Avec les exigences accrues concernant la propreté technique, l'opérateur doit vérifier l'aptitude pour l'application avant la mise en service.



Les fluides liquides ayant la propriété de changer de volume lors de la solidification peuvent endommager le système de mesure (par exemple de l'eau si elle passe en-dessous du point de congélation).

2. Sécurité

2.5 Qualification du personnel



AVERTISSEMENT !

Danger de blessure en cas de qualification insuffisante

Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite ci-après.


2.6 Personnel qualifié

Le personnel qualifié est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances dans le domaine de la technique de mesure et de régulation et de ses expériences de même que de sa connaissance des prescriptions nationales, des normes et directives en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux décrits et de reconnaître automatiquement les dangers potentiels.

FR

2.7 Etiquetage, marquages de sécurité

Cadran (exemples)

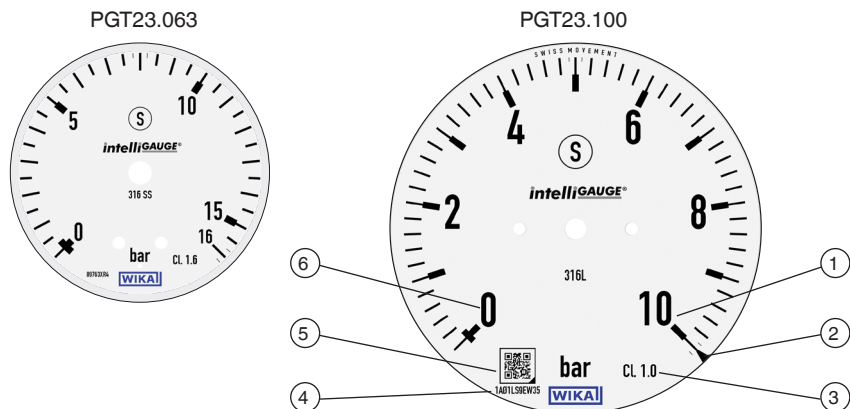


- ① Valeur pleine échelle
- ② Marquage d'identification pour la capacité de charge maximale
PS = valeur pleine échelle
- ③ Classe de précision
- ④ Numéro de série
- ⑤ Code QR avec lien, voir chapitre 4.4 „Passeport du produit“
- ⑥ Valeur d'échelle inférieure



L'instrument qui porte ce marquage est un manomètre de sécurité avec cloison de sécurité en conformité avec EN 837, exécution de sécurité "S3".


Plaque signalétique (exemple d'exécution non-Ex)

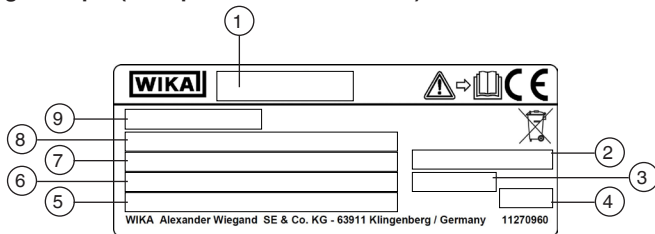

FR

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ① Désignation | ⑥ Numéro d'article |
| ② Signal de sortie | ⑦ Tension d'alimentation |
| ③ Pression maximale admissible PS | ⑧ Etendue de mesure |
| ④ Date de fabrication (mois/année) | ⑨ Type |
| ⑤ Remplissage de boîtier | |

Plaque signalétique (exemple d'exécution Ex)

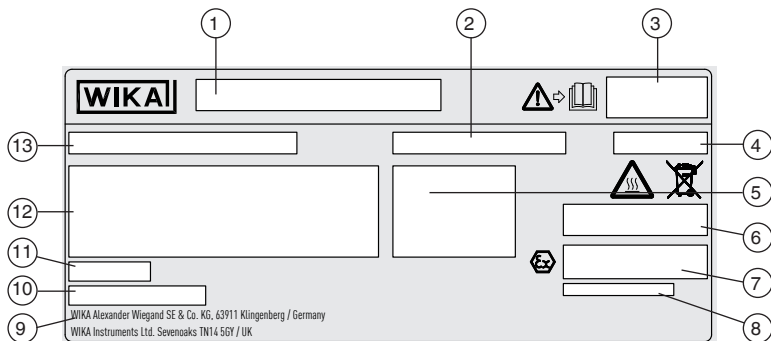

- | | |
|--|--|
| ① Type + électronique de transmetteur | ⑦ Marquage Ex |
| ② Numéro d'article | ⑧ Plage de températures admissibles, voir chapitre 9.5 |
| ③ Marquage de conformité + numéro d'identification de l'organisme notifié ou agréé | ⑨ Adresse du fabricant
Adresse de l'importateur pour le Royaume-Uni |
| ④ Date de fabrication (mois/année) | ⑩ Remplissage de boîtier |
| ⑤ Valeurs techniques de sécurité maximales, voir chapitre 9.5 | ⑪ Pression maximale admissible PS |
| ⑥ Numéros de certificats | ⑫ Configuration du raccordement |
| | ⑬ Etendue de mesure |



Lire impérativement le mode d'emploi avant le montage et la mise en service de l'instrument.

2. Sécurité



Danger de brûlure

Situation présentant des risques dues à des surfaces chaudes.



Ne pas mettre au rebut avec les ordures ménagères. Assurer une mise au rebut correcte en conformité avec les réglementations nationales.

Plaque supplémentaire pour les instruments avec revêtement PTFE



WARNING
ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD
IN THE PTFE LINED PROCESS CONNECTION
AREA

Pour les instruments avec revêtement PTFE, des mesures doivent être prises dans la zone du revêtement, afin d'exclure toute charge électrostatique.

FR

2.8 Marquage Ex



DANGER !

Danger vital dû à la perte de la protection contre les explosions

Le non respect de ces instructions peut entraîner une perte de la protection contre les explosions.

- ▶ Observer les instructions de sécurité de ce chapitre et les autres instructions liées à la protection contre les explosions contenues dans ce mode d'emploi.
- ▶ Respecter les indications de l'attestation d'examen de type valable ainsi que les prescriptions nationales applicables concernant le montage et l'utilisation en zone explosive (par exemple CEI 60079-14, NEC, CEC).

Contrôler que la classification est adaptée à l'application. Observer les réglementations nationales concernées.

2. Sécurité

Instruments sans revêtement PTFE

Zone Ex	Diamètre	Marquage ATEX	IECEx
Zone 1 gaz	Diam. 63, 100, 160	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zone 21 poussière	Diam. 63	II 2D	Ex ia IIIB T85°C/T95°C/T135°C Db
Zone 21 poussière	Diam. 100, 160	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

Instruments avec revêtement PTFE

En option avec les types : PGT43, PGT43HP


Voir aussi chapitre 2.7 pour „Plaque supplémentaire pour les instruments avec revêtement PTFE“

FR


Zone Ex	Marquage ATEX	IECEx
Zone 1 gaz	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zone 21 poussière	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

2.9 Spécifications et limites de température

Manomètre

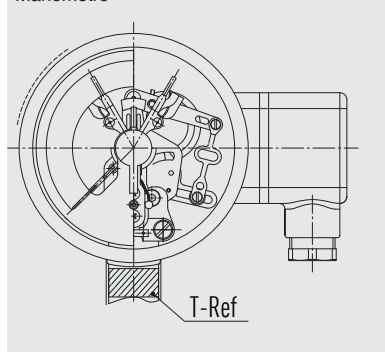

Manomètre différentiel

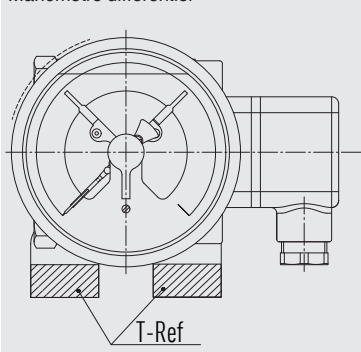

Indice de protection selon CEI/EN 60529

Pour des informations sur l'indice de protection de chaque instrument, voir chapitre 9 „Spécifications“.

Plages de températures admissibles

Pour déterminer la température maximale sur l'instrument, outre la température du fluide, d'autres influences telles que la température ambiante et, le cas échéant, le rayonnement solaire doivent être prises en compte.

La plage de température admissible dépend de l'exécution de contact intégrée et de la puissance appliquée à l'amplificateur de commutation. Voir chapitre 9.6 „Plages de température admissibles“.

L'installation doit être faite de telle sorte que la plage de température de l'instrument, compte tenu également des effets de convection et de rayonnement thermique, ne dépasse ni ne tombe en-dessous des limites admissibles.

3. Transport, emballage et stockage

Les plages de température admissible des différents types de contact ne doivent pas être dépassées non plus sur l'instrument. Si nécessaire, il faut prendre des mesures pour le refroidissement (par exemple siphon, soupape d'instrumentation, séparateur etc.).

L'opérateur doit assurer la conformité avec la plage de température admissible lors du fonctionnement. La zone indiquée dans l'image ci-dessus "T-Ref" peut être utilisée dans ce but.

2.10 Conditions spécifiques d'utilisation

- i. La classe de température et la température maximale ambiante admissible dépendent des options installées dans les installations et peuvent ne pas être marquées sur la plaque signalétique. L'utilisateur se réfère au chapitre 2.9 „Spécifications et limites de température“ et au certificat d'examen de type UE (voir annexe) pour obtenir des détails concernant la classe de température applicable, la température de surface et la température ambiante.
- ii. L'utilisateur doit considérer le fait que la chaleur peut être transportée le long de l'instrument de mesure et que l'équipement ne doit pas dépasser la température ambiante maximale admissible. Pour plus d'information, se référer au présent mode d'emploi.
- iii. Les types intégrant un revêtement PTFE sont munis d'une étiquette d'avertissement qui avertit l'utilisateur d'un danger électrostatique potentiel dans la zone du raccord process en cas d'utilisation dans les groupes IIC ou IIIB. L'utilisateur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire le risque de décharges électrostatiques au sein du raccord process.
- iv. Un câble peut être intégré dans l'instrument. L'utilisateur devra vérifier que, lorsqu'il est installé, le câble est bien mis en place et protégé contre tout dommage mécanique.
- v. Pour les applications de groupe III, dans certaines circonstances extrêmes, le revêtement non-métallique du boîtier de l'instrument peut générer un niveau de charge électrostatique susceptible de s'enflammer. C'est pourquoi l'instrument ne doit pas être installé dans un endroit où les conditions extérieures provoquent la formation de charges électrostatiques sur de telles surfaces. L'utilisateur ou l'installateur doit mettre en œuvre des précautions pour empêcher la formation de charges électrostatiques, par exemple placer l'instrument à un endroit où il y a peu de chances qu'un mécanisme créant de telles charges (comme de la poussière emportée par le vent) soit présent et nettoyer avec un chiffon humide.

FR

3. Transport, emballage et stockage

3.1 Transport

Vérifier s'il existe des dégâts sur l'instrument liés au transport.
Communiquer immédiatement les dégâts constatés.



ATTENTION !

Dommages liés à un transport inapproprié

Un transport inapproprié peut donner lieu à des dommages importants.

- Lors du déchargement des colis à la livraison comme lors du transport des colis en interne après réception, il faut procéder avec soin et observer les consignes liées aux symboles figurant sur les emballages.
- Lors du transport en interne après réception, observer les instructions du chapitre 4.2 "Emballage et stockage".



Les chocs peuvent causer la formation de petites bulles dans le fluide de remplissage des instruments remplis. Ceci n'a aucun effet sur le fonctionnement de l'instrument.

3.2 Emballage et stockage

N'enlever l'emballage qu'avant le montage.

Conserver l'emballage, celui-ci offre, lors d'un transport, une protection optimale (par ex. changement de lieu d'utilisation, renvoi pour réparation).

Conditions admissibles sur le lieu de stockage :

Température de stockage : -20 ... +70 °C

Eviter les influences suivantes :

- Lumière solaire directe ou proximité d'objets chauds
- Vibrations mécaniques, chocs mécaniques (mouvements brusques en le posant)
- Suie, vapeur, poussière et gaz corrosifs
- Environnements dangereux, atmosphères inflammables


Conserver l'instrument dans l'emballage original dans un endroit qui satisfait aux conditions susmentionnées.

4. Conception et fonction

4.1 Vue générale

Exemple, type PGT23.100, exécution "S3" selon EN 837

- ① Verre de sécurité feuilleté
- ② Élément de mesure
- ③ Robinet d'équilibrage de pression
- ④ Raccordement électrique avec boîte de câbles
- ⑤ Transmetteurs électroniques
- ⑥ Mouvement
- ⑦ Raccord process

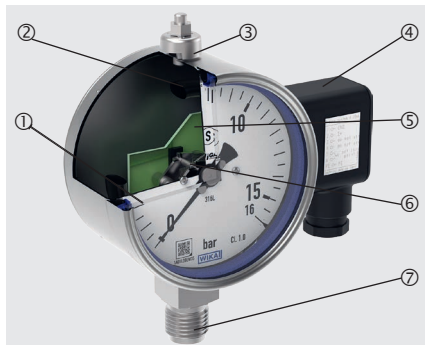

4.2 Description

Pour les instruments décrits ici, on emploie communément un tube manométrique, un élément à membrane, une capsule et des éléments de mesure en acier en raison de leur solidité et de leur facilité d'utilisation. Sous l'influence de la pression, les éléments de pression se déforment dans les limites de leur élasticité. Un mouvement mécanique transforme cette déformation en un mouvement de rotation. Un aimant placé sur l'axe de l'aiguille tourne proportionnellement à l'aiguille de l'instrument en tant que fonction linéaire directe de la pression de process. Le capteur d'angle contenu dans le transmetteur électronique mesure le mouvement de rotation de l'aimant sur l'étendue 0 ... 270°. Le changement d'angle est enregistré sans aucun contact et est ainsi sans usure, et il est transformé en un signal de sortie analogique via un amplificateur. L'échelle du signal de sortie électrique correspond à l'intervalle de mesure sur le cadran.

Exécution de sécurité "S3" selon EN 837

Cette exécution est composée d'un verre de sécurité feuilleté, d'une cloison de sécurité entre le système de mesure et le cadran et d'une paroi arrière éjectable. En cas de panne, l'opérateur est protégé sur l'avant, car le fluide ou les composants peuvent seulement être éjectés par l'arrière du boîtier.

Exécution Ex

Tous les instruments, sauf le type PGT23.063, sont aussi disponibles en option dans une exécution pour zones explosives.

4.3 Détail de la livraison

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

4.4 Passeport du produit

Il existe trois façons d'accéder au passeport du produit spécifique à l'instrument.

- Via le code QR sur le cadran, si disponible
- Via la page des détails du produit de l'instrument
- Via le lien figurant dans le mode d'emploi

Le passeport du produit se trouve sur la page produit ou directement sur l'application web correspondante.



<https://productpass.wika.com/>

Une fois le numéro de série intelligent saisi dans l'application web, tous les détails spécifiques sur l'exécution de l'instrument fabriquée sont affichés.

Les éléments suivants sont fournis :

- Informations les plus importantes sur le produit, telles que l'étendue de mesure, la précision, le raccord process, la date de fabrication, etc.
- Certificats d'étalonnage, certificats et relevés de contrôle/enregistrements
- Documentation, telle que la fiche technique et le mode d'emploi

Depuis cette vue, les informations requises peuvent être imprimées ou envoyées par courrier électronique.

Un lien direct vers la boutique en ligne permet de commander plus facilement des accessoires complémentaires adaptés à l'instrument.

FR

5. Mise en service, utilisation

Personnel : personnel qualifié

Avant l'installation, la mise en service et le fonctionnement, assurez-vous que l'instrument approprié a été choisi en termes d'échelle de mesure, d'exécution et de conditions de mesure spécifiques.



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés aux fluides dangereux

Lors du contact avec un fluide dangereux (par exemple avec des substances inflammables ou toxiques) et un fluide nocif (par exemple corrosif, toxique, cancérigène, radioactif), il y a un danger de blessures physiques et de dommages aux équipements et à l'environnement.

En cas d'erreur, des fluides agressifs peuvent être présents à une température extrême et sous une pression élevée au niveau de l'instrument.

- Pour ces fluides, les codes et directives appropriés existants doivent être observés en plus des réglementations standard.
- Porter l'équipement de protection requis.



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés à un fluide qui s'échapperait sous haute pression

Avec la pressurisation de l'instrument, si l'étanchéité du raccord process est insuffisante, des fluides sous haute pression peuvent s'échapper.

En raison de la haute énergie du fluide qui pourrait s'échapper en cas de défaillance, il existe un danger de blessures physiques et de dommages au matériel.

- L'étanchéité du raccord process doit être effectuée par des spécialistes et vérifiée pour voir s'il y a des fuites.

5.1 Instruments avec raccord fileté

Conformément aux règles techniques générales pour les manomètres (par ex. EN 837-2 "Recommandations sur le choix et l'installation des manomètres").

5. Mise en service, utilisation


Les instruments doivent être mis à la terre à l'aide du raccord process. C'est pourquoi des joints d'étanchéité conducteurs d'électricité doivent être utilisés sur le raccord process. Comme alternative, prendre d'autres mesures pour la mise à la terre. Les mesures de mise à la terre installées en usine (par exemple des points de soudure ou des fusibles à plaque) doivent donc être utilisées pour intégrer les instruments dans le système de liaison équipotentielle, et ne doivent en aucun cas être supprimées. Assurez-vous que les mesures de mise à la terre sont bien réinstallées après le démontage (par exemple lors du remplacement de l'instrument).

Lors du montage des instruments, la force requise pour l'étanchéité ne doit pas être appliquée sur le boîtier, mais seulement sur les surfaces de clé prévues, et ce avec un outil approprié.



Montage avec clé plate

Pour les filetages parallèles, utiliser des joints d'étanchéité plats, des bagues d'étanchéité de type lentille ou des joints à écrasement WIKA sur la face d'étanchéité ①. Pour des filetages coniques (par exemple des filetages NPT), l'étanchéité doit se faire sur les filetages ② en utilisant un matériau d'étanchéité approprié (EN 837-2).

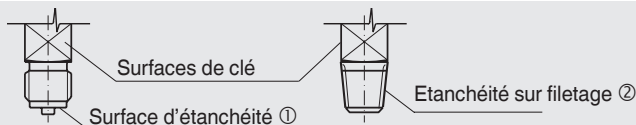

Le couple de serrage dépend du joint utilisé. Pour orienter l'instrument de mesure de sorte qu'il puisse être consulté aussi bien que possible, un raccordement avec un écrou de réglage LH-RH ou un écrou-chapeau doit être utilisé. Au cas où un instrument est équipé d'une paroi arrière éjectable, celle-ci doit être protégée contre un blocage par des pièces d'appareil et contre la crasse.

5.2 Instruments avec bride de raccordement ouverte

La surface d'étanchéité de la bride doit être conforme à la norme en vigueur et adaptée au process. Selon les conditions de process et la norme de bride appliquée, les fixations requises (par exemple boulons filetés, écrous) doivent être utilisées. Serrer les raccords vissés en diagonale, étape par étape, selon le couple de serrage prescrit. Pour les exécutions avec alésage de rinçage, une connexion électriquement conductrice entre les conduites de rinçage ou les vis d'obturation des alésages de rinçage et l'instrument doit toujours être assurée. Dans le cas des filetages coniques (par exemple, les filetages NPT), cela a déjà été mis en œuvre en l'état par l'utilisation d'un adhésif ou d'un produit d'étanchéité conducteur. Pendant et après le rinçage de la bride, il convient d'assurer une liaison conductrice entre la conduite de rinçage ou les vis d'obturation et l'instrument.

5.3 Installation

- Position nominale selon EN 837 : 90° ($\perp$), sauf indication contraire de la documentation de commande.
- Raccord process vertical.
- Pour les exécutions remplis le levier de mise à l'atmosphère sur le dessus du boîtier doit être ouvert avant la mise en service.
- Pour les applications en extérieur, l'emplacement sélectionné de l'installation doit être adapté à l'indice de protection spécifié, de sorte que l'instrument ne soit pas exposé à des conditions météorologiques inadmissibles.
- Afin d'éviter tout échauffement supplémentaire, les instruments ne doivent pas être exposés directement aux rayons du soleil pendant le fonctionnement.
- Pour s'assurer que la pression sera évacuée du boîtier en toute sécurité en cas de défaut, il est nécessaire d'installer les appareils avec évent de sécurité ou paroi arrière éjectable à une distance minimale de 20 mm minimum par rapport à tout autre objet.

FR

Exigences relatives au lieu d'installation

Si la conduite à l'instrument de mesure n'est pas suffisamment stable, il est recommandé de fixer l'instrument au moyen d'une potence de fixation appropriée. S'il n'est pas possible d'éviter les vibrations par un montage approprié, il convient d'utiliser des instruments remplis. Les instruments doivent être protégés contre un encrassement important et contre les fluctuations de la température ambiante.

Contrainte de vibration admissible sur le lieu de montage

L'instrument ne doit être installé que dans des endroits exempts de vibrations. Si nécessaire, il est possible d'isoler l'instrument du lieu d'installation en utilisant, par exemple, une ligne de raccordement flexible entre le point de mesure et l'instrument et en fixant ce dernier sur un support d'instrument de mesure.

Lorsque cela n'est pas possible, veiller à ce que les valeurs limites suivantes ne soient pas dépassées:

Plage de fréquence < 150 Hz

Accélération < 0,5 g (5 m/s²)

Raccord pour test

Dans des applications spécifiques (par exemple chaudières à vapeur), les dispositifs d'arrêt doivent avoir un raccord pour test, de sorte que l'instrument puisse être testé sans être démonté.

Charge de température

L'installation de l'instrument doit être faite de telle sorte que la température de fonctionnement admissible, compte tenu également des effets de convection et de rayonnement thermique, ne dépasse ni ne tombe en-dessous des limites admissibles. Ainsi, l'instrument et le dispositif d'isolement doivent être protégés par des conduites de mesure ou des siphons suffisamment longs. L'effet de la température sur l'affichage et la précision de mesure doit être respecté.



AVERTISSEMENT !

La température de surface maximale réelle ne dépend pas de l'instrument lui-même, mais principalement des conditions de fonctionnement. Avec les substances gazeuses, la température pourrait augmenter à la suite d'un échauffement de compression. Dans ces cas-là, il peut s'avérer nécessaire d'accélérer le taux de changement de pression ou de réduire la température du fluide admissible.

5. Mise en service, utilisation

Mise en service du robinet d'équilibrage de pression

Les instruments équipés d'un robinet d'équilibrage de pression doivent, après l'installation, être mis à l'atmosphère pour obtenir un équilibrage de pression interne.

Outil : clé plate SW 9

1. Retirer le capuchon en plastique
2. Desserrer la connexion fileté au-dessus du corps du robinet
3. Visser à fond le corps du robinet, tourné à 180°, avec un couple $\leq 4,5$ Nm

Avant la mise en service



Après la mise en service



Pour obtenir des informations concernant l'indice de protection, voir les Informations techniques IN 00.18.

Protection des éléments de pression de la surcharge

Si le fluide est soumis à des changements rapides de pression, ou si des pics de pression sont attendus, alors ceux-ci ne doivent pas agir directement sur l'élément de pression. Les effets des pics de pression doivent être amortis, par exemple par l'installation d'un étranglement (réduction de section transversale dans le port de pression) ou par le biais de l'addition d'un dispositif d'amortissement réglable.

Point de mesure de la pression

Le point de mesure de la pression doit être disposé avec un alésage aussi grand que possible (≥ 6 mm) au moyen d'un dispositif d'arrêt, de sorte que la mesure de la pression ne soit pas rendue erronée par un écoulement dans le fluide. La conduite de mesure entre les points de mesure de la pression et l'instrument doit avoir un diamètre interne suffisamment grand pour empêcher un blocage et un retard dans la transmission de la pression.

Gaine

Les conduites de mesure doivent être aussi courtes que possible et être disposées sans angles aigus afin d'éviter tout retard perturbant. Lors du placement de ces conduites, on recommande une inclinaison régulière d'environ 1:15.

La conduite de mesure doit être conçue et installée de façon à ce que les charges se produisant en raison d'expansion, de vibration et d'effets thermiques puissent être absorbées. Avec des fluides gazeux, un drainage doit être fourni au point le plus bas ; avec des fluides liquides, une mise à l'atmosphère doit être fournie au point le plus haut.

La position de montage des instruments de mesure doit être choisie conformément à la norme EN 837-1, avec une inclinaison max. de 5° sur tous les côtés.

FR

5. Mise en service, utilisation

Installations de mesure

Installations de mesure éprouvées pour différents types de fluides.

	Fluides liquides			Fluides gazeux		
Remplissage de la conduite de mesure	Liquide	Liquide avec vapeur	Complètement vaporisé	Gazeux	Partiellement condensé (humide)	Complètement condensé
Exemples	Condensat	Liquides bouillants	"Gaz liquéfiés"	Air sec	Air humide Gaz de combustion	Vapeur
FR Manomètre au-dessus du point de mesure						
Manomètre en-dessous du point de mesure						

5.4 Raccordement électrique

Les travaux de raccordement électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. La configuration du raccordement est indiquée sur la plaque signalétique. Les bornes de raccordement ainsi que les bornes de terre sont marquées en conséquence. L'instrument est à inclure dans la compensation de potentiel de l'installation. Pour les données de performance, voir chapitre 9 „Spécifications“.

Alimentation auxiliaire de l'exécution non-Ex

Alimentation adéquate :
Type KFA6-STR-1.24.500, 115/230 VAC, pour rail DIN, code de commande : 7305636

Alimentation auxiliaire de l'exécution Ex

L'instrument ne devra être utilisé qu'avec un séparateur d'alimentation Ex correspondant.
Pour exemple :
Type KFD2-STC4-EX1, 20 ... 35 VDC, pour rail DIN, code d'article : 2341268

Consignes de sécurité pour l'installation


- Installer les instruments conformément aux instructions du fabricant et aux normes et réglementations en vigueur.
- Ne raccorder que des circuits ayant la même tension et le même type de protection aux contacts électriques et aux câbles de raccordement.
- Déterminer la taille des câbles de raccordement pour la plus grande intensité de courant électrique dans les circuits et s'assurer que la résistance aux rayons UV et aux contraintes mécaniques soit suffisante.

5. Mise en service, utilisation

- Pour les câbles de raccordement flexibles, utiliser des embouts isolés. Section de conducteur max. admissible 1,5 mm².
- Les câbles de raccordement doivent être conformes à la plage de température ambiante de l'application.
- Les câbles de raccordement doivent également être adaptés au presse-étoupe fourni (gamme de diamètres voir ci-dessous).
- Sceller l'entrée de câble avec les presse-étoupes homologués adéquats.
- Installer les câbles de raccordement en toute sécurité.

Démontage du boîtier de raccordement


Le boîtier de raccordement est pré-installé et doit être démonté comme décrit ci-dessous.

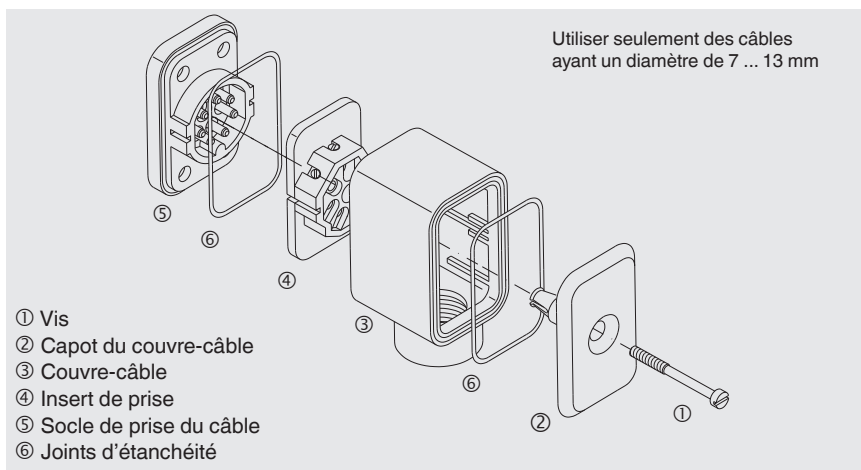


1. Desserrer complètement les vis du capot du couvre-câble avec un tournevis à fente (0,6 x 3,5 mm) et les retirer.
2. Retirer le couvre-câble, avec l'insert de prise, à partir de la base de prise du câble (jointe en permanence à l'instrument).
3. Retirer le capot du couvre-câble et pousser l'insert de prise complètement vers l'extérieur, vers le bas, à travers le couvre-câble.

Configuration du boîtier de raccordement

Système à 2 fils
par exemple 4 ... 20 mA

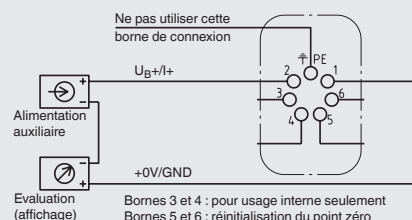

Système à 3 fils :
par exemple 0 ... 20 mA / 0 ... 10 V

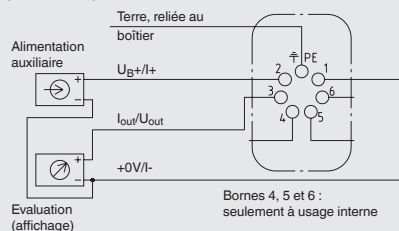

Configuration du raccordement, type PGT23.063

Câble	Connecteur	Configuration
Rouge	Broche 1	UB+/I+
Noir	Broche 4	0 V/I-
Marron	Broche 2	n.c.
- - -	Broche 3	n.c.


5.5 Réglage du point zéro

Le réglage du point zéro décrit ici ne peut pas être effectué sur le type PGT23.063. Dans la plupart des cas, la vérification et le réglage du point zéro se font hors pression. Les instruments dont l'échelle ne débute pas à la pression atmosphérique doivent être mis sous pression à la valeur de pression correspondant à la valeur du début de l'échelle. Avec les manomètres différentiels, le réglage du point zéro doit être effectué en ouvrant le robinet d'équilibrage de pression sous charge statique.

Point zéro mécanique

En cas d'un écart par rapport au point zéro de l'aiguille (appareil hors pression), le réglage du point zéro est possible au moyen de l'aiguille réglable. Pour cela, retirer du boîtier l'anneau à baïonnette avec le voyant et le joint d'étanchéité.

Un réglage mécanique du point zéro peut être effectué en tournant la vis à fente de l'aiguille réglable.

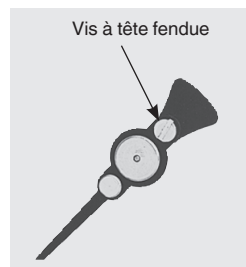

Point zéro électrique

Si le point zéro mécanique a été modifié au moyen de l'aiguille réglable, le point zéro électrique doit être adapté au point zéro mécanique. Pour cela, il faut appliquer la valeur de pression correspondant au début de l'échelle. Le début de l'échelle correspond au plus petit signal électrique (soit 0 mA, 4 mA ou 0 V selon la version de l'instrument).

5. Mise en service, utilisation

Avec une petite partie de fil torsadé (résistance maximale admissible 30 Ω), dénudé aux deux extrémités, ponter les contacts 5 et 6 sur l'insert de prise.

Installation du boîtier de raccordement

- Relier l'insert de boîtier au couvercle de câble et assembler le couvre-câble avec le joint d'étanchéité et la vis (voir le dessin de la prise câble).
- Insérer l'assemblage qui vient d'être monté sur la plaque de base du boîtier de raccordement avec un joint d'étanchéité.
- Visser à fond les vis du capot du couvre-câble avec un tournevis à fente (0,6 x 3,5 mm).



Pour que l'indice de protection soit maintenu, les joints d'étanchéité doivent être remontés.

FR

Sauvegarde du point zéro dans le transmetteur électronique

Après avoir mis en route l'alimentation auxiliaire, le nouveau point zéro sera sauvegardé dans le transmetteur électronique sous 30 secondes maximum. Afin de vérifier, une augmentation de courant jusqu'à 9,5 mA peut être mesurée pendant ce temps dans la boucle de courant sur une unité d'affichage (par exemple un ampèremètre).

Retrait du pontage de bornes

- Couper l'alimentation auxiliaire et éteindre l'unité d'affichage.
- Effectuer le "Démontage du boîtier de raccordement" décrit plus haut.
- Retirer le fil torsadé pour ponter les bornes 5 et 6 de l'insert de boîtier.
- Effectuer le "Montage du boîtier de raccordement" décrit plus haut.

Le signal de sortie électrique correspondra de nouveau avec l'affichage de l'aiguille mécanique.

Refermer toutes les soupapes ouvertes pour le réglage du point zéro.

5.6 Mise en service

Il faut absolument éviter des afflux soudains de pression, ouvrir par conséquent entièrement les robinets d'isolement.

6. Dysfonctionnements



DANGER !

Danger d'explosion vital

Risque d'explosion pouvant entraîner la mort en cas de travail en atmosphère inflammable.

- Rectifier les défauts uniquement en atmosphères non-inflammables.



ATTENTION !

Blessures physiques et dommages aux équipements et environnementaux

Si les défauts ne peuvent pas être éliminés au moyen des mesures listées, l'instrument doit être mis hors service immédiatement.

- S'assurer que la pression ou le signal n'est plus présent et protéger contre une mise en service accidentelle.
- Contacter le fabricant.
- S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, respecter les indications mentionnées au chapitre 8.2 "Retour".



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés aux fluides dangereux

Lors du contact avec un fluide dangereux (par ex. oxygène, acétylène, substances inflammables ou toxiques), un fluide nocif (par ex. corrosif, toxique, cancérigène, radioactif), et également avec des installations de réfrigération et des compresseurs, il y a un danger de blessures physiques et de dommages aux équipements et à l'environnement.

En cas d'erreur, des fluides agressifs peuvent être présents à une température extrême et sous une pression élevée ou sous vide au niveau de l'instrument.

- Pour ces fluides, les codes et directives appropriés existants doivent être observés en plus des réglementations standard.
- Porter l'équipement de protection requis.



Pour le détail des contacts, voir le chapitre 1 "Généralités" ou au dos du mode d'emploi.

Pour le remplacement de l'instrument, observer les dispositions des chapitres „7. Entretien et nettoyage“ et „5. Mise en service, utilisation“.

Dysfonctionnements	Raisons	Mesures
Pas de signal de sortie.	Alimentation auxiliaire insuffisante ou rupture de câble.	Vérifier la tension d'alimentation et les câbles.
	Mauvaise configuration du raccordement.	Vérifier la configuration du raccordement.
	Transmetteur électronique défectueux à cause d'une surtension.	Remplacer l'instrument.

7. Entretien et nettoyage

Dysfonctionnements	Raisons	Mesures
Signal de sortie constant après une variation de pression.	Port de pression bloqué au raccord process.	Nettoyer le port de pression au raccord process.
	Alimentation auxiliaire raccordée avec une polarité inversée. ($I = \text{env. } 4,5 \text{ mA}$).	Vérifier la configuration du raccordement.
	Transmetteur électronique défectueux	Remplacer l'instrument.
Signal de sortie trop haut et constant après une variation de pression.	Le pontage sur les bornes 5 et 6 n'a pas été retiré ($I = \text{environ } 9,5 \text{ mA}$).	Retirer le pontage de bornes. Voir chapitre 5.5 „Réglage du point zéro“.
	Transmetteur électronique défectueux à cause d'une surtension.	Remplacer l'instrument.
Plage de signaux trop petite.	Alimentation auxiliaire insuffisante.	Vérifier la tension d'alimentation et les câbles.
	Charge trop élevée.	Maintenir la charge admissible.
	Point zéro mal ajusté.	Voir chapitre 5.5 „Réglage du point zéro“.
Signal de point zéro trop bas ou trop élevé.	Point zéro mal ajusté.	Voir chapitre 5.5 „Réglage du point zéro“.

FR

7. Entretien et nettoyage

7.1 Entretien

Les instruments ne requièrent aucun entretien.

Un contrôle de l'affichage et du signal de sortie correcte est recommandé 1 à 2 fois/an. Le test peut être effectué séparément par rapport au process au moyen d'un appareil de test de pression.

Test d'instruments remplis de liquide

Pour des instruments remplis, le niveau de remplissage doit être contrôlé une ou deux fois par an.

Le niveau ne doit pas descendre en-dessous de 75 % du diamètre de l'instrument.



AVERTISSEMENT !

Danger vital dû au remplissage ou au re-remplissage non autorisés de l'instrument avec perte de la protection contre les explosions

Le remplissage ou le re-remplissage d'instruments par du personnel non autorisé conduit à une perte de la protection contre les explosions et peut provoquer des dommages sur l'instrument.

- ▶ Une réparation des instruments ne peut être effectuée que par des instances autorisées.
- ▶ S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, respecter les indications mentionnées au chapitre 8.2 "Retour".

Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant.

8. Démontage, retour et mise au rebut

7.2 Nettoyage



ATTENTION !

Blessures physiques et dommages aux équipements et environnements

Un nettoyage inapproprié peut conduire à des blessures physiques et à des dommages aux équipements ou à l'environnement. Les restes de fluides se trouvant dans les instruments démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

- Effectuer la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessous.

1. Avant le nettoyage, enlever l'instrument du process sous pression, l'éteindre et le déconnecter du secteur.
2. Utiliser l'équipement de protection requis.
3. Nettoyer l'instrument avec un chiffon humide.
Ne pas exposer les raccords électriques à l'humidité.



ATTENTION !

Dommages à l'instrument

Un nettoyage inapproprié peut conduire à l'endommagement de l'instrument.

- Ne pas utiliser de détergents agressifs.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou durs pour le nettoyage.

4. Laver et décontaminer l'instrument démonté afin de protéger les personnes et l'environnement contre les dangers liés aux résidus de fluides.

8. Démontage, retour et mise au rebut



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés aux résidus de fluides

Les restes de fluides se trouvant dans les instruments démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

- Porter l'équipement de protection requis.
- Observer les informations de la fiche de données de sécurité du fluide correspondant.
- Laver et décontaminer l'instrument démonté afin de protéger les personnes et l'environnement contre les dangers liés aux résidus de fluides.

8.1 Démontage



AVERTISSEMENT !

Danger de brûlure

Durant le démontage, il y a un danger lié à l'échappement de fluides dangereusement chauds.

- Avant le démontage de l'instrument, le laisser refroidir suffisamment.



DANGER !

Danger vital dû au courant électrique

Danger vital en cas de contact avec des pièces sous tension.

- ▶ Le démontage de l'instrument ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
- ▶ Retirer l'instrument une fois le système isolé des sources d'énergie.



AVERTISSEMENT !

Blessure physique

Lors du démontage, le danger peut provenir de fluides agressifs et de pressions élevées.

- ▶ Observer les informations de la fiche de données de sécurité du fluide correspondant.
- ▶ Démontez l'instrument seulement si le système a été mis hors pression.

Si nécessaire, la conduite ou la cuve doit avoir un dispositif de détente. Sur les manomètres à membrane, les vis de blocage des brides supérieure et inférieure ne doivent pas être desserrées.

8.2 Retour

En cas d'envoi de l'instrument, il faut respecter impérativement les points suivants :

Tous les instruments livrés à WIKA doivent être exempts de substances dangereuses (acides, bases, solutions, etc.) et doivent donc être nettoyés avant d'être retournés.



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés aux résidus de fluides

Les restes de fluides se trouvant dans les instruments démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

- ▶ Avec les substances dangereuses, inclure la fiche technique de sécurité de matériau pour le fluide correspondant.
- ▶ Pour nettoyer l'instrument, voir chapitre 7.2 "Nettoyage".

Pour retourner l'instrument, utiliser l'emballage original ou un emballage adapté pour le transport.



Des informations relatives à la procédure de retour sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique "Services".

8.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut représenter un risque pour l'environnement. Éliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.



Ne pas mettre au rebut avec les ordures ménagères. Assurer une mise au rebut correcte en conformité avec les réglementations nationales.

9. Spécifications

9. Spécifications



DANGER !

Danger vital dû à la perte de la protection contre les explosions

Le non-respect des instructions pour utilisation en zones explosives peut conduire à la perte de la protection contre les explosions.

- ▶ Correspondre aux valeurs limites et instructions suivantes.
- ▶ Le boîtier contient des pièces fabriquées dans un matériau non-métallique qui pourraient être affectées de manière négative par les conditions ambiantes. Il faut s'assurer que les pièces non-métalliques ne sont pas endommagées en raison des conditions environnantes, par ex. : exposition à des températures élevées, rayonnement solaire ou produits chimiques.

Pièces non-métalliques du boîtier

PUR, TPU, PA 6, EPDM, NBR (option), FMQ (option)

9.1 Boîtier de raccordement du câble standard (seulement diam. 100 et 160)

Boîtier de raccordement du câble, placé à droite du boîtier.

Matériau: PA 6, noir

Selon groupe d'isolation VDE 0110 C/250 V

Presse-étoupe M20 x 1,5 (tourné vers le bas) avec décharge de traction

6 bornes à vis + PE pour section transversale du conducteur de 1,5 mm²

9.2 Sortie câble (seulement diam. 63)

Longueur de câble 2 m, tourné vers le bas et vers la droite

Matériau : PVC

9.3 Transmetteurs électroniques pour zones non explosives

Type 891.44

Signal de sortie	Variante 1 : 4 ... 20 mA, 2 fils, passif, selon NAMUR NE 43 Variante 3 : 0 ... 20 mA, 3 fils Variante 4 : 0 ... 10 V, 3 fils
Alimentation auxiliaire U_B	Exécution 1+3 : DC 12 ... 30 V Exécution 4 : DC 15 ... 30 V
Influence de l'alimentation	$\leq 0,1$ % de la pleine échelle/10 V
Ondulation résiduelle admissible de U_B	≤ 10 % ss
Charge maximale admissible R_A	Exécutions 1, 3 : $R_A \leq (U_B - 12 \text{ V})/0,02 \text{ A}$ avec R_A en ohms et U_B en volts, quoi qu'il en soit max. 600 Ω Variante 4 : $R_A = 100 \text{ k}\Omega$
Influence de la charge (exécution 1 + 3)	$\leq 0,1$ % de la pleine échelle
Impédance à la sortie tension	0,5 Ω
Stabilité à long terme de l'électronique	$< 0,3$ % de la pleine échelle par an
Signal de sortie électrique	≤ 1 % de l'étendue de mesure
Erreur linéaire	≤ 1 % de l'étendue de mesure (méthode des bornes)

9. Spécifications

Type 891.44

Résolution	0,13 % de la pleine échelle (résolution 10 bits à 360°)
Taux de rafraîchissement (intervalle de mesure)	600 ms

9.4 Transmetteurs électroniques pour zones explosives

Type 892.44

Signal de sortie	Variante 2 : 4 ... 20 mA, 2 fils, pour zones explosives
Alimentation auxiliaire U_B	14 ... 30 VDC
Influence de l'alimentation	$\leq 0,1$ % de la pleine échelle/10 V
Ondulation résiduelle admissible de U_B	≤ 10 % ss
Charge maximale admissible R_A	$R_A \leq (U_B - 12 \text{ V})/0,02 \text{ A}$ avec R_A en Ω et U_B en V, quoi qu'il en soit max. 600 Ω
Influence de la charge	$\leq 0,1$ % de la pleine échelle
Impédance à la sortie tension	0,5 Ω
Stabilité à long terme de l'électronique	$< 0,3$ % de la pleine échelle par an
Signal de sortie électrique	≤ 1 % de l'étendue de mesure
Erreur linéaire	≤ 1 % de l'étendue de mesure (méthode des bornes)
Résolution	0,13 % de la pleine échelle (résolution 10 bits à 360°)
Taux de rafraîchissement (intervalle de mesure)	600 ms

FR

9.5 Valeurs techniques de sécurité maximales

Paramètres de sécurité Type 892.44

U_i	30 V
I_i	100 mA
P_i	550 mW ... 1.000 mW
C_i	6,5 nF
L_i	0

9.6 Plages de température admissibles

Type 892.44

Classe de température	Puissance d'entrée maximale P_i	Température ambiante maximale T_a
T6	1.000 mW	45 °C
T4 ... T1	1.000 mW	70 °C
T135°C	550 mW	70 °C
	650 mW	70 °C
	750 mW	40 °C

9. Spécifications

9.7 Manomètres avec signal de sortie

Type PGT23.063

Plage d'utilisation

Charge statique	3/4 x valeur pleine échelle
Charge dynamique	2/3 x valeur pleine échelle
Momentanément	Valeur pleine échelle

Effet de la température

Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,8 \text{ } \%$ /10 K de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide

Raccord process, élément de mesure	Acier inox 316L
------------------------------------	-----------------

Matériaux en contact avec le fluide

Boîtier, baïonnette	Acier inox
Mouvement	Laiton
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille	Aluminium, noir
Voyant	Polycarbonate ou verre de sécurité feuilleté

Indice de protection selon CEI/EN 60529

IP54; option: IP65

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 12.03

Types PGT23.100, PGT23.160, PGT26.100, PGT26.160

Plage d'utilisation

Charge statique	Valeur pleine échelle
Charge dynamique	0,9 x valeur pleine échelle
Momentanément	1,3 x valeur pleine échelle

Effet de la température

Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,4 \text{ } \%$ /10 K de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide

Raccord process, élément de mesure	PGT23.100, PGT23.160: acier inox 316L PGT26.100, PGT26.160 : MoneI
------------------------------------	---

Matériau (sans contact avec le fluide)

Boîtier, baïonnette	Acier inox
Mouvement	Laiton
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille de l'instrument	Aluminium, noir
Aiguille	Aluminium, rouge
Voyant	Verre de sécurité feuilleté

Indice de protection selon CEI/EN 60529

IP65 ¹⁾; option : IP66

1) Indice de protection IP54 avec raccord arrière excentré.

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 12.04

9. Spécifications

Types PGT43.100, PGT43.160

Plage d'utilisation

Charge statique	Valeur pleine échelle
Charge dynamique	0,9 x valeur pleine échelle

Surpression admissible 5 x valeur pleine échelle, mais maximum 40 bar

Effet de la température Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,8 \text{ } \%$ /10 K de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide ¹⁾

Raccord process avec bride de mesure inférieure	Acier inox 316L	
Élément de mesure ²⁾	Echelle $\leq 0,25 \text{ bar}$	Acier inox 316L
	Echelle $\geq 0,4 \text{ bar}$	Alliage NiCr (Inconel)
Joint	FPM/FKM ou PTFE	

Matériau (sans contact avec le fluide)

Boîtier, baïonnette	Acier inox
Mouvement	Laiton
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille	Aluminium, noir
Voyant	Verre de sécurité feuilleté

Indice de protection selon CEI/EN 60529 IP54; option: IP65

1) Les parties en contact avec le fluide peuvent être recouvertes/revêtues de matériaux spéciaux tels que PTFE, Hastelloy C276, Monel, titane.

2) Les étendues entre 0,25 bar et 0,4 bar sont spécifiées en fonction de l'application.

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 14.03

Type PGT43HP

Plage d'utilisation

Charge statique	Valeur pleine échelle
Charge dynamique	0,9 x valeur pleine échelle

Surpression admissible 40, 100 ou 400 bar

Effet de la température Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,8 \text{ } \%$ /10 K de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide ¹⁾

Raccord process avec bride de mesure inférieure	Acier inox 316L	
Élément de mesure ²⁾	Echelle $\leq 0,25 \text{ bar}$	Acier inox 316L
	Echelle $\geq 0,4 \text{ bar}$	Alliage NiCr (Inconel)
Joint	FPM/FKM ou PTFE	

Matériau (sans contact avec le fluide)

Boîtier, baïonnette	Acier inox
Mouvement	Laiton
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille	Aluminium, noir
Voyant	Verre de sécurité feuilleté

Indice de protection selon CEI/EN 60529 IP54; option: IP65

1) Les parties en contact avec le fluide peuvent être recouvertes/revêtues de matériaux spéciaux tels que PTFE, Hastelloy C276, Monel, titane.

2) Les étendues entre 0,25 bar et 0,4 bar sont spécifiées en fonction de l'application.

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 14.07

9. Spécifications

Type PGT63HP

Plage d'utilisation

Charge statique	Valeur pleine échelle
Charge dynamique	0,9 x valeur pleine échelle
Suppression admissible	50 x valeur pleine échelle
Effet de la température	Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,6 \text{ \%}/10 \text{ K}$ de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide

Raccord process, élément de mesure	Acier inox 316Ti (1.4571)
Joint	PTFE

Matériau (sans contact avec le fluide)

Boîtier, baïonnette	Acier inox
Mouvement	Laiton
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille	Aluminium, noir
Voyant	Verre de sécurité feuilleté
Indice de protection selon CEI/EN 60529	IP54

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 16.06

Type APGT43

Plage d'utilisation

Charge statique	Valeur pleine échelle
Charge dynamique	0,9 x valeur pleine échelle
Suppression admissible	Au moins 1 bar de pression absolue (pression atmosphérique), en plus 10 x la valeur pleine échelle, maximum 25 bar de pression absolue
Effet de la température	Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,8 \text{ \%}/10 \text{ K}$ de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide

Raccord process	Acier inox 316L ou Monel	
Elément de mesure ¹⁾	Echelle $\leq 0,25 \text{ bar}$	■ Acier inox 316L ■ Monel
	Echelle $\geq 0,4 \text{ bar}$	■ Alliage NiCr (Inconel) ■ Monel

Matériau (sans contact avec le fluide)

Boîtier, baïonnette	Acier inox
Mouvement	Laiton
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille	Aluminium, noir
Voyant	Verre de sécurité feuilleté
Indice de protection selon CEI/EN 60529	IP54; option: IP65

1) Les étendues entre 0,25 bar et 0,4 bar sont spécifiées en fonction de l'application.

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 15.02

9. Spécifications

Types DPGT43.100, DPGT43.160

Plage d'utilisation

Charge statique	Valeur pleine échelle
Charge dynamique	0,9 x valeur pleine échelle
Surpression admissible et pression de service maximale	Voir le tableau suivant
Effet de la température	Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,5 \text{ } \%$ /10 K de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide

Chambre de mesure avec raccord process, mise à l'atmosphère des chambres de mesure, soufflet	Acier inox 316Ti (1.4571)		
Elément de mesure ¹⁾	Echelle $\leq 0,25$ bar	Acier inox 316L	
	Echelle $\geq 0,4$ bar	Alliage NiCr (Inconel)	

Matériau (sans contact avec le fluide)

Boîtier, baïonnette	Acier inox
Mouvement	Laiton
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille	Aluminium, noir
Voyant	Verre de sécurité feuilleté
Indice de protection selon CEI/EN 60529	IP54; option: IP65

1) Les étendues entre 0,25 bar et 0,4 bar sont spécifiées en fonction de l'application.

Surpression admissible et pression de service maximale

Echelles de mesure	Surpression admissible en bar De chaque côté maximum		Pression de service maximale en bar (pression statique)	
	Standard	Option	Standard	Option
0 ... 16 à 0 ... 40 mbar	2,5	-	2,5	6
0 ... 60 à 0 ... 250 mbar	2,5	6	6	10
0 ... 400 mbar	4	40	25	40
0 ... 0,6 bar	6	40	25	40
0 ... 1 bar	10	40	25	40
0 ... 1,6 bar	16	40	25	40
0 ... 2,5 à 0 ... 25 bar	25	40	25	40

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 17.05

9. Spécifications

Types DPGT43HP.100, DPGT43HP.160

Plage d'utilisation

Charge statique	Valeur pleine échelle
Charge dynamique	0,9 x valeur pleine échelle

Suppression admissible et pression de service maximale

- De chaque côté maximum 40, 100, 250 ou 400 bar
- De chaque côté maxi. 400 bar
- 650 bar max. des deux côtés

Effet de la température

Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. $\pm 0,5 \text{ } \%$ /10 K de la valeur pleine échelle

Matériaux en contact avec le fluide ¹⁾

Chambre de mesure avec raccord process, mise à l'atmosphère des chambres de mesure	Acier inox 316L	
Élément de mesure ²⁾	Echelle $\leq 0,25 \text{ bar}$	Acier inox 316L
	Echelle $\geq 0,4 \text{ bar}$	Alliage NiCr (Inconel)

Matériau (sans contact avec le fluide)

Fluide de remplissage du système de mesure	Huile silicone
Boîtier, mouvement, baïonnette	Acier inox
Cadran	Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille	Aluminium, noir
Voyant	Verre de sécurité feuilleté

Indice de protection selon CEI/EN 60529

IP54; option: IP65

1) Les pièces en contact avec le fluide peuvent être fabriquées à partir de matériaux spéciaux tels que l'Hastelloy C276 ou le Monel.

2) Les étendues entre 0,25 bar et 0,4 bar sont spécifiées en fonction de l'application.

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique PV 17.13

1. Información general	94
2. Seguridad	95
2.1 Explicación de símbolos	.95
2.2 Uso conforme a lo previsto	.95
2.3 Uso incorrecto	.96
2.4 Responsabilidad del usuario	.96
2.5 Cualificación del personal	.97
2.6 Personal especializado	.97
2.7 Rótulos, marcajes de seguridad	.97
2.8 Marcaje Ex.	.99
2.9 Especificación y límites de temperatura	100
2.10 Condiciones específicas de uso	101
3. Transporte, embalaje y almacenamiento	101
3.1 Transporte	101
3.2 Embalaje y almacenamiento	102
4. Diseño y función	102
4.1 Resumen	102
4.2 Descripción	103
4.3 Alcance del suministro	103
4.4 Identificación del producto	103
5. Puesta en servicio, funcionamiento	104
5.1 Instrumentos con conexión roscada	105
5.2 Instrumentos con brida de conexión abierta	105
5.3 Instalación	106
5.4 Conexión eléctrica	108
5.5 Ajuste del punto cero	110
5.6 Puesta en servicio	111
6. Errores	112
7. Mantenimiento y limpieza	113
7.1 Mantenimiento	113
7.2 Limpieza	114
8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos	114
8.1 Desmontaje	114
8.2 Devolución	115
8.3 Eliminación de residuos	115
9. Datos técnicos	116
9.1 Conector hembra para cable estándar (solo NG 100 y 160)	116
9.2 Salida de cable (solo DN 63)	116
9.3 Componentes electrónicos de transmisores para zonas no explosivas	116
9.4 Electrónica de transmisores para zonas potencialmente explosivas	117
9.5 Valores máximos de seguridad	117
9.6 Rangos de temperatura admisibles	117
Anexo 1: Certificado de examen de tipo UE	123
Anexo 2: Declaración de conformidad UE, parte 1	130
Anexo 3: Declaración de conformidad UE, parte 2	132

1. Información general

- El manómetro de contacto descrito en el manual de instrucciones está construido y fabricado según el estado actual de la técnica. Todos los componentes están sometidos durante su fabricación a estrictos criterios de calidad y medioambientales. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del instrumento. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir siempre las normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del instrumento.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarlo en cualquier momento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- El fabricante queda exento de cualquier responsabilidad en caso de daños causados por un uso no conforme a la finalidad prevista, la inobservancia del presente manual de instrucciones, un manejo por personal insuficientemente cualificado así como una modificación no autorizada del instrumento.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Sujeto a modificaciones técnicas.
- Para obtener más información consultar:

- Página web:

www.wika.es / www.wika.com

Modelo	Componentes electrónicos de transmisores para zonas no explosivas		Electrónica de transmisores para zonas potencialmente explosivas		Hoja técnica
	Modelo	Variante ¹⁾	Modelo	Variante ¹⁾	
PGT23.063	891.44	1, 3, 4	-	-	PV 12.03
PGT23.1x0, PGT26.1x0	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 12.04
PGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.03
PGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 14.07
PGT63HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 16.06
APGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 15.02
DPGT43	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.05
DPGT43HP	891.44	1, 3, 4	892.44	2	PV 17.13

1) Variante de la señal de salida

1: 4 ... 20 mA, 2 hilos, pasivos, conforme a NAMUR NE43

2: 4 ... 20 mA, 2 hilos, para zonas potencialmente explosivas

3: 0 ... 20 mA, 3 hilos

4: 0 ... 10 V, 3 hilos

Para los instrumentos que están equipados adicionalmente con contacto(s) eléctricos, se aplican también las siguientes instrucciones de operación:

- "Manómetros con contacto inductivo modelo 831, para zonas potencialmente explosivas", artículo número 14320154

- "Manómetros con contacto eléctrico modelos 821, 851 u 830 E", artículo número 14057651

2. Seguridad

2.1 Explicación de símbolos



¡ADVERTENCIA!

... señala una situación potencialmente peligrosa que puede causar lesiones graves o la muerte, si no se evita.



¡CUIDADO!

... señala una situación probablemente peligrosa que puede causar lesiones leves o medianas o daños materiales y al medio ambiente si no se evita.



¡PELIGRO!

... identifica los peligros causados por la corriente eléctrica. Si no se siguen las instrucciones de seguridad, existe riesgo de lesiones graves o mortales.



¡ADVERTENCIA!

... indica una situación probablemente peligrosa en una zona potencialmente explosiva que causa la muerte o lesiones graves si no se evita.



¡ADVERTENCIA!

... señala una situación de peligro que puede provocar quemaduras causadas por superficies o líquidos calientes si no se evita.



Información

... destaca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficiente y libre de errores.

ES

2.2 Uso conforme a lo previsto

Los instrumentos sirven para controlar y regular valores de proceso, así como para monitorización de instalaciones y conexión de circuitos en aplicaciones industriales. El manómetro de contacto con hasta 3 contactos inductivos integrados modelo 831 indica la presión de proceso in situ y abre/cierra los circuitos con valores de presión definidos.

El instrumento ofrece numerosas opciones para medios gaseosos y líquidos, agresivos, de baja viscosidad y no cristalizantes.

Normativa aplicable a equipos de presión

Tipo de instrumento: accesorio de presión sin función de seguridad

- Medios: líquidos o gaseosos, grupo 1 (peligrosos) o grupo 2
- Presión máxima admisible PS, véase el capítulo 2.7 "Rótulos, marcapjes de seguridad"
- Volumen de las partes en contacto con el medio: < 0,1 l

Utilizar el instrumento únicamente en aplicaciones que están dentro de sus límites de rendimiento técnicos (p. ej. límites de temperatura, compatibilidad de materiales, ...).

2. Seguridad

→ Para límites de rendimiento véase el capítulo 9 “Datos técnicos”.

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

No se admite ninguna reclamación debido a un manejo no adecuado.

2.3 Uso incorrecto



¡ADVERTENCIA!

Lesiones por uso incorrecto

El uso incorrecto del dispositivo puede causar lesiones graves o la muerte.

- ▶ Abstenerse de realizar modificaciones no autorizadas del dispositivo.
- ▶ No utilizar el instrumento para medios abrasivos ni viscosos.
Con la excepción de los manómetros de membrana (modelos PGT43 y PGT43HP) con membrana especialmente recubierta (abrasiva) o las versiones con brida de conexión abierta (viscosa).

ES

Cualquier uso que no sea el previsto para este dispositivo es considerado como uso incorrecto.

2.4 Responsabilidad del usuario

El dispositivo se utiliza en el sector industrial. Por lo tanto, el usuario está sujeto a las responsabilidades legales para la seguridad en el trabajo.

Se debe cumplir las notas de seguridad en este manual de instrucciones, así como la validez de las normas de seguridad de la unidad, de prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

El usuario está obligado a mantener la placa de identificación bien legible.

Para realizar un trabajo seguro en el instrumento el usuario ha de asegurarse de que,

- esté disponible un kit de primeros auxilios que siempre esté presente y ayuda en caso necesario.
- los operadores reciban periódicamente instrucciones sobre todos los temas de seguridad de trabajo, primeros auxilios y protección del medio ambiente, y conozcan además el manual de instrucciones y en particular las instrucciones de seguridad del mismo.
- el instrumento sea adecuado de acuerdo con el uso previsto para la aplicación.
- que el equipo de protección personal esté disponible.



Pequeñas cantidades del medio de ajuste (p. ej. aire comprimido, agua, aceite) pueden adherirse a las partes del equipo en contacto con el medio. En caso de que aumenten los requisitos técnicos de limpieza, el operador debe comprobar la idoneidad para la aplicación antes de la puesta en servicio.



Los medios líquidos con la propiedad de cambiar su volumen durante la solidificación pueden dañar el sistema de medición (por ejemplo, si el agua baja del punto de congelación).

2. Seguridad

2.5 Cualificación del personal



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificación

Un manejo no adecuado puede causar considerables daños personales y materiales.



Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben realizarse únicamente por personal especializado con la consiguiente cualificación.

2.6 Personal especializado

Debido a su formación profesional, a sus conocimientos de la técnica de regulación y medición así como a su experiencia y su conocimiento de las normativas, normas y directivas vigentes en el país de utilización el personal especializado es capaz de ejecutar los trabajos descritos y reconocer posibles peligros por sí solo.

2.7 Rótulos, marcajes de seguridad

Esfera (ejemplos)

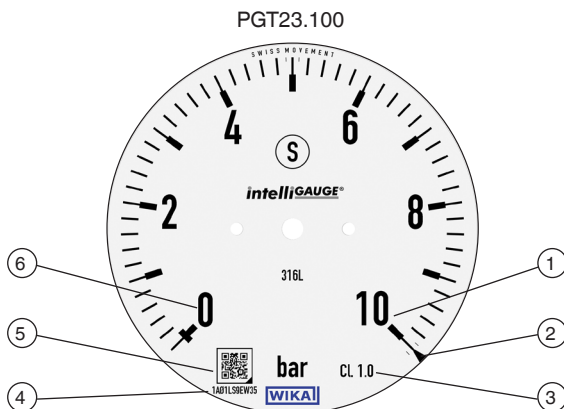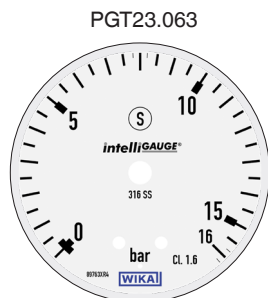


- ① Valor final de escala
- ② Marca de identificación de la capacidad de carga constante
PS = fondo de escala
- ③ Clase de exactitud
- ④ Número de serie
- ⑤ Código QR con enlace, véase el capítulo 4.4 “Identificación del producto”
- ⑥ Valor inicial de la escala



El instrumento con este marcaje es un manómetro de seguridad con una pared divisora resistente a la fractura conforme a EN 837, diseño de seguridad “S3”.


ES

Placa de identificación (ejemplo de la versión no Ex)

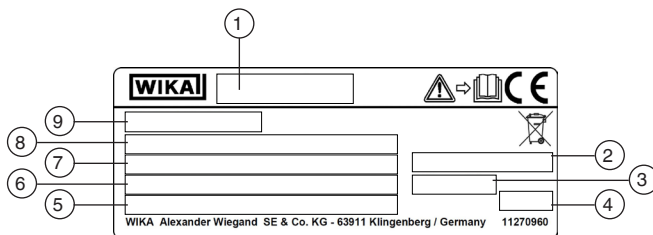

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ① Denominación | ⑥ Código |
| ② Señal de salida | ⑦ Alimentación auxiliar |
| ③ Presión máxima admisible PS | ⑧ Rango de medición |
| ④ Fecha de fabricación (mes/año) | ⑨ Modelo |
| ⑤ Relleno de la caja | |

Placa de identificación (ejemplo de la versión Ex)

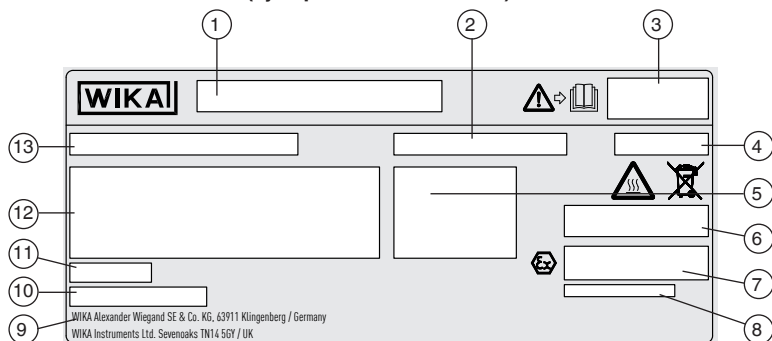

- | | |
|---|---|
| ① Modelo + electrónica de transmisores | ⑦ Marcaje Ex |
| ② Código | ⑧ Rango de temperatura admisible, véase el capítulo 9.5 |
| ③ Marcado de conformidad + número de identificación del organismo notificado o reconocido | ⑨ Dirección del fabricante
Dirección del importador para el RU |
| ④ Fecha de fabricación (mes/año) | ⑩ Relleno de la caja |
| ⑤ Valores máximos de seguridad, véase el capítulo 9.5 | ⑪ Presión máxima admisible PS |
| ⑥ Números de certificados | ⑫ Detalles del conexionado |
| | ⑬ Rango de medición |



Es absolutamente necesario leer el manual de instrucciones antes del montaje y la puesta en servicio del instrumento.

2. Seguridad



 
Riesgo de quemaduras

Situación probablemente peligrosa debido a superficies calientes.



No eliminar en las basuras domésticas. Garantizar una eliminación correcta según las normativas nacionales.

Etiqueta adicional para instrumentos con revestimiento de PTFE



Para instrumentos con recubrimiento PTFE, deben tomarse medidas en la zona del recubrimiento para excluir la carga electrostática.

ES

2.8 Marcaje Ex



¡PELIGRO!

Peligro de muerte debido a la pérdida de la protección contra explosiones

La inobservancia del contenido y de las instrucciones puede originar la pérdida de la protección contra explosiones.

- ▶ Siga las instrucciones de seguridad de este capítulo y las relativas a la protección contra explosiones de este manual de instrucciones.
- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones del certificado de examen de tipo así como las normativas vigentes en el país de utilización acerca de la instalación y el uso en zonas potencialmente explosivas (p. ej. IEC 60079-14, NEC, CEC).

Compruebe idoneidad de la clasificación para la aplicación. Tener en consideración las respectivas leyes y reglamentos nacionales.

2. Seguridad

Instrumentos sin revestimiento PTFE

Zona Ex	Diámetro nominal	Marcaje ATEX	IECEx
Zona 1, gas	DN 63, 100, 160	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zona 21 polvo	DN 63	II 2D	Ex ia IIIB T85°C/T95°C/T135°C Db
Zona 21 polvo	DN 100, 160	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

Instrumentos con revestimiento PTFE


Opciones en los modelos: PGT43, PGT43HP

Véase también el capítulo 2.7 para “Etiqueta adicional para instrumentos con revestimiento de PTFE”


Zona Ex	Marcaje ATEX	IECEx
Zona 1, gas	II 2G	Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Zona 21 polvo	II 2D	Ex ia IIIB T135°C Db

2.9 Especificación y límites de temperatura

Manómetro

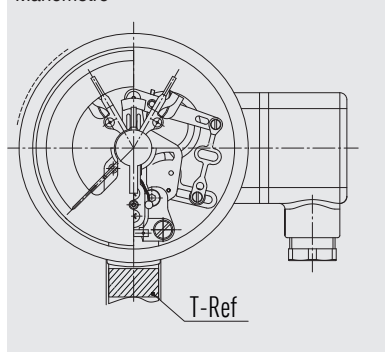

Manómetro diferencial

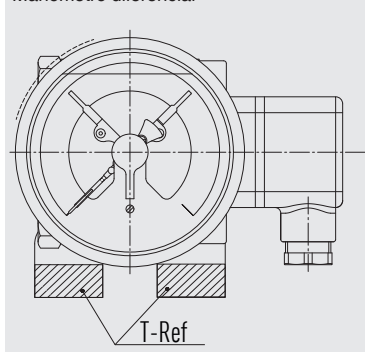

Tipo de protección según IEC/EN 60529

Para más información sobre el tipo de protección del instrumento respectivo, véase el capítulo 9 “Datos técnicos”.

Rango de temperatura admisible

Para determinar la temperatura máxima en el instrumento se deben tener en cuenta además de la temperatura del medio otros parámetros influyentes como, p. ej., la temperatura ambiente y si aplica, la irradiación solar.

El rango de temperatura admisible depende de la versión de contacto incorporada y de la potencia aplicada al amplificador de conmutación. Véase el capítulo 9.6 “Rangos de temperatura admisibles”.

La instalación debe realizarse de tal forma que no se supere el rango de temperatura admisible del instrumento pero tampoco se sitúe por debajo de ella, aún teniendo en cuenta la influencia de convección y radiación térmica.

3. Transporte, embalaje y almacenamiento

Los márgenes de temperatura admisibles de los tipos de contactos no deben sobrepasarse tampoco en el instrumento. Si es necesario, se deben tomar medidas de refrigeración (por ejemplo, sifón, válvula de instrumentación, junta de diafragma, etc.).

La empresa operadora garantizará el cumplimiento de la gama de temperaturas admisibles durante el funcionamiento. La zona que se muestra en la imagen anterior bajo “T-Ref” puede ser utilizada para este propósito.

2.10 Condiciones específicas de uso

- i. La clase de temperatura y la temperatura ambiente máxima permitida, dependen de las opciones instaladas en el equipo y pueden no estar marcadas en la placa de identificación del equipo. El usuario deberá consultar el capítulo 2.9 “Especificación y límites de temperatura” y el certificado de examen UE de tipo (véase el anexo) para obtener información detallada sobre la clase de temperatura, la temperatura de superficie y el rango de temperatura ambiente aplicables.
- ii. El usuario debe considerar que el calor pueda transferirse por el trayecto del instrumento de medición y asegurarse que el instrumento no supere la temperatura ambiente máxima permitida. Para más información, consulte el presente manual de instrucciones.
- iii. Los modelos que incorporan revestimiento de PTFE están equipados con una etiqueta de advertencia que alerta al usuario de un peligro electrostático potencial dentro de la zona de conexión a proceso cuando se utiliza en los grupos IIC o IIIB. El usuario deberá tomar todas las precauciones necesarias para mitigar el riesgo de descarga electrostática en la conexión del proceso.
- iv. Puede integrarse un cable en el instrumento. El usuario se asegurará de que, una vez instalado, el cable quede fijado en su lugar y protegido de daños mecánicos.
- v. En las aplicaciones del grupo III, el revestimiento no metálico de la caja del instrumento puede generar una carga electrostática inflamable en determinadas condiciones extremas. Por esta razón, el instrumento no debe instalarse en un lugar donde las condiciones externas puedan favorecer la acumulación de carga electrostática en dichas superficies. El usuario/instalador tomará precauciones para evitar la acumulación de carga electrostática, por ejemplo, situando el instrumento en un lugar donde sea improbable que haya un mecanismo de generación de carga (como el polvo arrastrado por el viento) y limpiándolo con un paño húmedo.

ES

3. Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Transporte

Comprobar si el instrumento presenta eventuales daños causados en el transporte. Notificar daños obvios de forma inmediata.



¡CUIDADO!

Daños debidos a un transporte inadecuado

Transportes inadecuados pueden causar daños materiales considerables.

- ▶ Al descargar mercancías embaladas a la entrega, así como durante el transporte interno, proceder con cuidado y observar los símbolos en el embalaje.
- ▶ Observar las instrucciones en el capítulo 4.2 “Embalaje y almacenamiento” en el transporte dentro de la compañía.



Los impactos pueden provocar la creación de pequeñas burbujas en el fluido de relleno de los instrumentos. Esto no perjudica el funcionamiento del instrumento.

3.2 Embalaje y almacenamiento

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.

Guardar el embalaje ya que es la protección ideal durante el transporte (p. ej. si el lugar de instalación cambia o si se envía el instrumento para posibles reparaciones).

Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento: -20 ... +70 °C

Evitar la exposición a los siguientes factores:

- Luz solar directa o proximidad a objetos calientes
- Vibración mecánica, impacto mecánico (colocación brusca)
- Hollín, vapor, polvo y gases corrosivos
- Entornos peligrosos, atmósferas inflamables


Almacenar el instrumento en su embalaje original en un lugar que cumple las condiciones arriba mencionadas.

4. Diseño y función

4.1 Resumen

Ejemplo, modelo PGT23.100, versión “S3” según EN 837

- ① Cristal de seguridad laminado
- ② Elemento sensible
- ③ Válvula compensadora de presión
- ④ Conexión eléctrica con caja de cables
- ⑤ Componentes electrónicos de transmisores
- ⑥ Mecanismo
- ⑦ Conexión a proceso

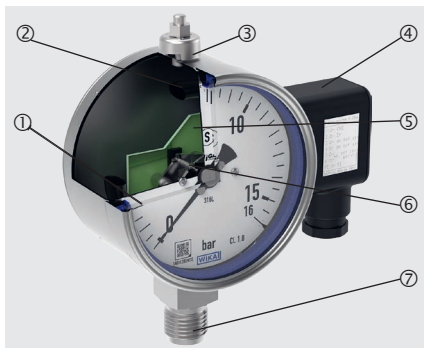

4.2 Descripción

Los instrumentos descritos, debido a su robustez y facilidad de uso, se utilizan en gran medida tubo de Bourdon, diafragma, cápsula y elementos de medición de acero corrugado. Al someterlos a presión, estos elementos se deforman dentro de sus límites elásticos. Un movimiento mecánico transfiere esta deformación a un movimiento de rotación. Un imán ubicado en el eje de la aguja gira proporcionalmente con la aguja del instrumento, en función lineal y directa de la presión del proceso. El sensor contenido en el sistema electrónico del transmisor registra el movimiento giratorio del imán en el rango de 0° ... 270°. El cambio de ángulo se registra sin ningún contacto y, por lo tanto, sin desgaste, y se convierte en una señal de salida analógica a través de un amplificador. El span de la señal de salida eléctrica corresponde al span de medición en la esfera.

Versión de seguridad "S3" según EN 837

Esta versión dispone de un cristal de seguridad laminado, una pared divisora antirotura entre el sistema de medición y la esfera así como de una pared trasera deflectora. En caso de fallo, el usuario está protegido por la parte delantera, ya que los medios o componentes sólo pueden ser expulsados por la parte trasera de la caja.

Versión Ex

Todos los instrumentos, excepto el modelo PGT23.063, están disponibles opcionalmente también en una versión para zonas potencialmente explosivas.

4.3 Alcance del suministro

Comparar mediante el albarán si se han entregado todas las piezas.

4.4 Identificación del producto

Hay tres formas de acceder al pasaporte de producto específico del instrumento.

- A través del código QR, si está disponible
- A través de la página de detalles del instrumento
- A través del enlace que figura aquí en el manual de instrucciones

Se puede acceder a la identificación del producto desde la página del producto o directamente desde la aplicación web correspondiente.



<https://productpass.wika.com/>

Tras la introducción del número de serie inteligente en la aplicación web, aparecen todos los detalles específicos sobre la versión fabricada.

Se facilita lo siguiente:

- La información más importante sobre el producto, como rango de medición, precisión, conexión a proceso, fecha de fabricación, etc.
- Certificados de calibración, certificados e informes/registros de pruebas
- Documentación, como la hoja técnica y el manual de instrucciones

Desde esta vista, la información requerida puede imprimirse directamente o también enviarse por correo electrónico.

Un enlace directo a la tienda online facilita el pedido de accesorios adicionales adecuados para el instrumento.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

ES Personal: personal especializado

Antes de proceder con el montaje, la puesta en servicio y el funcionamiento asegurarse de que se haya seleccionado el instrumento adecuado en relación con rango de indicación, versión y condiciones de medición específicas.



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y medioambientales por medios peligrosos

En caso de contacto con medios peligrosos (p. ej. inflamables o tóxicos) y medios nocivos para la salud (p. ej. corrosivos, tóxicos, cancerígenos radioactivos), existe el peligro de lesiones corporales y daños materiales y al medio ambiente.

En caso de fallo es posible que haya medios agresivos con temperaturas extremas o de bajo presión en el instrumento.

- ▶ En el tratamiento de estos medios se deben observar las normativas específicas además de las normativas generales.
- ▶ Utilizar el equipo de protección necesario.



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente causados por escape de medios a alta presión

Cuando el instrumento está presurizado, el medio puede escapar bajo alta presión debido a un sellado deficiente de la conexión de proceso.

Debido a la alta energía del medio que se escapa en caso de avería, existe riesgo de lesiones corporales y daños materiales.

- ▶ El sellado de la conexión a proceso debe realizarse de forma profesional y se debe comprobar si presenta fugas.

5.1 Instrumentos con conexión roscada

Conforme a las reglas técnicas generales para manómetros (por ejemplo EN 837-2 “Recomendaciones relativas a la selección y montaje de manómetros”).

Los instrumentos deben estar conectados a tierra a través de la conexión de proceso. Por eso, se deben utilizar juntas eléctricamente conductoras en la conexión al proceso. Alternativamente pueden tomar otras medidas para la conexión a tierra. Por tal motivo, las medidas de toma de tierra procedentes de fábrica (por ejemplo, puntos de soldadura o placas de fusibles) deben utilizarse para integrar los instrumentos en el sistema de conexión equipotencial y no deben eliminarse bajo ninguna circunstancia. Asegúrese de que las medidas para la toma de tierra sean restablecidas después del desmontaje (p. ej., al cambiar el instrumento).

Para atornillar el instrumento, se debe utilizar la fuerza necesaria mediante el uso de herramientas adecuadas sobre las superficies planas de ajuste previstas para este fin, utilizando herramientas adecuadas.



Montaje mediante llave de boca

Para roscas cilíndricas deben emplearse juntas planas, arandelas de sellado o juntas perfiladas WIKA en la superficie de sellado ①. Para roscas cónicas (p. ej., roscas NPT) el sellado se realiza en la rosca ②, con material de sellado apropiado (EN 837-2).



El par de apriete depende de la junta utilizada. Para orientar el instrumento de medición en la posición que proporcionará la mejor lectura, se recomienda una conexión con manguito de sujeción LH-LR o una tuerca loca o de ajuste. Si un instrumento está dotado de un dispositivo de expulsión, es necesario protegerlo de bloqueos por piezas de aparatos o suciedad.

5.2 Instrumentos con brida de conexión abierta

El sellado de la brida debe estar diseñado de acuerdo con la norma vigente y ser adecuado para el proceso. Dependiendo de las condiciones del proceso y de la norma de brida aplicada, deben utilizarse las piezas de fijación necesarias (por ejemplo, pernos roscados, tuercas). Apriete las uniones atornilladas en diagonal, paso a paso, con el par de apriete prescrito. En las versiones con orificio de purga, debe garantizarse siempre una conexión eléctricamente conductora entre los conductos de purga o los tornillos de cierre de los orificios de purga y el instrumento. En el caso de las roscas cónicas (p. ej., rosca NPT), esto ya se ha realizado en el estado de suministro mediante el uso de un adhesivo o sellador conductor. Durante y después del lavado de la brida, debe garantizarse una conexión eléctricamente conductora entre la línea de lavado o los tornillos de cierre y el instrumento.

5.3 Instalación

- Posición nominal según EN 837: 90° ($\perp$), si no se indica lo contrario en la documentación de pedido.
- Conexión a proceso inferior.
- En versiones con relleno hay que abrir la válvula de ventilación en el lado superior de la caja antes de la puesta en servicio.
- Para aplicaciones al aire libre, el lugar de instalación seleccionado debe ser adecuado para la protección contra el ingreso especificada, de modo que el instrumento no esté expuesto a condiciones climáticas inadmisibles.
- No exponer los instrumentos a la radiación solar directa durante el funcionamiento para evitar un calentamiento adicional.
- Para garantizar que la presión pueda escapar de forma segura en caso de fallo, los instrumentos con dispositivo de expulsión o pared trasera deflectora deben mantener una distancia mínima de 20 mm a cualquier objeto.

ES

Exigencias referentes al lugar de instalación

Si el tubo que conecta al instrumento de medición no fuera suficientemente estable para asegurar una conexión exenta de vibraciones, se debe instalar un soporte de montaje. En el caso de no poder evitar las vibraciones mediante las instalaciones apropiadas, deben instalarse instrumentos con caja rellena de líquido. Los instrumentos deben protegerse contra contaminación y fuertes oscilaciones de la temperatura ambiente.

Vibraciones admisibles en el lugar de instalación

Instalar los instrumentos sólo en lugares sin vibraciones. En caso necesario, es posible aislar el instrumento del punto de montaje, por ejemplo instalando una línea de conexión flexible entre el punto de medición y el instrumento y montando el instrumento en un soporte de instrumento adecuado.

Si esto no es posible, no se debe sobrepasar en ningún caso los siguientes valores límites:

Rango de frecuencias < 150 Hz

Aceleración $< 0,5$ g (5 m/s²)

Conexión de prueba

En determinadas aplicaciones (por ejemplo calderas de vapor), las válvulas de cierre deben poseer una conexión de prueba, a fin de poder comprobar el instrumento sin desmontarlo.

Influencias de temperatura

La colocación del instrumento debe realizarse de tal forma que no se supere la temperatura de servicio admisible pero tampoco se sitúe por debajo de ella, aún teniendo en cuenta la influencia de convección y radiación térmica. Para ello, el instrumento y las válvulas de cierre deben protegerse mediante un capilar suficientemente largo o mediante un sifón.

Hay que vigilar los efectos de la temperatura sobre la precisión del indicador o de la medición.



¡ADVERTENCIA!

La temperatura superficial máxima efectiva no depende del propio instrumento sino principalmente de las condiciones de uso. En medios gaseosos, la temperatura puede aumentar como resultado del calentamiento por compresión. En estos casos, hay que disminuir la velocidad de cambio de presión o reducir la temperatura admisible del medio si fuera necesario.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

Puesta en servicio de la válvula compensadora de presión

Los instrumentos dotados de una válvula compensadora deben ventilarse después del montaje para la compensación de la presión interna.

Herramienta: llave de fija de SW9

1. Retirar tapón de plástico
2. Aflojar la conexión roscada sobre el cuerpo de la válvula
3. Roscar el cuerpo de la válvula girando a 180° y atornillarlo con $\leq 4,5 \text{ Nm}$

Antes de la
puesta en servicio



Después de la
puesta en servicio



Para obtener más información sobre el grado de protección, consulte la hoja técnica IN 00.18

Protección de los elementos de medición contra sobrepresiones

Si el medio está sometido a cambios rápidos de presión o si se esperan picos de presión, éstos no deberán actuar directamente sobre el elemento sensible. Los efectos de los picos de presión deben amortiguarse, por ejemplo, mediante una sección de estrangulación (disminución de la sección en el canal de presión) o añadiendo un amortiguador de presión ajustable.

ES

Manguito de toma de presión

El manguito de toma de presión debe disponerse con una perforación suficientemente grande ($\geq 6 \text{ mm}$), en lo posible encima de un obturador, de tal forma que la toma de presión no resulte falseada por la circulación del medio. La línea de medición entre manguito de toma de presión y instrumento debe tener un diámetro interior suficientemente grande como para impedir obturaciones y retardos durante la transmisión de presión.

Capilar

Utilizar conductos de medición tan cortas como posible y colocarlas de forma recta para evitar retrasos perturbadores. Durante la colocación se recomienda una inclinación constante de aprox. 1:15.

 
 
El capilar o tubería de medición debe estar diseñado y montado de tal modo que pueda absorber las cargas que ocurran debido a dilatación, vibración y calor. En medios gaseosos se tiene que prever un orificio de drenaje en el punto más bajo, y con medios líquidos una ventilación en el punto más alto.

Los instrumentos de medición se deben montar en la posición de montaje normal según EN 837-1, con una inclinación máxima permitida de 5° en cualquier dirección.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

Sistemas de medición

Sistemas de medición probados para diversos tipos de sustancias a medir.

	Medios líquidos			Medios gaseosos		
Llenado de la tubería	Líquido	Líquido con vapor	Completa-mente evaporado	Gaseoso	Parcial-mente condensado (vapor)	Completa-mente condensado
Ejemplos	Condensado	Líquidos en ebullición	"Gases líquidos"	Aire seco	Aire húmedo Gases de combustión	Vapor de agua
Manómetro por encima del punto de medida						
Manómetro por debajo del punto de medida						

ES

5.4 Conexión eléctrica

La conexión eléctrica debe ser realizada por personal cualificado. La asignación de los pines figura en la placa de identificación. Los terminales de conexión y el terminal de tierra están debidamente marcados. Integrar el instrumento en la conexión equipotencial de la instalación. Información de rendimiento, véase el capítulo 9 "Datos técnicos".

Alimentación auxiliar para versión no Ex

Alimentación adecuada:

Modelo KFA6-STR-1.24.500, CA 115/230 V, para carril DIN, código: 7305636

Alimentación auxiliar para versión Ex

El aparato sólo se debe utilizar en combinación con un separador de alimentación Ex adecuado. Por ejemplo:

Modelo KFD2-STC4-EX1, CC 20 ... 35 V, para carril DIN, código: 2341268

Indicaciones de seguridad para la instalación


- Instalar los instrumentos conforme a las indicaciones del fabricante y de las normas y reglamentos vigentes.
- Conectar a los contactos eléctricos y líneas de conexión del instrumento solamente circuitos eléctricos con la misma tensión o el mismo tipo de protección.
- Dimensionar los cables de conexión para la máxima corriente eléctrica de los circuitos y asegurarse también de que la resistencia UV y la estabilidad mecánica sean suficientes.
- En caso de cables de conexión flexibles utilizar virolas aisladas. Sección de cable máxima permitida 1,5 mm².

5. Puesta en servicio, funcionamiento

- Los cables de conexión deben ser adecuados para el rango de temperatura ambiente de la aplicación.
- Los cables de conexión también deben ser adecuados para el prensaestopa suministrado (véase más abajo el rango de diámetros).
- Sellar las entradas de cable con prensaestopas debidamente aprobados.
- Instalar el cable de conexión de forma segura.

Desmontaje de la caja de conexiones

La caja de conexiones está premontada y debe desmontarse como se describe a continuación.

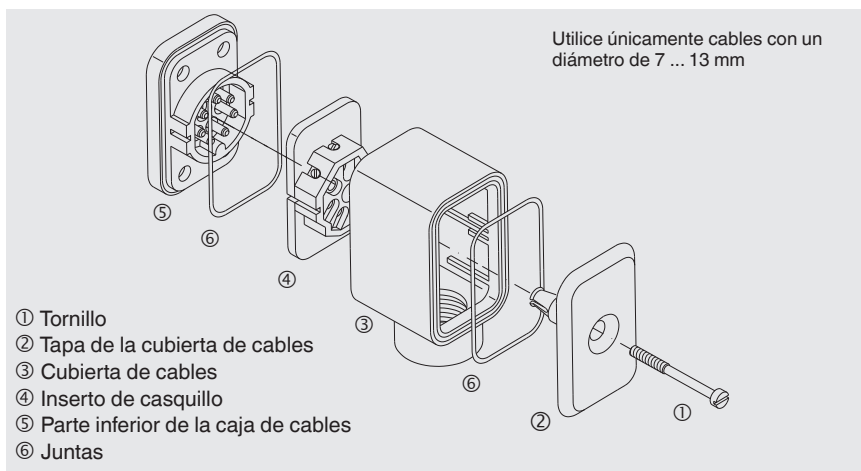


1. Con un destornillador de ranura (0,6 x 3,5 mm), afloje completamente y retire los tornillos de la cubierta de la caja de conexiones.
2. Retirar la caja de conexiones junto al inserto de casquillo de la parte inferior de la caja (unida de forma fija al instrumento).
3. Retirar la tapa de la caja de conexiones y presionar hacia abajo el inserto de casquillo, completamente a través de la caja.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

Detalles del conexionado de la caja de conexiones


Sistema de dos hilos

p. ej. 4 ... 20 mA

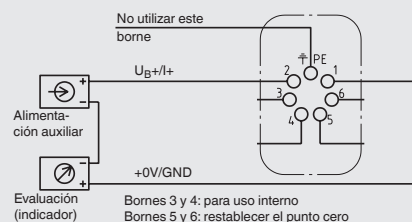

Sistema de tres hilos:

p. ej. 0 ... 20 mA / 0 ... 10 V

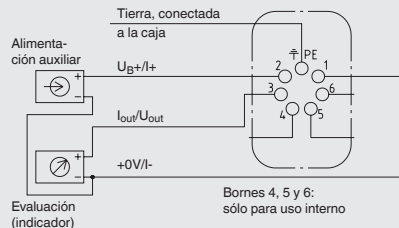

Detalles del conexionado modelo PGT23.063

Asignación	Conector	Cable
Rojo	Pin 1	UB+/I+
Negro	Pin 4	0 V/I-
Marrón	Pin 2	n.c.
- - -	Pin 3	n.c.

5.5 Ajuste del punto cero

El ajuste del punto cero descrito aquí no se puede realizar en el modelo PGT23.063. En la mayoría de casos, el control y ajuste del punto cero deberán efectuarse con el instrumento despresurizado. Para instrumentos cuyo escala no se basa en la presión atmosférica, se les debe aplicar el valor de la presión del inicio de escala. Con los manómetros de presión diferencial, el ajuste del punto cero debe hacerse abriendo la válvula compensadora de presión bajo carga estática.

Punto cero mecánico


Si hay una desviación de la aguja del punto cero (en condiciones de despresurización), se puede ajustar mediante la aguja ajustable incorporada. Para ello, retirar el anillo bayoneta que incluye la mirilla y la junta de la caja.

El ajuste mecánico del punto cero se realiza girando el tornillo ranurado de la aguja micrométrica.

Punto cero eléctrico

Si se ha modificado el punto cero mecánico mediante la aguja indicadora micrométrica, el punto cero eléctrico debe adaptarse a este nuevo valor mecánico. Para esto alcanzar el valor de presión del inicio de escala. El inicio de escala corresponde al señal eléctrico más pequeño (en función de la variante 0 mA, 4 mA o 0 V).

Tornillo de cabeza ranurada

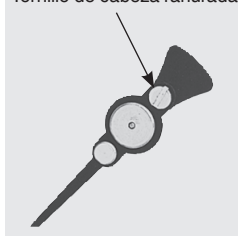

5. Puesta en servicio, funcionamiento

Puentee los contactos 5 y 6 en el inserto de casquillo con un pequeño trozo de cable pelado en ambos extremos (resistencia máx. admisible 30 Ω).

Montaje de la caja de conexiones

- Conectar el inserto del zócalo a la tapa del cable y montar la tapa del cable con la junta y el tornillo (ver dibujo del zócalo del cable).
- Enchufar con junta el conjunto que acaba de ser montado en la parte inferior de la hembra para cables.
- Con un destornillador de ranura (0,6 x 3,5 mm), atornille completamente los tornillos de la cubierta de la caja de conexiones.



Para asegurar el índice de protección, es imprescindible volver a montar las juntas.

ES

Almacenamiento del punto cero en la electrónica del transmisor

Después de conectar la alimentación auxiliar, el nuevo punto cero se almacena en la electrónica del transmisor en un máximo de 30 segundos. Durante este tiempo, se puede medir un aumento de corriente en el bucle de corriente hasta 9,5 mA en una unidad de visualización (por ejemplo, un medidor de corriente) con fines de comprobación.

Quitar el puente terminal

- Apagar la alimentación auxiliar y la unidad de visualización.
- Realice el "Desmontaje de la caja de conexiones" descrito anteriormente.
- Retire el cable trenzado del inserto hembra para puentear los terminales 5 y 6.
- Realice el "Montaje de la caja de conexiones" descrito anteriormente.

La señal eléctrica de salida vuelve a ser idéntica con el indicador mecánico. Cierre todas las válvulas abiertas para el ajuste del punto cero.

5.6 Puesta en servicio

Evitar golpes de ariete en todo caso, abrir lentamente las válvulas de cierre.

6. Errores



¡PELIGRO!

Peligro de muerte por explosión

El uso en atmósferas fácilmente inflamables causa peligros de explosión que pueden causar la muerte.

- ▶ Eliminar defectos sólo en atmósferas no inflamables.



¡CUIDADO!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente

Si no se pueden solucionar los defectos mencionados se debe poner el dispositivo inmediatamente fuera de servicio.

- ▶ Asegurar que el dispositivo no queda expuesto a presión o una señal y protegerlo contra usos accidentales.
- ▶ Contactar al fabricante.
- ▶ Si desea devolver el instrumento, observar las indicaciones en el capítulo 8.2 “Devolución”.



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y medioambientales por medios peligrosos

En caso de contacto con medios peligrosos (p. ej. oxígeno, acetileno, inflamables o tóxicos) medios nocivos para la salud (p. ej. corrosivos, tóxicos, cancerígenos radioactivos) y con sistemas de refrigeración o compresores existe el peligro de lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente.

En caso de fallo es posible que haya medios agresivos con temperaturas extremas o de bajo presión o que haya un vacío en el instrumento.

- ▶ En el tratamiento de estos medios se deben observar las normativas específicas además de las normativas generales.
- ▶ Utilizar el equipo de protección necesario.



Datos de contacto ver capítulo 1 “Información general” o parte posterior del manual de instrucciones.

Para la sustitución del instrumento, tener en cuenta los capítulos “7. Mantenimiento y limpieza” y “5. Puesta en servicio, funcionamiento”.

Errores	Causas	Medidas
Sin señal de salida	Alimentación auxiliar insuficiente o rotura de cables conductores.	Revisar la alimentación de corriente y los cables.
	Conexión errónea.	Revisar el conexionado.
	Electrónica de transmisores defectuosa debido a sobretensión.	Sustituir el instrumento.

7. Mantenimiento y limpieza

Errores	Causas	Medidas
Señal de salida estable a pesar de la variación de presión	Entrada de presión bloqueada	Limpiar el conducto de presión en la conexión a proceso.
	Alimentación auxiliar conectada a polaridad invertida. ($I = \text{aprox. } 4,5 \text{ mA}$).	Revisar el conexionado.
	Electrónica de transmisores defectuosa	Sustituir el instrumento.
Señal de salida demasiado elevada y constante a pesar de la variación de presión.	Puenteo de los bornes 5 y 6 no retirado ($I = \text{aprox. } 9,5 \text{ mA}$).	Retirar el puenteo de los terminales. Véase el capítulo 5.5 "Ajuste del punto cero".
	Electrónica de transmisores defectuosa debido a sobretensión.	Sustituir el instrumento.
Insuficiente señal de span.	Alimentación auxiliar insuficiente.	Revisar la alimentación de corriente y los cables.
	Impedancia de carga demasiado alta	Considere la carga máx. admisible.
	Punto cero desajustado.	Véase el capítulo 5.5 "Ajuste del punto cero".
Señal de punto cero demasiado baja o demasiado alta.	Punto cero desajustado.	Véase el capítulo 5.5 "Ajuste del punto cero".

ES

7. Mantenimiento y limpieza

7.1 Mantenimiento

Los instrumentos no requieren mantenimiento.

El indicador y la señal de salida correcta deben comprobarse una o dos veces al año. La prueba puede llevarse a cabo por separado del proceso con un dispositivo de prueba de presión.

Inspección de dispositivos llenos

En caso de instrumentos llenados se debe controlar el nivel de carga una o dos veces por año. El nivel no debe caer por debajo del 75 % del diámetro del instrumento.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de muerte debido a un llenado o rellenado inadmisibles del instrumento con pérdida de la protección contra explosiones.

El llenado/rellenado del equipo por personas no autorizadas ocasionará la pérdida de la protección contra explosiones y puede provocar daños al equipo.

- Haga reparar los aparatos sólo por personal autorizado.
- Si desea devolver el instrumento, observar las indicaciones en el capítulo 8.2 "Devolución".

Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante.

8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

7.2 Limpieza



¡CUIDADO!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente

Una limpieza inadecuada puede provocar lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente. Medios residuales en el instrumento desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

- Realizar el proceso de limpieza tal como se describe a continuación.

1. Antes de proceder con la limpieza hay que separar debidamente el instrumento de cualquier fuente de presión, apagarlo y desconectarlo de la red.
2. Utilizar el equipo de protección necesario.
3. Limpiar el instrumento con un trapo húmedo.
No exponga las conexiones eléctricas a la humedad.

ES



¡CUIDADO!

Daño al dispositivo

Una limpieza inadecuada puede dañar el dispositivo.

- No utilizar productos de limpieza agresivos.
- No utilizar objetos duros o puntiagudos para limpiar.

4. Enjuagar y limpiar el instrumento desmontado para proteger a las personas y al medio ambiente de la exposición a medios residuales.

8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y medioambientales por medios residuales

Medios residuales en el instrumento desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

- Utilizar el equipo de protección necesario.
- Observar la ficha de datos de seguridad correspondiente al medio.
- Enjuagar y limpiar el instrumento desmontado para proteger a las personas y al medio ambiente de la exposición a medios residuales.

8.1 Desmontaje



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de quemaduras

Peligro debido a medios muy calientes que se escapan durante el desmontaje.

- ¡Dejar enfriar el instrumento lo suficiente antes de desmontarlo.



¡PELIGRO!

Peligro de muerte por corriente eléctrica

Existe peligro directo de muerte al tocar piezas bajo tensión.

- ▶ El desmontaje del instrumento solo puede ser realizado por personal especializado.
- ▶ Desmontar el instrumento solo en estado de desconexión de la red.



¡ADVERTENCIA!

Lesión corporal

Al desmontar existe el peligro debido a los medios agresivos y las altas presiones.

- ▶ Observar la ficha de datos de seguridad correspondiente al medio.
- ▶ Desmontar el instrumento sólo si no está sometido a presión.

En caso necesario hay que destensar la línea de medición. En manómetros con membrana los tornillos de prensadores de la bridas superior e inferior no deben ser soltados.

8.2 Devolución

Es imprescindible observar lo siguiente para el envío del instrumento:

Todos los instrumentos enviados a WIKA deben estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejías, soluciones, etc.) y, por lo tanto, deben limpiarse antes de devolver.



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y medioambientales por medios residuales

Medios residuales en el instrumento desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

- ▶ En caso de sustancias peligrosas adjuntar la ficha de datos de seguridad correspondiente al medio.
- ▶ Limpieza del instrumento, véase el capítulo 7.2 “Limpieza”.

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolución del instrumento.



Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones se encuentra en el apartado “Servicio” en nuestra página web local.

8.3 Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente. Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.



No eliminar en las basuras domésticas. Garantizar una eliminación correcta según las normativas nacionales.

9. Datos técnicos



¡PELIGRO!

Peligro de muerte debido a la pérdida de la protección contra explosiones

La inobservancia de la información para su uso en zonas potencialmente explosivas conduce a la pérdida de la protección contra explosiones.

- Observar los valores límite y las indicaciones técnicas detallados a continuación.
- La caja contiene piezas de material no metálico que pueden verse afectadas negativamente por las condiciones ambientales. Debe asegurarse de que las piezas no metálicas no se dañen debido a condiciones ambientales, como por ejemplo: exposición a temperaturas elevadas, radiación solar, productos químicos.

Partes no metálicas de la caja

PUR, TPU, PA 6, EPDM, NBR (opción), FMQ (opción)

ES

9.1 Conector hembra para cable estándar (solo NG 100 y 160)

Conector hembra montado en el lado derecho de la caja

Material: PA 6, negro

Según VDE 0110 grupo de aislamiento C/250 V

Prensaestopa M20 x 1,5 (hacia abajo) con descarga de tracción

6 terminales de tornillo + PE para una sección de cable conductor de 1,5 mm².

9.2 Salida de cable (solo DN 63)

Longitud del cable 2 m, salida hacia abajo a la derecha

Material: PVC

9.3 Componentes electrónicos de transmisores para zonas no explosivas

Modelo 891.44

Señal de salida	Variante 1: 4 ... 20 mA, 2 hilos, pasivos, conforme a NAMUR NE 43 Variante 3: 0 ... 20 mA, 3 hilos Variante 4: 0 ... 10 V, 3 hilos
Alimentación auxiliar U_B	Variante 1+3: DC 12 ... 30 V Variante 4: DC 15 ... 30 V
Influencia de la alimentación auxiliar	$\leq 0,1$ % del valor final/10 V
Ondulación residual admisible de U_B	≤ 10 % ss
Carga máxima admisible RA	Variante 1, 3: $RA \leq (U_B - 12 V)/0,02$ A con RA en ohmios y U_B en voltios, pero máx. 600 Ω Variante 4: $R_A = 100$ k Ω
Influencia de la carga (variante 1 + 3)	$\leq 0,1$ % del valor final
Impedancia en la salida de tensión	0,5 Ω
Estabilidad a largo plazo sistema electrónico	$< 0,3$ % del valor final por año
Señal de salida electr.	≤ 1 % del span de medición
Desviación de la curva característica	≤ 1 % del span de medición (ajuste de puntos límite)

9. Datos técnicos

Modelo 891.44

Resolución	0,13 % del valor final (resolución 10 bit a 360°)
Frecuencia de actualización (intervalo de medición)	600 ms

9.4 Electrónica de transmisores para zonas potencialmente explosivas

Modelo 892.44

Señal de salida	Variante 2: 4 ... 20 mA, 2 hilos, para zonas potencialmente explosivas
Alimentación auxiliar U_B	DC 14 ... 30 V
Influencia de la alimentación auxiliar	$\leq 0,1$ % del valor final/10 V
Ondulación residual admisible de U_B	≤ 10 % ss
Carga máxima admisible R_A	$R_A \leq (U_B - 12 \text{ V})/0,02 \text{ A}$ con R_A en Ω y U_B en V, pero máx. 600 Ω
Influencia de la carga	$\leq 0,1$ % del valor final
Impedancia en la salida de tensión	0,5 Ω
Estabilidad a largo plazo sistema electrónico	$< 0,3$ % del valor final por año
Señal de salida electr.	≤ 1 % del span de medición
Desviación de la curva característica	≤ 1 % del span de medición (ajuste de puntos límite)
Resolución	0,13 % del valor final (resolución 10 bit a 360°)
Frecuencia de actualización (intervalo de medición)	600 ms

ES

9.5 Valores máximos de seguridad

Parámetros de seguridad	Modelo 892.44
U_i	30 V
I_i	100 mA
P_i	550 mW ... 1.000 mW
C_i	6,5 nF
L_i	0

9.6 Rangos de temperatura admisibles

Modelo 892.44		
Clase de temperatura	Potencia máx. de entrada P_i	Temperatura ambiente máx. T_a
T6	1.000 mW	45 °C
T4 ... T1	1.000 mW	70 °C
T135°C	550 mW	70 °C
	650 mW	70 °C
	750 mW	40 °C

9. Datos técnicos

9.7 Manómetros con señal de salida

Modelo PGT23.063

Carga de presión máxima

Carga estática	3/4 x valor final de escala
Carga dinámica	2/3 x valor final de escala
Carga puntual	Valor final de escala

Influencia de temperatura

En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. $\pm 0,8 \%$ /10 K del valor fondo de escala correspondiente

Materiales en contacto con el medio

Conexión a proceso, elemento sensible	Acero inoxidable 316L
---------------------------------------	-----------------------

Materiales en contacto con el medio

Caja, bisel de bayoneta	Acero inoxidable
Mecanismo	Latón
Esfera	Aluminio, blanco, negro
Aguja	Aluminio, negro
Mirilla	Polycarbonato o vidrio laminado de seguridad

Tipo de protección según IEC/EN 60529

IP54; opción: IP65

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 12.03

Modelos PGT23.100, PGT23.160, PGT26.100, PGT26.160

Carga de presión máxima

Carga estática	Valor final de escala
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala
Carga puntual	1,3 x valor final de escala

Influencia de temperatura

En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. $\pm 0,4 \%$ /10 K del valor fondo de escala correspondiente

Materiales en contacto con el medio

Conexión a proceso, elemento sensible	PGT23.100, PGT23.160: acero inoxidable 316L PGT26.100, PGT26.160: Monel
---------------------------------------	--

Material (sin contacto con el medio)

Caja, bisel de bayoneta	Acero inoxidable
Mecanismo	Latón
Esfera	Aluminio, blanco, negro
Aguja	Aluminio, negro
Aguja	Aluminio, rojo
Mirilla	Cristal de seguridad laminado

Tipo de protección según IEC/EN 60529

IP65 ¹⁾; opción: IP66

1) Grado de protección IP54 para posición de conexión trasera inferior descentrada.

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 12.04

9. Datos técnicos

Modelos PGT43.100, PGT43.160

Carga de presión máxima		
Carga estática	Valor final de escala	
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala	
Protección a sobrepresión	5 x valor final de escala, pero máx. 40 bar	
Influencia de temperatura	En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. ±0,8 %/10 K del valor fondo de escala correspondiente	
Materiales en contacto con el medio ¹⁾		
Conexión a proceso con brida de medición inferior	Acero inoxidable 316L	
Elemento sensible ²⁾	Span ≤ 0,25 bar	Acero inoxidable 316L
	Span ≥ 0,4 bar	Aleación de acero inoxidable (Inconel)
Junta	FPM/FKM o PTFE	
Material (sin contacto con el medio)		
Caja, bisel de bayoneta	Acero inoxidable	
Mecanismo	Latón	
Esfera	Aluminio, blanco, negro	
Aguja	Aluminio, negro	
Mirilla	Cristal de seguridad laminado	
Tipo de protección según IEC/EN 60529	IP54; opción: IP65	

1) Materiales en contacto con el medio pueden recubrirse/revestirse con materiales especiales como PTFE, Hastelloy C276, Monel, titanio.

2) Se especifican spans entre 0,25 bar y 0,4 bar en función de la aplicación.

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 14.03

Modelo PGT43HP

Carga de presión máxima		
Carga estática	Valor final de escala	
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala	
Protección a sobrepresión	40, 100 ó 400 bar	
Influencia de temperatura	En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. ±0,8 %/10 K del valor fondo de escala correspondiente	
Materiales en contacto con el medio ¹⁾		
Conexión a proceso con brida de medición inferior	Acero inoxidable 316L	
Elemento sensible ²⁾	Span ≤ 0,25 bar	Acero inoxidable 316L
	Span ≥ 0,4 bar	Aleación de acero inoxidable (Inconel)
Junta	FPM/FKM o PTFE	
Material (sin contacto con el medio)		
Caja, bisel de bayoneta	Acero inoxidable	
Mecanismo	Latón	
Esfera	Aluminio, blanco, negro	
Aguja	Aluminio, negro	
Mirilla	Cristal de seguridad laminado	
Tipo de protección según IEC/EN 60529	IP54; opción: IP65	

1) Materiales en contacto con el medio pueden recubrirse/revestirse con materiales especiales como PTFE, Hastelloy C276, Monel, titanio.

2) Se especifican spans entre 0,25 bar y 0,4 bar en función de la aplicación.

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 14.07

9. Datos técnicos

Modelo PGT63HP

Carga de presión máxima

Carga estática	Valor final de escala
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala
Protección a sobrepresión	50 x valor final de escala
Influencia de temperatura	En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. $\pm 0,6 \%$ /10 K del valor fondo de escala correspondiente

Materiales en contacto con el medio

Conexión a proceso, elemento sensible	Acero inoxidable 316Ti (1.4571)
Junta	PTFE

Material (sin contacto con el medio)

Caja, bisel de bayoneta	Acero inoxidable
Mecanismo	Latón
Esfera	Aluminio, blanco, negro
Aguja	Aluminio, negro
Mirilla	Cristal de seguridad laminado

Tipo de protección según IEC/EN 60529

IP54

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 16.06

Modelo APTG43

Carga de presión máxima

Carga estática	Valor final de escala
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala
Protección a sobrepresión	Por lo menos 1 bar de presión absoluta (presión atmosférica), además de 10 veces el valor final de escala, máx. 25 bar de presión absoluta
Influencia de temperatura	En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. $\pm 0,8 \%$ /10 K del valor fondo de escala correspondiente

Materiales en contacto con el medio

Conexión a proceso	Acero inoxidable 316L o Monel	
Elemento sensible ¹⁾	Span $\leq 0,25$ bar	Acero inoxidable 316L
	Span $\geq 0,4$ bar	Aleación de acero inoxidable (Inconel)

Material (sin contacto con el medio)

Caja, bisel de bayoneta	Acero inoxidable
Mecanismo	Latón
Esfera	Aluminio, blanco, negro
Aguja	Aluminio, negro
Mirilla	Cristal de seguridad laminado

Tipo de protección según IEC/EN 60529

IP54; opción: IP65

1) Se especifican spans entre 0,25 bar y 0,4 bar en función de la aplicación.

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 15.02

9. Datos técnicos

Modelos DPGT43.100, DPGT43.160

Carga de presión máxima		
Carga estática	Valor final de escala	
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala	
Protección a sobrepresión y presión de trabajo máx.	Véase la tabla siguiente	
Influencia de temperatura	En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. ±0,5 %/10 K del valor fondo de escala correspondiente	
Materiales en contacto con el medio		
Cámara de medios con conexión a proceso, ventilación de las cámaras de medios, fuelles	Acero inoxidable 316Ti (1.4571)	
Elemento sensible ¹⁾	Span ≤ 0,25 bar	Acero inoxidable 316L
	Span ≥ 0,4 bar	Aleación de acero inoxidable (Inconel)
Material (sin contacto con el medio)		
Caja, bisel de bayoneta	Acero inoxidable	
Mecanismo	Latón	
Esfera	Aluminio, blanco, negro	
Aguja	Aluminio, negro	
Mirilla	Cristal de seguridad laminado	
Tipo de protección según IEC/EN 60529	IP54; opción: IP65	

1) Se especifican spans entre 0,25 bar y 0,4 bar en función de la aplicación.

ES

Protección a sobrepresión y presión de trabajo máx.

Rangos de indicación	Protección a la sobrepresión en bar Unilateral, bilateral y alternante máx.		Presión de trabajo máx. en bar (presión estática)	
	Estándar	Opción	Estándar	Opción
0 ... 16 a 0 ... 40 mbar	2,5	-	2,5	6
0 ... 60 a 0 ... 250 mbar	2,5	6	6	10
0 ... 400 mbar	4	40	25	40
0 ... 0,6 bar	6	40	25	40
0 ... 1 bar	10	40	25	40
0 ... 1,6 bar	16	40	25	40
0 ... 2,5 a 0 ... 25 bar	25	40	25	40

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 17.05

9. Datos técnicos

Modelos DPGT43HP.100, DPGT43HP.160

Carga de presión máxima

Carga estática	Valor final de escala
Carga dinámica	0,9 x valor final de escala
Protección a sobrepresión y presión de trabajo máx.	■ Unilateral, bilateral y alternante máx. 40, 100, 250 o 400 bar ■ Unilateral, bilateral y alternante máx. 400 bar ■ Máx 650 bar en ambos lados
Influencia de temperatura	En caso de desviación de la temperatura de referencia en el sistema de medición (+20 °C): máx. $\pm 0,5 \%$ /10 K del valor fondo de escala correspondiente

Materiales en contacto con el medio ¹⁾

Cámara de medios con conexión a proceso, ventilación de las cámaras de medios	Acero inoxidable 316L	
Elemento sensible ²⁾	Span $\leq 0,25$ bar	Acero inoxidable 316L
	Span $\geq 0,4$ bar	Aleación de acero inoxidable (Inconel)

Material (sin contacto con el medio)

Líquido de llenado del sistema de la célula de medición	Aceite de silicona
Caja, movimiento, bayoete	Acero inoxidable
Esfera	Aluminio, blanco, negro
Aguja	Aluminio, negro
Mirilla	Cristal de seguridad laminado

Tipo de protección según IEC/EN 60529

IP54; opción: IP65

1) Las partes en contacto con el medio pueden fabricarse con materiales especiales como Hastelloy C276 o Monel.

2) Se especifican spans entre 0,25 bar y 0,4 bar en función de la aplicación.

Para más datos técnicos, consulte la hoja técnica PV 17.13



EU Type Examination Certificate CML 25ATEX2113X Issue 0

- 1 Equipment intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU
- 2 Equipment **Pressure and temperature gauges types xGS, xGT, 1x1.11.050, 232.35.063, 4xx.x6, 5xx.5x, 632, 736, and x74**
- 3 Manufacturer **WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG**
- 4 Address **Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg
Germany**
- 5 The equipment is specified in the description of this certificate and the documents to which it refers.
- 6 Eurofins CML B.V., Chamber of Commerce No 67386717, Koopvaardijweg 32, 4906CV Oosterhout, The Netherlands, Notified Body Number 2776, in accordance with Article 17 of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential reports listed in Section 12.
- 7 If an 'X' suffix appears after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to conditions of safe use (affecting correct installation or safe use). These are specified in Section 14.
- 8 This EU Type Examination certificate relates only to the design and construction of the specified equipment or component. Further requirements of Directive 2014/34/EU Article 13 apply to the manufacture of the equipment or component and are separately certified.
- 9 Compliance with the Essential Health and Safety Requirements, with the exception of those listed in the confidential report, has been demonstrated through compliance with the following documents:

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
- 10 The equipment shall be marked with the following:



II 2 G D

Ex ia IIC T6/T5/T4* Gb

Ex ia IIIB T85°C/T95°C/T100°C/T135°C* Db

Ta= -20°C to +45°C/+60°C/+70°C*

- See Product Description for full details of applicable ambient temperature range and Temperature Ratings



This certificate shall only be copied
in its entirety and without change
www.CMLEx.com

1 of 7

S. Roumbedakis
Certification Manager



CML 25ATEX2113X
Issue 0

11 Description

The Pressure and temperature gauge types xGS, xGT, 1x1.11.050, 232.35.063, 4xx.x6, 5xx.5x, 632, 736, and x74 are a range of mechanical-temperature and mechanical-pressure gauges with integrated switches or certified proximity sensors, and 4-20mA transmitters which allow a variety of electrical outputs to be provided. The equipment is certified as intrinsically safe for use in groups IIA, IIB and IIC gases and group IIIB combustible dusts and has equipment protection levels "Gb" and "Db".

The equipment may contain a 4-20mA transmitter, and/or bi-stable reed switches, and/or previously separately certified proximity sensors.

The equipment part number suffixes define the type and quantity of switches and/or proximity sensors fitted within the equipment, and whether or not a transmitter is fitted. Part numbers have one of the following generic formats:

X	Y	Z	+	I	+	S (+PTFE)	
						Option	Coated Measuring System
						Switch/sensor type	851-A Reed switch 851-DA Reed switch 831-x Proximity switch (various types)
						Transmitter	892.44 4-20mA transmitter fitted Blank – no transmitter fitted
						Size (up to 3 digits)	050 – 50mm nominal diameter 063 – 63mm nominal diameter 100 – 100mm nominal diameter 160 – 160mm nominal diameter
						Options (up to 2 digits)	Describing options which are not relevant for explosion protection (e.g. measuring element type)
						Model name and type (up to 3 digits)	e.g. 232, 736, 632 etc.

This certificate shall only be copied
in its entirety and without change
www.CMLEx.com

2 of 7

Version: 9.0 Approval: Approved

11297264.09 06/2026 EN/DE/FRIES



CML 25ATEX2113X
Issue 0

X	.	Y	+	I	+	S (+PTFE)	
						Option	Coated Measuring System
						Switch/sensor type	851-A Reed switch 851-DA Reed switch 831-x Proximity switch (various types)
						Transmitter	892.44 4-20mA transmitter fitted Blank – no transmitter fitted
						Options (up to 2 digits)	Describing options which are not relevant for explosion protection (e.g. measuring element type)
						Model name and type (up to 8 digits)	e.g. DPGT43HP, TGS73, PGT23, A74 etc.

The following table gives details of the model numbers, sizes, and equipment suffixes for the various options:

Table 1 – Equipment types

(N = option not available, Y = always fitted, O = optional, 0, 1, 2 or 3 = number of devices that may be fitted).

		Sensor/switch type (only one of these options may be fitted)						4 - 20mA transmitter	
		Proximity sensors							Bi-stable read switch
WIKA part no suffix:		831-N	831-3.5N	831-SN	831-3.5SN1N	831-3.5SN	831	851-A 851-DA	892.44
Model name and type	Size								
PGS (Pressure)	063	1 or 2	N	1 or 2	N	N	1 or 2	1	N
	100	1 to 3	1 or 2	1 to 3	1 or 2	1 or 2	N	1 or 2	N
	160	1 to 3	1 to 3	1 to 3	1 to 3	1 to 3	N	1 or 2	N
APGS (absolute pressure) DPGS (Differential pressure) TGS (Temperature)	100	1 to 3	1 or 2	1 to 3	1 or 2	1 or 2	N	1 or 2	N
	160	1 to 3	1 to 3	1 to 3	1 to 3	1 to 3	N	1 or 2	N

This certificate shall only be copied in its entirety and without change
www.CMLEx.com

3 of 7

Version: 9.0 Approval: Approved



CML 25ATEX2113X
Issue 0

		Sensor/switch type (only one of these options may be fitted)							4 - 20mA transmitter
		Proximity sensors						Bi-stable reed switch	
Wika part no suffix:		831-N	831-3.5N	831-SN	831-3.5SN	831		851-A 851-DA	892.44
Model name and type	Size								
PGT (Relative pressure)	100	0 to 3	0 to 2	0 to 3	0 to 2	0 to 2	N	0 to 2	Y
APGT (Absolute pressure)									
DPGT (Differential pressure)	160	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	N	0 to 2	Y
TGT (Temperature)	100	0 to 3	0 to 2	0 to 3	0 to 2	0 to 2	N	N	Y
	160	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	N	N	Y
1x1.11.050 (Relative pressure)	050	1	N	N	N	N	N	N	N
232.35.063 (Relative pressure)	063	0 to 2	N	0 to 2	N	N	0 to 2	0 or 1	N
4xx.x6 (High overpressure)	100	0 to 3	0 to 2	0 to 3	0 to 2	0 to 2	N	0 to 2	N
	160	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	N	0 to 2	N
5xx.5x (Relative pressure)	100	0 to 3	0 to 2	0 to 3	0 to 2	0 to 2	N	0 to 2	N
	160	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	N	0 to 2	N
632 (absolute pressure)	100	0 to 3	0 to 2	0 to 3	0 to 2	0 to 2	N	0 to 2	N
	160	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	N	0 to 2	N
736 (Differential pressure)	100	0 to 3	0 or 2	0 to 3	0 or 2	0 or 2	N	0 or 2	N
	160	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	N	0 or 2	N
X74 (Temperature)	100	0 to 3	0 to 2	0 to 3	0 to 2	0 to 2	N	0 to 2	N
	160	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 3	N	0 to 2	N

Note – all models have at least one proximity sensor, or one bi-stable reed switch, or a 4-20mA transmitter fitted.

All models have a lower operating temperature of -20°C.

The following tables 2 to 5, detail the applicable temperature class/surface temperature and maximum permitted ambient temperature. Where the equipment incorporates options which are present in more than one of the tables 2 to 5, the lowest determined ambient temperature applies.

This certificate shall only be copied
in its entirety and without change
www.CMLEx.com

4 of 7

Version: 9.0 Approval: Approved



CML 25ATEX2113X
Issue 0

Table 2

Equipment containing Proximity sensors			
Temperature class/ Maximum surface temperature	Applied power (mW)	Ta (°C)	
		Equipment suffixes: 831-N, 831-SN	Equipment suffixes: 831-3.5N, 831-3.5S1N, 831-3.5SN
T6	64 (Type 2)	60	60
	169 (Type 3)	30	30
	242 (Type 4)	Not permitted	
T4-T1	64 (Type 2)	70	70
	169 (Type 3)	63	70
	242 (Type 4)	36	53
T135°C	64 (Type 2)	70	70
	169 (Type 3)	44	56
	242 (Type 4)	Not permitted	

Table 3

Equipment containing Equipment suffix 831	
Temperature class/ Maximum surface temperature	Ta (°C)
T6	60
T4-T1	70
T95°C	60

Table 4

Equipment containing bi-stable reed switches Equipment suffix 851-A/851-DA	
Temperature class/ Maximum surface temperature	Ta (°C)
T6-T1	70
T85°C	70

This certificate shall only be copied
in its entirety and without change
www.CMLEx.com

5 of 7

Version: 9.0 Approval: Approved



CML 25ATEX2113X
Issue 0

Table 5

Equipment containing 4-20mA transmitter Equipment suffix 892.44		
Temperature class/ Maximum surface temperature	Applied power (mW)	Ta (°C)
T6	1000	45
T4-T1		70
T135°C	550	70
	650	70
	750	40

The equipment is fitted with one or two external 6 pole or 4 pole connectors or an integral cable for connection of the internal transmitter, switches, and proximity sensors to associated apparatus located in the safe area. The equipment label details which internal equipment is connected to which poles of the external connectors.

Intrinsic safety is achieved by limiting energy storage and discharge, and by connecting to the non-hazardous area via intrinsically safe barriers.

Connections to switches, proximity sensors, and 4-20mA transmitter, have the following safety descriptions:

Table 6

Proximity sensors			Bi-stable reed switch	4 - 20mA transmitter
Equipment suffixes: 831-N, 831-SN, 831-3.5SN, 831-3.5SN	Equipment suffix 831-3.5N	Equipment suffix 831	Equipment suffix 851-A/851-DA	Equipment suffix 892.44
Ui = 16V	Ui = 16V	Ui = 20V	Ui = 30V	Ui = 30V
Ii = 25mA (Type 2) 52mA (Type 3) 76mA (Type 4)	Ii = 25mA (Type 2) 52mA (Type 3) 76mA (Type 4)	Ii = 60mA	Ii = 100mA	Ii = 100mA
Pi = 64mW (Type 2) 169mW (Type 3) 242mW (Type 4)	Pi = 64mW (Type 2) 169mW (Type 3) 242mW (Type 4)	Pi = 130mW	Pi = 1.0W	Pi = 550mW 650mW 750mW 1.0W
Ci = 30nF	Ci = 50nF	Ci = 250nF	Li = 0	Li = 6.5nF
Li = 100µH	Li = 250µH	Li = 350µH	Li = 0	Li = 0

This certificate shall only be copied
in its entirety and without change
www.CMLEx.com

6 of 7

Version: 9.0 Approval: Approved



CML 25ATEX2113X
Issue 0

12 Certificate history and evaluation reports

Issue	Date	Associated report	Notes
0	29 May 2025	R17590A/00	Issue of prime certificate

Note: Drawings that describe the equipment or component are listed in the Annex.

13 Conditions of Manufacture

The following conditions are required of the manufacturing process for compliance with the certification.

- Where the product incorporates certified parts or safety critical components, the manufacturer of the product defined on this certificate shall continually monitor these parts/components for any modifications introduced by the manufacturer(s) of these constituent parts. If the manufacturer of any constituent part introduces any changes which affect the compliance of the certified product that is the subject of this certificate, the manufacturer is required to have this certificate updated.
- The manufacturer shall ensure that all electrical components within the equipment are suitable for total immersion in any fluid with which the equipment may be filled.
- The equipment shall be capable of withstanding an electric strength test using a test voltage of 500 Vac applied between each individual circuit and earth, and between individual circuits, for 60s. Alternatively, a voltage of 20% higher may be applied for 1s. There shall be no evidence of flashover or breakdown and the maximum current flowing shall not exceed 5 mA.
- The manufacturer shall ensure that models incorporating a PTFE lining within the measurement element are identified as such.

14 Specific Conditions of Use (Special Conditions)

The following conditions relate to safe installation and/or use of the equipment.

- The temperature class, surface temperature, and permitted maximum ambient temperature, are dependent upon the options fitted within the equipment and may not be marked on the equipment label. The user shall refer to this certificate and to the equipment instructions for details of the applicable temperature class, surface temperature, and ambient temperature range.
- The user shall consider that heat may be transferred along the measurement probe and the equipment shall not exceed the maximum permitted ambient temperature. For further information, refer to the user instructions.
- Models which incorporate PTFE lining incorporate a warning label advising the user of a potential electro-static hazard within the process connection area when used in Groups IIC or IIB. The user shall take all necessary precautions to mitigate the risk of electro-static discharge within the process connection.
- The equipment may incorporate an integral cable. The user shall ensure that, when installed, the cable is fixed in place and is protected from mechanical damage.
- For Group III applications, under certain extreme circumstances, the non-metallic coating of the enclosure of this equipment may generate an ignition-capable level of electrostatic charge. Therefore, the equipment shall not be installed in a location where the external conditions are conducive to the build-up of electrostatic charge on such surfaces. The user/installer shall implement precautions to prevent the build-up of electrostatic charge, e.g. locate the equipment where a charge-generating mechanism (such as wind-blown dust) is unlikely to be present and clean with a damp cloth.

This certificate shall only be copied
in its entirety and without change
www.CMLEx.com

7 of 7

Version: 9.0 Approval: Approved



EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr. 14406942
Document No.

Revision 04
Issue

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung
Type Designation 111, 131, 232, PGS23, PGS26, PGT23, PGT26

Beschreibung
Description Manometer mit elektrischem Ausgang
Pressure gauges with electrical output

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet Siehe Anhang
Refer to annex

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union
übereinstimmen
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonised standards or:

2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018

2014/68/EU Druckgeräte Richtlinie (DGRL) ⁽¹⁾
Pressure Equipment Directive (PED) ⁽¹⁾

EN 1326-1:2013⁽²⁾
EN 1326-2-3:2013
stimmt auch überein mit/also complies with
EN IEC 1326-1:2012⁽²⁾
EN IEC 1326-2-3:2021

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)^(2,3)
Electromagnetic Compatibility (EMC)^(2,3)

EN IEC 60947-5-2:2020 ⁽³⁾
EN 60947-5-6:2000 ⁽³⁾

2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX)⁽⁴⁾
Explosion protection (ATEX)⁽⁴⁾



II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4* Gb
II 2D Ex ia IIIB T85 °C/T95 °C/T100 °C/T135 °C* Db
Ta = -20 °C to +45 °C/+60 °C/+70 °C*

* In der Produktbeschreibung finden Sie alle Details zum anwendbaren
Umgebungstemperaturbereich und den Temperaturbewertungen / See
Product Description for full details of applicable ambient temperature range
and Temperature Ratings

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

(1) Für Modelle mit PS > 200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
For models with PS > 200 bar, Module A, pressure accessory

(2) Für Modelle mit der Option:
For models with the option: +892.44

(3) Für Modelle mit mindestens einer der Optionen:
For models with at least one of the options: +831, +831*

(4) EU-Baumusterprüfbescheinigung CML 25ATEX2113X von CML B.V. Amsterdam (Reg.-Nr. 2776).
EU type examination certificate CML 25ATEX2113X von CML B.V. Amsterdam (Reg.-Nr. 2776).

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of
WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Klingenberg, 2025-09-05

Christian Payne, Vice President
CoE Gauges, Sensors & Instruments

Mariusz Lubomski, Director of Quality
CoE Gauges, Industrial Instrumentation

WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg
Germany
WEEE-Reg.-Nr. DE 92770372
04/2023

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wikai.de
www.wikai.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg –
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819

Komplementärin:
WIKAI International SE - Sitz Klingenberg -
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Roderich C. Thümmel
ZSAR-05251



14406942.04, Anhang / Annex

Typenbezeichnung+Option <i>Type Designation +option</i>	+mögliche zusätzliche Option <i>+possible additional option</i>	Datenblatt <i>Data sheet</i>
111.11.050 +831-N		PM 01.03
131.11.050 +831-N		PM 01.05
232.35.063 +831 oder / or +831- [*] +851- ^{**}		PM 02.11
PGS23.063 +831 oder / or +831- [*] +851- ^{**}		PV 22.03
PGS23.1x0 +831- [*] +851- ^{**}		PV 22.02
PGS26.063 +831 oder / or +831- [*] +851- ^{**}		PV 22.03
PGS26.1x0 +831- [*] +851- ^{**}		PV 22.02
PGT23.1x0 +892.44 +831- [*] oder / or +851- ^{**}		PV 12.04
PGT26.1x0 +892.44 +831- [*] oder / or +851- ^{**}		PV 12.04

x Nenngröße (NG) / Nominal size (NS):
0 = 100mm; 6 = 160mm

* Optionen für Schaltkontakte (modellabhängig) / Options for switches (depending on model):
N / SN / 3.5N / 3.5SN / 3.5S1N

** Optionen für Reddkontakte (modellabhängig) / Options for reed-switches (depending on model):
A / DA

Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg
Germany
VDEE-Reg.-Nr. DE 92770372
04/02/23

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail: info@wika.de
www.wika.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg –
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1810

Komplementärin:
Wika International SE - Sitz Klingenberg -
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10555
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Roderich C. Thümmel
25AR-00251



EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr. 14338002
Document No.

Revision 04
Issue

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnungen (vollständige

Typenliste siehe Anhang):

Type Designations (refer to annex for exhaustive list of types):

**432, 433, 532, 533, 562, 563, 632,
APGT43, DPGS43, DPGS43HP, DPGT43, DPGT43HP, PGS43,
PGT43, PGT43HP, PGT63HP**

**Beschreibung
Description**

**Manometer mit elektrischem Ausgang
Pressure gauges with electrical output**

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet

Siehe Anhang
Refer to annex

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union
übereinstimmen
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen
Applied harmonised standards

2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018

2014/68/EU Druckgeräte Richtlinie (DGRL) ⁽¹⁾
Pressure Equipment Directive (PED) ⁽¹⁾

EN 61326-1:2013 ⁽²⁾
EN 61326-2-3:2013 ⁽²⁾
Stimmt auch überein mit / also complies with
EN IEC 61326-1:2021 ⁽²⁾
EN IEC 61326-2-3:2021 ⁽²⁾
EN IEC 60947-5-2:2020 ⁽³⁾
EN 60947-5-6:2000 ⁽³⁾

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ^(2, 3)
Electromagnetic Compatibility (EMC) ^(2, 3)

2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX) ⁽⁴⁾
Explosion protection (ATEX) ⁽⁴⁾



II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb ^(5, 6)
II 2D Ex ia IIIBT85°C/T95°C/T100°C/T135°C Db ⁽⁶⁾

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

(1) Für Modelle mit PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
For models with PS > 200 bar; Module A, pressure accessory

(2) Für Modelle mit der Option: +892_44

(3) Für Modelle mit der Option: +831_*

(4) EU-Baumusterprüfbescheinigung CML 25ATEX2113X von CML B.V., Amsterdam (Reg.-Nr. 2776).

(5) EU type-examination certificate CML 25ATEX2113X of CML B.V., Amsterdam (Reg. no. 2776).

(6) Für Modelle mit der zusätzlichen Option: +PTFE Auskleidung (Anm.: IIC ist erlaubt mit entsprechendem Warnhinweis auf dem Gerät)
For models with the additional option: +PTFE lining (note: IIC permitted with appropriate warning marking on the device)

(7) Siehe Produktbeschreibung für ausführliche Angaben zum anwendbaren Umgebungstemperaturbereich und zu den Temperaturklassen.
See Product Description for full details of applicable ambient temperature range and Temperature Ratings.

Unterszeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2025-09-10

Matthias Kirch, Vice President
Center of Excellence Pressure

Andreas Massong, Head of Quality Assurance
Center of Excellence Pressure

WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg
Germany
WEEE-Reg.-Nr. DE 927703372
10/2022

Teil +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wikai.de
www.wikai.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg –
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1619

Komplementärlin:
WIKAI International SE – Sitz Klingenberg –
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Roderich C. Thümmel
25AR-05245

14336002.04, Anhang / Annex

Typenbezeichnung <i>Type Designation</i>	+Option Transmitter <i>+option transmitter</i>	+Option Kontakt <i>+option contact</i>	zusätzliche Option <i>additional option</i>	Datenblatt <i>Datasheet</i>
43b.c6.1x0		+831-*	+PTFE	PV 24.07
5ab.5d.1x0		+831-*		PV 25.02
632.51.1x0		+831-*		PV 26.06
APGT43.1x0	+892.44	+831-*		PV 15.02
DPGS43.1x0		+831-*		PV 27.05
DPGS43HP.1x0		+831-*		PV 27.13
DPGT43.1x0	+892.44	+831-*		PV 17.05
DPGT43HP.1x0	+892.44	+831-*		PV 17.13
PGS43.1x0		+831-*	+PTFE	PV 24.03
PGT43.1x0	+892.44	+831-*	+PTFE	PV 14.07
PGT43HP.1x0	+892.44	+831-*	+PTFE	PV 14.07
PGT63HP.1x0	+892.44	+831-*		PV 16.06

x Nenngröße (NG) / *Nominal size (NS)*:
0 = 100mm; 6 = 160mm

a Ausführung / *Version*:
3 = Edelstahl / *stainless steel*; 6 = Monel

b Gehäusefüllung / *Filling status*:
2 = ungefüllt / *not filled*; 3 = gefüllt / *filled*

c Gehäuseausführung / *Housing*:
3 = Sicherheitsausführung / *Safety version*; 5 = Standard

d Klassengenauigkeit / *Accuracy*:
2 = Klasse / *class* 1,0; 3 = Klasse / *class* 1,6; 4 = Klasse / *class* 2,5

* Optionen für Schaltkontakte (modellabhängig) / *Options for switches (depending on model)*:
N / SN / 3.5N / 3.5SN / 3.5S1N

Wika-Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg
Germany
WEEE-Reg.-Nr. DE 92770372
10/2022

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg –
Antisgericht Aschaffenburg HRB 1819

Komplementärin:
Wika International SE - Sitz Klingenberg -
Antisgericht Aschaffenburg HRB 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorstand: Dr. Roderich C. Thümmel
25AR-05245

WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com.



Importer for UK
WIKA Instruments Ltd
Unit 6 and 7 Goya Business park
The Moor Road
Sevenoaks
Kent
TN14 5GY



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372/132-0
info@wika.de
www.wika.de